

1C, rue Beau-site
1203 Genève
Tél : +41 (0) 22 340 56 42
Fax : +41 (0) 22 340 56 45
Portable : +41 (0) 79 460 54 43
amianteconseils@bluewin.ch



Rapport de repérage des « Substances Dangereuses » "AVANT TRAVAUX" **RAPPORT N°A23/VD.206**

TOTAL PAGES **208/208**
version 1.0

Dossier : EUHOTEL VICTORIA

Lieu : **EUHOTEL VICTORIA**
3, CHEMIN DU VERNEX
CH-1865 LES DIABLERETS
Parcelle : N°2206
ECA N°2010

Donneur d'ordre :
JAGGI SWISS
1, SUTERSTRASSE
CH-3780 GSTAAD

Demande de: **M. URS KUNZ**

Ordre du travail : **01.12.2023**

Date d'émission du rapport : **31.12.2023**

Laboratoire : **"SURCOTEC" - 109A, Chemin du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates**



AMIANTE DETECTE

SOMMAIRE

A- Etendue du diagnostic « SUBSTANCES DANGEREUSES » AMIANTE/PCB

B- Résultats et mesures d'assainissement AMIANTE

- B1. Eléments contenant de l'amiante
- B2. Assainissements nécessaires avant travaux.
- B3. Mesures d'urgence.

C- Annexes « AMIANTE »

- | | |
|------------|--|
| Annexe I | -Liste des éléments expertisés. |
| Annexe II | -Plan des éléments amiantés. |
| Annexe III | -Fiches d'identification. |
| Annexe IV | -Copie des rapports du laboratoire. |
| Annexe V | -Tableau « Types de déchets et catégorisation ». |
| Annexe VI | -Tableaux et grilles d'évaluation. |

D- ANNEXES PCB

PROPRIETAIRE : **NON COMMUNIQUE**

DONNEUR D'ORDRE :

**JAGGI SWISS
1, SUTERSTRASSE
CH-3780 GSTAAD**

DIAGNOSTIQUEUR :

**AMIANTE CONSEILS SARL
1C, Rue Beau-Site
1203 Genève
Mme Marina Ory**

LOCALISATION DU BATIMENT :

SITE :

**3, CHEMIN DU VERNEX
CH-1865 LES DIABLERETS**

BATIMENT :

HOTEL

ETAGE :

**AILE SUD: 5°E/4°E/3°E/2°E/1°E/REZ-CH/S.SOL
AILE NORD (CENTRALE): 4°E/3°E/2°E/1°E/REZ-CH/S.SOL
AILE OUEST: 3°E/2°E/1°E/REZ-CH/S.SOL**

A- ETENDUE DU DIAGNOSTIC

A.1. Contenu de la mission de diagnostic :

La mission comprend :

- ❶ Une inspection visuelle des composants de la construction, afin d'y rechercher les différents matériaux et installations susceptibles de contenir de l'amiante.
- ❷ Des sondages de type destructif, permettant d'accéder aux produits et installations recherchés.
- ❸ Un classement des matériaux et produits repérés selon leurs caractéristiques, en vue de réaliser un échantillonnage,
- ❹ Des prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- ❺ L'identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante et l'éventuel risque lié à la présence d'amiante pour les occupants.
- ❻ Les prélèvements réalisés selon le cadre réglementaire en vigueur actuellement, ne permettent pas de garantir une représentativité sur des matériaux hétérogènes.
- ❼ Les démontages importants (courettes techniques, dévaloirs, gaines techniques, sous baignoires, etc.) ne rentrent pas dans le cadre de cette expertise.
- ❽ Lors de démolitions ou de démontages importants, en cas de découverte inattendue de produits suspects de contenir de l'amiante, non décrit dans le présent rapport, il est impératif de contacter Amiante Conseils Sarl dans les plus brefs délais et de stopper tous travaux. Des analyses complémentaires devront être réalisées en urgence, pour déterminer la présence ou absence d'amiante dans ces matériaux afin de définir la procédure applicable. (Art. 5.1.5 page 14 "Directive CFST 6503 décembre 2008).

A.2. Date de la visite préalable et nom de l'accompagnateur :

La visite préalable s'est déroulée le **14/12/2023**

A.3. Date de la mission de repérage :

Les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante se sont déroulées le **14/12/2023**

A.4. Liste des locaux expertisés :

BATIMENT	ETAGE	LOCAL	SOL	MURS	PLAFOND	INSTALLATIONS FIXES
AILE SUD- EST	5° ETAGE	523	OUI	OUI	OUI	OUI
		524	OUI	OUI	OUI	OUI
		525 COMINA PRIVE NON-ACC	RESERVE N°1 AMIANTE PAR DEFAULT			
		526	OUI	OUI	OUI	OUI
		527	OUI	OUI	OUI	OUI
		528	OUI	OUI	OUI	OUI
		529A	OUI	OUI	OUI	OUI
		529B	OUI	OUI	OUI	OUI
		COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
		CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 1	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 2	RESERVE N°2 AMIANTE PAR DEFAULT			
		REDUIT 3	RESERVE N°3 AMIANTE PAR DEFAULT			
		REDUIT4	RESERVE N°4 AMIANTE PAR DEFAULT			
		REDUIT 5	RESERVE N°5 AMIANTE PAR DEFAULT			
		BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°6/AMIANTE PAR DEFAULT			
	4°ETAGE	423	OUI	OUI	OUI	OUI
		424	OUI	OUI	OUI	OUI
		425 SCYBOZ PRIVE NON-ACC	RESERVE N°7 AMIANTE PAR DEFAULT			
		426	OUI	OUI	OUI	OUI
		427	OUI	OUI	OUI	OUI
		428	OUI	OUI	OUI	OUI
		429A	OUI	OUI	OUI	OUI
		429B	OUI	OUI	OUI	OUI
		430	OUI	OUI	OUI	OUI
		431	OUI	OUI	OUI	OUI
		432	OUI	OUI	OUI	OUI
		433	OUI	OUI	OUI	OUI
		COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
		CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 1	OUI	OUI	OUI	OUI
		BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°8 AMIANTE PAR DEFAULT			
	3°ETAGE	323	OUI	OUI	OUI	OUI
		324	OUI	OUI	OUI	OUI
		325	OUI	OUI	OUI	OUI
		326	OUI	OUI	OUI	OUI
		327	OUI	OUI	OUI	OUI
		328	OUI	OUI	OUI	OUI
		329A	OUI	OUI	OUI	OUI
		329B	OUI	OUI	OUI	OUI
		330	OUI	OUI	OUI	OUI
		331	OUI	OUI	OUI	OUI
		332	OUI	OUI	OUI	OUI
		333	OUI	OUI	OUI	OUI
		COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
		CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 1	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 2	RESERVE N°9 AMIANTE PAR DEFAULT			
		BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°10 AMIANTE PAR DEFAULT			

BATIMENT	ETAGE	LOCAL	SOL	MURS	PLAFOND	INSTALLATIONS FIXES
AILE SUD-EST	2°ETAGE	223	OUI	OUI	OUI	OUI
		224	OUI	OUI	OUI	OUI
		225	OUI	OUI	OUI	OUI
		226	OUI	OUI	OUI	OUI
		227 VICARI PRIVE NON-ACC	RESERVE N°11 AMIANTE PAR DEFAULT			
		228	OUI	OUI	OUI	OUI
		229A	OUI	OUI	OUI	OUI
		229B	OUI	OUI	OUI	OUI
		230 ALLAZ PRIVE NON-ACC	RESERVE N°12 AMIANTE PAR DEFAULT			
		231	OUI	OUI	OUI	OUI
		232 SUSWILLOW PRIVE NON-ACC	RESERVE N°13 AMIANTE PAR DEFAULT			
		233	OUI	OUI	OUI	OUI
		COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
		CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 1	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 2	RESERVE N°14 AMIANTE PAR DEFAULT			
		BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°15 AMIANTE PAR DEFAULT			
	1°ETAGE	123	OUI	OUI	OUI	OUI
		124	OUI	OUI	OUI	OUI
		125 ROLAND PRIVE NON-ACC	RESERVE N°16 AMIANTE PAR DEFAULT			
		126 ASTORI PRIVE NON-ACC	RESERVE N°17 AMIANTE PAR DEFAULT			
		127	OUI	OUI	OUI	OUI
		128	OUI	OUI	OUI	OUI
		129A	OUI	OUI	OUI	OUI
		129B	OUI	OUI	OUI	OUI
		130	OUI	OUI	OUI	OUI
		131	OUI	OUI	OUI	OUI
		132	OUI	OUI	OUI	OUI
		133	OUI	OUI	OUI	OUI
		COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
		CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 1	OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT 2	RESERVE N°18 AMIANTE PAR DEFAULT			
		BALCONS	RESERVE N°19 AMIANTE PAR DEFAULT			
	REZ-CH	GARAGE 0.40	OUI	OUI	OUI	OUI
		ATELIER	OUI	OUI	OUI	OUI
		CAGE ESCALIER 0.42 & DEGAGEMENT	OUI	OUI	OUI	OUI
		LOCAL 1	OUI	OUI	OUI	OUI
		WC	OUI	OUI	OUI	OUI
		SKI-ROOM	OUI	OUI	OUI	OUI
		LOCAL 2	OUI	OUI	OUI	OUI
		BUANDERIE	RESERVE N°20 AMIANTE PAR DEFAULT			
		DECHET 0.46	RESERVE N°21 AMIANTE PAR DEFAULT			

BATIMENT		ETAGE	LOCAL	SOL	MURS	PLAFOND	INSTALLATIONS FIXES
HOTEL VICTORIA	AILE NORD-EST	4° ETAGE	CHAMBRE 401	OUI	OUI	OUI	OUI
			402 GARIBOLDI PRIVE NON-ACC	RESERVE N°22 AMIANTE PAR DEFAULT			
			403 ATANASOV PRIVE NON-ACC	RESERVE N°23 AMIANTE PAR DEFAULT			
			404	OUI	OUI	OUI	OUI
			405	OUI	OUI	OUI	OUI
			406	OUI	OUI	OUI	OUI
			407/408	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE 1 (PLANTES)	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE 2 (VENTILATION)	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE 3, 4, 5 & 6	OUI	OUI	OUI	OUI
			OFFICE	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE 7	RESERVE N°24 AMIANTE PAR DEFAULT			
			COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
			CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
			BALCONS	RESERVE N°25 AMIANTE PAR DEFAULT			
		3° ETAGE	CHAMBRE 301	OUI	OUI	OUI	OUI
			302	OUI	OUI	OUI	OUI
			303 LOWENBERG PRIVE NON-ACC	RESERVE N°26 AMIANTE PAR DEFAULT			
			304	OUI	OUI	OUI	OUI
			305	OUI	OUI	OUI	OUI
			306	OUI	OUI	OUI	OUI
			307/308	OUI	OUI	OUI	OUI
			317	OUI	OUI	OUI	OUI
			318	OUI	OUI	OUI	OUI
			319	OUI	OUI	OUI	OUI
			320	OUI	OUI	OUI	OUI
			OFFICE	OUI	OUI	OUI	OUI
			WC	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE (CHAMBRE 26)	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE (CHAMBRE 27)	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
			CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
			321	OUI	OUI	OUI	OUI
			322	OUI	OUI	OUI	OUI
			BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°27 AMIANTE PAR DEFAULT			
		2° ETAGE	CHAMBRE 201	OUI	OUI	OUI	OUI
			202	OUI	OUI	OUI	OUI
			203	OUI	OUI	OUI	OUI
			204	OUI	OUI	OUI	OUI
			205	OUI	OUI	OUI	OUI
			206	OUI	OUI	OUI	OUI
			207/208	OUI	OUI	OUI	OUI
			217	OUI	OUI	OUI	OUI
			218	OUI	OUI	OUI	OUI
			219	OUI	OUI	OUI	OUI
			220	OUI	OUI	OUI	OUI
			OFFICE	OUI	OUI	OUI	OUI
			WC	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE (CHAMBRE 24)	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE (CHAMBRE 25)	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
			CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
			221	OUI	OUI	OUI	OUI
			222	OUI	OUI	OUI	OUI
			BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°28 AMIANTE PAR DEFAULT			

BATIMENT		ETAGE	LOCAL	SOL	MURS	PLAFOND	INSTALLATIONS FIXES
HOTEL VICTORIA	AILE NORD EST	1 ^{er} ETAGE	CHAMBRE 101	OUI	OUI	OUI	OUI
			102	OUI	OUI	OUI	OUI
			103	OUI	OUI	OUI	OUI
			104	OUI	OUI	OUI	OUI
			105	OUI	OUI	OUI	OUI
			106	OUI	OUI	OUI	OUI
			107/108	OUI	OUI	OUI	OUI
			APARTEMENT DIRECTEUR	OUI	OUI	OUI	OUI
			119	OUI	OUI	OUI	OUI
			120	OUI	OUI	OUI	OUI
			OFFICE	OUI	OUI	OUI	OUI
			WC	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE (CHAMBRE 23)	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE (CHAMBRE 22)	OUI	OUI	OUI	OUI
			ASCENSEUR	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
			CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
			121	OUI	OUI	OUI	OUI
			122	OUI	OUI	OUI	OUI
			BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°29 AMIANTE PAR DEFAULT			
		REZ-CH	HALL D'ENTREE	OUI	OUI	OUI	OUI
			RECEPTION 0.01	OUI	OUI	OUI	OUI
			BAR 0.02	OUI	OUI	OUI	OUI
			HALL HOTEL 0.03	OUI	OUI	OUI	OUI
			BUREAU 0.05/0.06/0.07/0.08	OUI	OUI	OUI	OUI
			SEMINAIRE 0.25	OUI	OUI	OUI	OUI
			CAGE ESCALIER 0.04	OUI	OUI	OUI	OUI
			WC FEMME 0.28	OUI	OUI	OUI	OUI
			WC HOMME 0.29	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR 0.27	OUI	OUI	OUI	OUI
			GARDEROBE 0.26	OUI	OUI	OUI	OUI
			TECHNIQUE 0.31	OUI	OUI	OUI	OUI
			PISCINE 0.33	OUI	OUI	OUI	OUI
			FITNESS 0.33	RESERVE N°30 AMIANTE PAR DEFAULT			
			DOUCHE 0.34	RESERVE N°31 AMIANTE PAR DEFAULT			
			LAGER 0.30 & 0.35	RESERVE N°32 AMIANTE PAR DEFAULT			
			LAGER 0.39	RESERVE N°33 AMIANTE PAR DEFAULT			
			TECHNIQUE 0.36	OUI	OUI	OUI	OUI
			TECHNIQUE 0.37	OUI	OUI	OUI	OUI
		SOUS- SOL	CAGE ESCALIER 1.01	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR 1.02	OUI	OUI	OUI	OUI
			SAUNA 1.03	OUI	OUI	OUI	OUI
			DOUCHES	OUI	OUI	OUI	OUI
			SAUNA 1.04	OUI	OUI	OUI	OUI
			SALLE RELAX 1.05	OUI	OUI	OUI	OUI
			TECHNIQUE 1.06	OUI	OUI	OUI	OUI
			SALLE DOUCHES				
		SSOL – 4 ^{er} E	ASCENSEUR 1/ NON-ACC	RESERVE N°34 AMIANTE PAR DEFAULT			
		SSOL – 4 ^{er} E	ASCENSEUR 2/ NON-ACC	RESERVE N°35 AMIANTE PAR DEFAULT			
		SSOL – 4 ^{er} E	ASCENSEUR 3/ NON-ACC	RESERVE N°36 AMIANTE PAR DEFAULT			

BATIMENT	AILE	ETAGE	LOCAL	SOL	MURS	PLAFOND	INSTALLATIONS FIXES
HOTEL VICTORIA	AILE OUEST	3°ETAGE	PRIVE 1 , 2, 3, 4 & 5	OUI	OUI	OUI	OUI
			CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 3.22 PERSONNEL/WC/DGT	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 309	OUI	OUI	OUI	OUI
			310	OUI	OUI	OUI	OUI
			311	OUI	OUI	OUI	OUI
			312/314	OUI	OUI	OUI	OUI
			315 A	OUI	OUI	OUI	OUI
			315 B	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR	OUI	OUI	OUI	OUI
			BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°37 AMIANTE PAR DEFAULT			
		2°ETAGE	CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR 2.04	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE PERSONNEL 2.31	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR PERSONNEL	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRES PERSONNEL 2.06/2.14	OUI	OUI	OUI	OUI
			SALLE DE DOUCHE	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE 1	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 209	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 210	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 211	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 212/214	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 215 A	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 215 B	OUI	OUI	OUI	OUI
		CHAMBRE 216	OUI	OUI	OUI	OUI	
		BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°38 AMIANTE PAR DEFAULT				
		1°ETAGE	CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR 1.04	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE PERSONNEL 1.31	OUI	OUI	OUI	OUI
			COULOIR PERSONNEL	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRES PERSONNEL 1.06/1.14	OUI	OUI	OUI	OUI
			SALLE DE DOUCHE	OUI	OUI	OUI	OUI
			PRIVE 1	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 109	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 110	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 111	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 112	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 113	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 114	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 115 A	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE 115 B	OUI	OUI	OUI	OUI
		BALCONS (HORS TRAVAUX)	RESERVE N°39 AMIANTE PAR DEFAULT				
		REZ-CH	HALL HOTEL 0.13	OUI	OUI	OUI	OUI
			PLONGE 0.14	OUI	OUI	OUI	OUI
			PLONGE VAISSAILLE 0.15	OUI	OUI	OUI	OUI
			DEGAGEMENT	OUI	OUI	OUI	OUI
			LOCAL VENTILATION 0.34	OUI	OUI	OUI	OUI
			BUREAU 0.24	OUI	OUI	OUI	OUI
			LAGER 0.23	OUI	OUI	OUI	OUI
			CAGE ESCALIER	OUI	OUI	OUI	OUI
			CUISINE 0.16	OUI	OUI	OUI	OUI
			CUISINE FROID 0.17	OUI	OUI	OUI	OUI
			CHAMBRE FROID 0.20/0.19/0.18	OUI	OUI	OUI	OUI
			SALLE RESTAURANT 0.10	OUI	OUI	OUI	OUI
			SEMINAIRE 0.11	OUI	OUI	OUI	OUI
			SEMINAIRE 0.12	OUI	OUI	OUI	OUI
			DEPÔT RESTAURANT	OUI	OUI	OUI	OUI
			REDUIT	OUI	OUI	OUI	OUI
			SOUS-SOL	SALLE A MANGER -1.08	OUI	OUI	OUI
		CAGE ESCALIER -1.07		OUI	OUI	OUI	OUI
		REDUIT		OUI	OUI	OUI	OUI
		ENTREPÔT -1.09		OUI	OUI	OUI	OUI
TOUS LES ETAGES & AILES			VENTILATION	RESERVE N°40A/ N°40B/ N°40C			

II.5. Liste des locaux non expertisés :

BATIMENT	ETAGE	LOCAL	SOL	MURS	PLAFOND	INSTALLATIONS FIXES
AILE SUD- EST	5° ETAGE	525 COMINA PRIVE NON-ACC				RESERVE N°1 AMIANTE PAR DEFAULT
		REDUIT 2/ NON-ACC				RESERVE N°2/AMIANTE PAR DEFAULT
		REDUIT 3/ NON-ACC				RESERVE N°3/AMIANTE PAR DEFAULT
		REDUIT 4/ NON-ACC				RESERVE N°4/AMIANTE PAR DEFAULT
		REDUIT 5/ NON-ACC				RESERVE N°5/AMIANTE PAR DEFAULT
		BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°6/AMIANTE PAR DEFAULT
	4°ETAGE	425 SCYBOZ PRIVE NON-ACC				RESERVE N°7 AMIANTE PAR DEFAULT
		BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°8/AMIANTE PAR DEFAULT
	3°ETAGE	REDUIT 2/ NON-ACC				RESERVE N°9/AMIANTE PAR DEFAULT
		BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°10/AMIANTE PAR DEFAULT
	2°ETAGE	227 VICARI PRIVE NON-ACC				RESERVE N°11 AMIANTE PAR DEFAULT
		230 ALLAZ PRIVE NON-ACC				RESERVE N°12 AMIANTE PAR DEFAULT
		232 SUSWILLOW PRIVE NON-ACC				RESERVE N°13 AMIANTE PAR DEFAULT
		REDUIT 2/ NON-ACC				RESERVE N°14/AMIANTE PAR DEFAULT
		BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°15/AMIANTE PAR DEFAULT
	1°ETAGE	125 ROLAND PRIVE NON-ACC				RESERVE N°16 AMIANTE PAR DEFAULT
		126 ASTORI PRIVE NON-ACC				RESERVE N°17 AMIANTE PAR DEFAULT
		REDUIT 2/ NON-ACC				RESERVE N°18/AMIANTE PAR DEFAULT
		BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°19/AMIANTE PAR DEFAULT
	REZ-CH	BUANDERIE (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°20/AMIANTE PAR DEFAULT
		DECHET 0.46				RESERVE N°21/AMIANTE PAR DEFAULT
	TOUS LES ETAGES	VENTILATION				RESERVE N°40 A
AILE NORD-EST (CENTRALE)	4°ETAGE	402 GARIBOLDI PRIVE NON-ACC				RESERVE N°22/AMIANTE PAR DEFAULT
		403 ATANASOV PRIVE NON-ACC				RESERVE N°23/AMIANTE PAR DEFAULT
		PRIVE 7 NON-ACC				RESERVE N°24/AMIANTE PAR DEFAULT
		BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°25/AMIANTE PAR DEFAULT
	3°ETAGE	303 LOWENBERG PRIVE NON-ACC				RESERVE N°26 AMIANTE PAR DEFAULT
		BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°27/AMIANTE PAR DEFAULT
	2°ETAGE	BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°28/AMIANTE PAR DEFAULT
	1°ETAGE	BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°29/AMIANTE PAR DEFAULT
	REZ-CH	FITNESS 0.33 (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°30/AMIANTE PAR DEFAULT
		DOUCHE 0.34 (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°31/AMIANTE PAR DEFAULT
		LAGER 0.35 (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°32/AMIANTE PAR DEFAULT
		LAGER 0.39 (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°33/AMIANTE PAR DEFAULT
	SSOL – 4°E	ASCENSEUR 1/ NON-ACC				RESERVE N°34/AMIANTE PAR DEFAULT
	SSOL – 4°E	ASCENSEUR 2/ NON-ACC				RESERVE N°35/AMIANTE PAR DEFAULT
	SSOL – 4°E	ASCENSEUR 3/ NON-ACC				RESERVE N°36/AMIANTE PAR DEFAULT
	TOUS LES ETAGES	VENTILATION				RESERVE N°40 B
AILE OUEST	3°ETAGE	BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°37/AMIANTE PAR DEFAULT
	2°ETAGE	BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°38/AMIANTE PAR DEFAULT
	1°ETAGE	BALCONS (HORS TRAVAUX)				RESERVE N°39/AMIANTE PAR DEFAULT
	TOUS LES ETAGES	VENTILATION				RESERVE N°40 C/AMIANTE PAR DEFAULT

ATTENTION : LES LOCAUX ET MATERIAUX NON-EXPERTISES DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UN CONTRÔLE COMPLEMENTAIRE, (EN CAS DE TRAVAUX)

ILS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME POUVANT CONTENIR DE L'AMIANTE.

B- RESULTATS ET MESURES D'ASSAINISSEMENT « AMIANTE »

B1.1- Matériaux contenant de l'amiante, concernés par les travaux :

- COLLE FAIENCE BEIGE/AMIANTE DETECTE
- COLLE FAIENCE GRISE/AMIANTE DETECTE
- COLLE FAIENCE BLANCHE/AMIANTE DETECTE

La liste des éléments expertisés figure en ANNEXE II. Cette annexe identifie et localise chaque matériau et installation contenant de l'amiante (éléments figurant en rouge).

B1.2- Matériaux contenant de l'amiante PAR DEFAULT, HORS TRAVAUX :

- ISOLATION ELECTRIQUE
- GAIN EN FIBROCIMENT
- CALORIFUGEAGE
- SOL COUCHE INTERIEURE
- COLLE PLINTHE
- COLLE FAIENCE
- COLLE CARRELAGE
- COLLE MOQUETTE
- FAUX PLAFOND
- CREPI

B2.- Assainissements nécessaires avant travaux

	MCA	LOCAL	QUANTITE	FICHE MCA N°	PAGE
AILE SUD-EST	COLLE FAIENCES BEIGE SALLES DE BAINS	AILE SUD-EST 3°ETAGE	~225,00m ²	1	158
		AILE SUD-EST 2°ETAGE CH. 223/ CH.224/ CH.225/ CH226/CH.229A/ CH.229B	~150,00m ²	2	159
		AILE SUD-EST 1°ETAGE CH.128	~25,00m ²	3	160
	GAIN EN FIBROCIMENT	AILE SUD-EST REZ-DE-CHAUSSEE GARAGE	1 PIECE	4	161
	COLLE CARRELAGE / COLLE DE PLINTHE & CREPI	AILE SUD-EST /REZ au 5°E CAGE ESCALIER & DEGAGEMENT (0.42 & 0.41)	A DETERMINER	5	162
	COLLE CARRELAGE / COLLE DE PLINTHE & CREPI	AILE SUD-EST REZ-DE-CHAUSSEE SKI-ROOM (0.43)	A DETERMINER	6	163

	MCA	LOCAL	QUANTITE	FICHE MCA N°	PAGE
	COLLE FAIENCES BEIGE SALLES DE BAINS COLLE FAIENCES GRISE KITCHENETTE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 4°ETAGE CH.401/404/405/406/407/408/	~150,00m ² & ~15,00m ²	7	164
AILE (NORD-EST (CENTRALE))	COLLE FAIENCE BLANCHE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 4°ETAGE PRIVE 1	~2,00m ²	8	165
	ISOLATION ELECTRIQUE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 4°ETAGE OFFICE	1 PIECE	9	166
	COLLE FAIENCES BEIGE SALLES DE BAINS COLLE FAIENCES GRISE KITCHENETTE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 3°ETAGE / CH. 301 /302 /304 /305 /306/307/317/318/319/320/321 & 322	~275,00m ² & ~25,00m ²	10	167
	COLLE FAIENCES COUCHE INT COLLE CARRELAGE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 3°ETAGE CHAMBRES 307 & 308	A DETERMINER	11	168
	COLLE FAIENCE BLANCHES & ISOLATION ELECTRIQUE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 3°ETAGE OFFICE & WC	≈ 2,30 m ² & 1 PIECE	12	169
	COLLE FAIENCE & CREPI	AILE NORD-EST (CENTRALE) 3°E CHAMBRE PERSONNEL 26 & 27	A DETERMINER	13	170
	COLLE FAIENCES BEIGE SALLES DE BAINS COLLE FAIENCES GRISE KITCHENETTE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 2°ETAGE CH. 201 /202 /203 /204 /205/206/207/208/217/218/219/220/221 & 222	~350,00m ² & ~30,00m ²	14	171
	COLLE REVETEMENT SOL COUCHE INTERIEURE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 2°ETAGE CHAMBRE PERSONNEL 24 & 25	A DETERMINER	15	172
	COLLE FAIENCE BLANCHE & ISOLATION ELECTRIQUE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 2°E OFFICE & WC	≈ 2,30 m ² & 1 PIECE	16	173
	COLLE FAIENCES BEIGE SALLES DE BAINS COLLE FAIENCES GRISE KITCHENETTE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 1°ETAGE CH. 101 /102 /103 /104 /105/106/107/108/APP DIRECTEUR/119/120/121 & 122	~350,00m ² & ~25,00m ²	17	174
	COLLE FAIENCE BLANCHE & ISOLATION ELECTRIQUE	AILE NORD-EST (CENTRALE) 1°E OFFICE & WC	≈ 2,30 m ² & 1 PIECE	18	175
	REJET SOL/COLLE FAIENCE & CREPI	AILE NORD-EST (CENTRALE) 1°E CHAMBRE PERSONNEL 20 & 21	A DETERMINER	19	176
	REJETEMENT SOL COUCHE INT. & COLLE PLINTE	AILE NORD-EST (CENTRALE) REZ-CH HALL 0.03/BAR 0.02/HALL 0.09	A DETERMINER	20	177
	REJET SOL & REJET MUR & PLAFOND	AILE NORD-EST (CENTRALE) REZ-CH BUREAUX 0.02/0.05/0.06/0.07/0.08	A DETERMINER	21	178
	REJET SOL COUCHE INTERIEURE	AILE NORD-EST (CENTRALE) REZ-CH SEMINAIRE 0.25	A DETERMINER	22	179
	REJET SOL COUCHE INTERIEURE	AILE NORD-EST (CENTRALE) REZ-CH GARDE ROBE 0.26 & COULOIR 0.27	A DETERMINER	23	180
	REJET SOL COUCHE INTERIEURE	AILE NORD-EST (CENTRALE) REZ-CH WC HOMME 0.29/WC FEMME 0.28/LOCAL TECHNIQUE 0.31	A DETERMINER	24	181
	COLLE CARRELAGE/COLLE FAIENCE/ETANCHEITE	AILE NORD-EST (CENTRALE) REZ-CH PISCINE	A DETERMINER	25	182
	FAUX-PLAFOND & LINO & COLLE	AILE NORD-EST (CENTRALE) REZ-CH TECHNIQUE 0.36 & 0.37	A DETERMINER	26	183
	JOINT DES VANNES /CALORIFUGEAGE/JOINT GAINE VENTILATION	AILE NORD-EST (CENTRALE) S TECHNIQUE 1.06	A DETERMINER	27	184

	MCA	LOCAL	QUANTITE	FICHE MCA N°	PAGE
AILE OUEST	COLLE FAIENCES BEIGE SALLES DE BAINS & COLLE FAIENCES GRISE KITCHENETTE	AILE OUEST 3 ^{ETAGE} CH.309/310/311/312/314/315A/315B & COULOIR	~175,00m ² & ~12,50m ²	28	185
	CREPI INTERIEUR	AILE OUEST 3 ^{ETAGE} CH.309/310/311/312/314/315A/315B	~440,00m ²	29	186
	REJET-SOL/REJET MURS/INSTALLATIONS FIXES	AILE OUEST 3 ^{ETAGE} PRIVE 1 ; 2 ; 3 ; 4 & 5/CH.PERSONNEL/CHAMBRE PERSONNEL 3.22-2.14/CAGE ESCALIER/3.07/CHAMBRE 315/ CAGE ESCALIER	A DETERMINER	30	187
	COLLE FAIENCES BEIGE SALLES DE BAINS & COLLE FAIENCES GRISE KITCHENETTE	AILE OUEST 2 ^{ETAGE} CH.209/210/211/212/214/215A/215B/	~215,00m ²	31	188
	REJET SOL/REJET MUR/PLAFOND & INST, FIXES	AILE OUEST 2 ^{ETAGE} PRIVE 1/CH PERSONNEL 2.31/CAGE ESCALIER/COULOIR 2.06/SDD & CHAMBRES PERSONNEL 2.06 AU 2.14	A DETRMINER	32	189
	COLLE FAIENCES BEIGE SALLES DE BAINS & COLLE FAIENCES GRISE KITCHENETTE	AILE OUEST 1 ^{ETAGE} CH.109/110/111/112/114/115A/115B	~187,50m ²	33	190
	REJET SOL/REJET MUR/PLAFOND & INST, FIXES	AILE OUEST 1 ^{ETAGE} PRIVE 1/CH PERSONNEL 1.31/CAGE ESCALIER/COULOIR 1.06/SDD & CHAMBRES PERSONNEL 1.06 au 1.14	A DETERMINER	34	191
	REJETEMENT SOL COUCHE INTERIEURE	AILE OUEST REZ-CH SALLE RESTAURANT 0.10/SALLES 0.11/0.12/REDUIT	A DETERMINER	35	192
	SOL RESINE/FAUX PLAFOND/COLLE FAIENCE/ISOLATON ELECTRIQUE/COLLE MOQUETTE/REJET. SOL BLEU/COLLE PLINTHE	AILE OUEST REZ-CH PLONGE 0.13/0.14/0.15/DGT 0.21/CAGE ESCALIER	A DETERMINER	36	193
	REJET SOL COUCHE INT/COLLE FAIENCE COUCHE INT/COLLE CARRELAGE/FAUX PLAFOND	AILE OUEST REZ-CH CUISINE 0.16/0.17 CHAMBRE FROID 0.18/0.19/0.20	A DETERMINER	37	194
	COLLE FAIENCE/COLLE CARRELAGE/FAUX PLAFOND/COLLE PLINTHE	AILE OUEST REZ-CH LOCAL VENTILATION /LAGER 0.23/BUREAU 0.24	A DETERMINER	38	195
	REJET DE SOL BLEU & COLLE	AILE OUEST REZ-CH ESCALIER/CAGE ESCALIER/REDUIT	A DETERMINER	39	196

Lors d'interventions mécaniques sur des matériaux amiantés (par ex. percements) il y a une forte libération de fibres d'amiante.

Si des installations doivent quand même être mises en place sur matériaux amiantés, il faut faire appel à une entreprise spécialisée pour élaborer un concept de travail qui démontre comment prévenir tout risque de contamination.

Dans le cas d'une mise en œuvre d'une zone confinée, les contrôles libératoires (contrôle visuel et mesure d'air VDI) par un expert agréé indépendant de l'entreprise de désamiantage sont obligatoires.

Directive CFST N° 6503 « AMIANTE » Décembre 2008.

Signalisation des matériaux amiantés



Dans le cadre de diagnostic avant travaux, les matériaux contenant de l'amiante ont été signalés à l'aide de l'étiquette amiante, de manière clairement visible pour toutes les personnes devant intervenir sur ou à proximité de ces éléments.

B3.- Mesures d'urgence hors travaux

☒ Les locaux ne présentent pas une situation potentiellement dangereuse pour les occupants **HORS TRAVAUX**, aucune mesure d'urgence est nécessaire.

B4.- Stratégie de prélèvement et d'interprétation des résultats

AILE NORD-EST (CENTRALE) : 4^e ETAGE

MATERIAU	NOMBRE DE LOCAUX/ELEMENTS	NOMBRE TOTAL D'ECHANTILLONS	RESULTAT LABORATOIRE	STATUT
COLLE CARRELAGE BLEU	SDB: CHAMBRES: 401/404/405/406/407/408	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BEIGE	SDB: CHAMBRES: 401/404/405/406/407/408	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
COLLE FAIENCE GRISE	KITCHENETTE: CHAMBRES: 401/404/405/406/407/408	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
CREPI MUR	CHAMBRES: 401/404/405/406/407/408	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI PLAFOND	KITCHENETTE CHAMBRES: 401/404/405/406/407/408	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
MOQUETTE & COLLE	CHAMBRES: 401/404/405/406/407/408	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI	COULOIR	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE MOQUETTE	COULOIR	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BLANCHE	PRIVE 1	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
LINO GRIS	PRIVE 1 & OFFICE	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
REVETEMENT GRIS	PRIVE 1	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
FAUX PLAFOND	PRIVE 1	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE CARRELAGE BLANCHE	CHAMBRE 405	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
RESINE	PRIVE 4/3/5	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE

AILE NORD-EST (CENTRALE) 3°ETAGE

MATERIAU	NOMBRE DE LOCAUX/ELEMENTS	NOMBRE TOTAL D'ECHANTILLONS	RESULTAT LABORATOIRE	STATUT
COLLE CARRELAGE BLEU	SDB: CHAMBRES: 301-306 & 317-322	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BEIGE	SDB: CHAMBRES: 301-306 & 317-322	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
COLLE FAIENCE GRISE	KITCHENETTE: CHAMBRES: 301-306 & 318-322	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
CREPI MUR	CHAMBRES: 301-306 & 317-322	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI PLAFOND	KITCHENETTE CHAMBRES: 301-306 & 317-322	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
MOQUETTE & COLLE	CHAMBRES: 301-306 & 317-322	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI	COULOIR	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE MOQUETTE	COULOIR	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BLANCHE	OFFICE	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
LINO GRIS	OFFICE	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE

AILE NORD-EST (CENTRALE) : 2°ETAGE

MATERIAU	NOMBRE DE LOCAUX/ELEMENTS	NOMBRE TOTAL D'ECHANTILLONS	RESULTAT LABORATOIRE	STATUT
COLLE CARRELAGE BLEU	SDB: CHAMBRES: 201-208 & 217-222	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BEIGE	SDB: CHAMBRES: 201-208 & 217-222	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
COLLE FAIENCE GRISE	KITCHENETTE: CHAMBRES: 201-207 & 218-222	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
CREPI MUR	CHAMBRES: 201-208 & 217-222	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI PLAFOND	KITCHENETTE CHAMBRES: 201-208 & 217-222	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
MOQUETTE & COLLE	CHAMBRES: 201-208 & 217-222	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI	COULOIR 2°E & 3°E	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE MOQUETTE	COULOIR 2°E & 3°E	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BLANCHE	OFFICE	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
LINO GRIS	OFFICE	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE

AILE NORD-EST (CENTRALE) 1^{er} ETAGE

MATERIAU	NOMBRE DE LOCAUX/ELEMENTS	NOMBRE TOTAL D'ECHANTILLONS	RESULTAT LABORATOIRE	STATUT
COLLE CARRELAGE BLEU	SDB: CHAMBRES: 102-208 APP DIRECTEUR & 119-120 121-122	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BEIGE	SDB: CHAMBRES: 102-208 APP DIRECTEUR & 119-120 121-122	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
COLLE FAIENCE GRISE	SDB: CHAMBRES: 102-208 APP DIRECTEUR & 119-120 121-122	1	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
CREPI MUR	CHAMBRES: 102-208 APP DIRECTEUR & (119-120 121-122	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI PLAFOND	CHAMBRES: 102-208 APP DIRECTEUR & 119-120 121-122	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
MOQUETTE & COLLE	CHAMBRES: 102-208 121-122	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BLANCHE	OFFICE	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
LINO GRIS	OFFICE	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE PARQUET	APP DIRECTEUR & 119-120	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE

AILE OUEST : 1^{er} ETAGE

MATERIAU	NOMBRE DE LOCAUX/ELEMENTS	NOMBRE TOTAL D'ECHANTILLONS	RESULTAT LABORATOIRE	STATUT
COLLE CARRELAGE BLEU	SDB: CHAMBRES: 109-115	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BEIGE	SDB: CHAMBRES: 109-115	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
COLLE FAIENCE GRISE	KITCHENETTE: CHAMBRES: 109-115	2	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
CREPI MUR	CHAMBRES: 109-115	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI PLAFOND	KITCHENETTE CHAMBRES: 109-115	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
MOQUETTE & COLLE	CHAMBRES: 109-115	2	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
MOQUETTE & COLLE	COULOIR: 1 ^{er} E, 2 nd E, 3 rd E	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE

AILE OUEST : 2°ETAGE

MATERIAU	NOMBRE DE LOCAUX/ELEMENTS	NOMBRE TOTAL D'ECHANTILLONS	RESULTAT LABORATOIRE	STATUT
COLLE CARRELAGE BLEU	SDB: CHAMBRES: 209-215	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BEIGE	SDB: CHAMBRES: 209-215	1	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
COLLE FAIENCE GRISE	KITCHENETTE: CHAMBRES: 209-215	1	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
CREPI MUR	CHAMBRES: 209-215	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
CREPI PLAFOND	KITCHENETTE CHAMBRES: 209-215	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
MOQUETTE & COLLE	CHAMBRES: 209-215	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE

AILE OUEST : 3°ETAGE

MATERIAU	NOMBRE DE LOCAUX/ELEMENTS	NOMBRE TOTAL D'ECHANTILLONS	RESULTAT LABORATOIRE	STATUT
COLLE CARRELAGE BLEU	SDB: CHAMBRES: 309-314	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
COLLE FAIENCE BEIGE	SDB: CHAMBRES: 309-314	1	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
COLLE FAIENCE GRISE	KITCHENETTE: CHAMBRES: 309-314	1	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
CREPI MUR	CHAMBRES: 309-314	1	AMIANTEE	AMIANTE DETECTE
CREPI PLAFOND	KITCHENETTE CHAMBRES: 309-314	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
MOQUETTE & COLLE	CHAMBRES: 309-314	1	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE

FACADE

MATERIAU	NOMBRE DE LOCAUX/ELEMENTS	NOMBRE TOTAL D'ECHANTILLONS	RESULTAT LABORATOIRE	STATUT
CREPI	FAÇADE DEVANT ENTREE	4	NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
	CÔTE LATÉRAL SUD-EST		NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
	FACADE DERRIERE		NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE
	FACADE DEVANT		NON AMIANTEE	AMIANTE NON DETECTE

C- ANNEXES « AMIANTE »

Annexe I	-Liste des éléments expertisés.
Annexe II	-Plan des éléments amiantés.
Annexe III	-Fiches d'identification MCA.
Annexe IV	-Copie des rapports du laboratoire.
Annexe V	-Copie des documents de construction.
Annexe VI	-Tableau « Types de déchets et catégorisation »
Annexe VII	-Tableaux et grilles d'évaluation.

ANNEXE I – LISTE DES ELEMENTS EXPERTISES

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE SUD-EST	5°ETAGE	523	KITCHENETTE	MUR	ASE N°1	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14			
			SDB	MUR	ASE N°2	COLLE FAIENCE		R				
		524	KITCHENETTE	MUR	ASE N°3	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°4	COLLE FAIENCE		R				
		525-COMINA PRIVE			APPARTEMENT PRIVE/ COMINA/ RESERVE N°1/AMIANTE PAR DEFAULT							
		526	KITCHENETTE	MUR	ASE N°5	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14			
			SDB	MUR	ASE N°6	COLLE FAIENCE		R				
		527	KITCHENETTE	MUR	ASE N°7	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°8	COLLE FAIENCE		R				
		528	KITCHENETTE	MUR	ASE N°9	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°10	COLLE FAIENCE		R				
		529A	KITCHENETTE	MUR	ASE N°11	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°12	COLLE FAIENCE		R				
		529B	SDB	MUR	ASE N°13	COLLE FAIENCE		R				
		COULOIR			SOL	ASE N°14	MOQUETTE RENOVEE		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
					MUR	ASE N°15	CREPI RENOVE		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		REDUIT 1			TABLEAU E	ASE N°16	ISOLATION		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		CAGE ESCALIER 0.42 & DEGAGEMENT			SOL	N°239	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
					MUR	N°240	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
						N°241	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
					PLAFOND	N°242	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		REDUIT 2			LOCAUX INACCESSIBLES/ RESERVE N°2/AMIANTE PAR DEFAULT							
		REDUIT 3			LOCAUX INACCESSIBLES/ RESERVE N°3/AMIANTE PAR DEFAULT							
		REDUIT 4			LOCAUX INACCESSIBLES/ RESERVE N°4/AMIANTE PAR DEFAULT							
		REDUIT 5			LOCAUX INACCESSIBLES/ RESERVE N°5/AMIANTE PAR DEFAULT							
		BALCONS			HORS TRAVAUX/RESERVE N°6/ AMIANTE PAR DEFAULT							

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE SUD-EST	4°ETAGE	423	KITCHENETTE	MUR	ASE N°17	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14			
			SDB	MUR	ASE N°18	COLLE FAIENCE		R				
		424	KITCHENETTE	MUR	ASE N°19	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°20	COLLE FAIENCE		R				
		425-SCYBOZ PRIVE			APPARTEMENT PRIVE/ SCYBOZ /RESERVE N°7/AMIANTE PAR DEFAULT							
		426	KITCHENETTE	MUR	ASE N°21	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14			
			SDB	MUR	ASE N°22	COLLE FAIENCE		R				
		427	KITCHENETTE	MUR	ASE N°23	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°24	COLLE FAIENCE		R				
		428	KITCHENETTE	MUR	ASE N°25	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°26	COLLE FAIENCE		R				
		429A	KITCHENETTE	MUR	ASE N°27	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°28	COLLE FAIENCE		R				
		429B	SDB	MUR	ASE N°29	COLLE FAIENCE		R				
		430	KITCHENETTE	MUR	ASE N°30	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°31	COLLE FAIENCE		R				
		431	KITCHENETTE	MUR	ASE N°32	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°33	COLLE FAIENCE		R				
		432	KITCHENETTE	MUR	ASE N°34	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°35	COLLE FAIENCE		R				
		433	KITCHENETTE	MUR	ASE N°36	COLLE FAIENCE		R				
			SDB	MUR	ASE N°37	COLLE FAIENCE		R				
		COULOIR			SOL	ASE N°38	MOQUETTE		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
					MUR	ASE N°39	CREPI		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		REDUIT			TABLEAU E.	ASE N°40	ISOLATION		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		CAGE ESCALIER 0.42 & DEGAGEMENT			SOL	N°239	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
					MUR	N°240	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
						N°241	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
					PLAFOND	N°242	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		BALCONS			HORS TRAVAUX/RESERVE N°8/ AMIANTE PAR DEFAULT							
BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE VERT : AMIANTE RETIRE												

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SECON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS	
AILE SUD-EST	3°ETAGE	323	CHAMBRE	SOL	ASE N°54	REVETEMENT (2018)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
			SDB	MUR	ASE N°55	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
					ASE N°56	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		324	CHAMBRE	SOL	ASE N°57	REVETEMENT (2018)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
			SDB	MUR	ASE N°58	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
					ASE N°59	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
			CHAMBRE	SOL	ASE N°60	REVETEMENT (2018)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		325	KITCHENETTE	MUR	ASE N°61	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14		
			SDB	MUR	ASE N°62	COLLE FAIENCE		R			
		326	CHAMBRE	SOL	ASE N°63	REVETEMENT (2018)		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
			SDB	MUR	ASE N°64	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
					ASE N°65	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		327	CHAMBRE	SOL	ASE N°66	REVETEMENT (2018)		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
			SDB	MUR	ASE N°67	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
					ASE N°68	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		328	CHAMBRE	SOL	ASE N°69	REVETEMENT (2018)		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
			SDB	MUR	ASE N°70	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
					ASE N°71	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		329A	CHAMBRE	SOL	ASE N°72	REVETEMENT (2018)		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
			SDB	MUR	ASE N°73	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
					ASE N°74	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		329B	CHAMBRE	SOL	ASE N°75	REVETEMENT (2018)		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
			SDB	MUR	ASE N°76	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP		AMIANTE NON DETECTE
					ASE N°77	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		BALCONS			HORS TRAVAUX/RESERVE N°10/ AMIANTE PAR DEFAUT						

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS	
AILE SUD-EST	3°ETAGE	330	CHAMBRE	SOL	ASE N°41	REVETEMENT (2018)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
			SDB	MUR	ASE N°42	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	ASE N°43	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		331	KITCHENETTE	MUR	ASE N°44	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14		
			SDB	MUR	ASE N°45	COLLE FAIENCE		R			
		332	KITCHENETTE	MUR	ASE N°46	COLLE FAIENCE		R			
			SDB	MUR	ASE N°47	COLLE FAIENCE		R			
		333	CHAMBRE	SOL	ASE N°48	REVETEMENT (2018)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
			SDB	MUR	ASE N°49	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
					ASE N°50	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		COULOIR		SOL	ASE N°51	MOQUETTE		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	ASE N°52	CREPI		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		REDUIT 1		TABLEAU E.	ASE N°53	ISOLATION		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		CAGE ESCALIER 0.42 & DEGAGEMENT		SOL	N°239	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
				MUR	N°240	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
					N°241	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
				PLAFOND	N°242	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		REDUIT 2		LOCAL INACCESSIBLE/RESERVE N°9/AMIANTE PAR DEFAUT							

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE SUD-EST	2°ETAGE	223	CHAMBRE	SOL	ASE N°85	REVETEMENT (2016)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	MUR	ASE N°86	COLLE FAIENCES (2016) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
					ASE N°87	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		224	CHAMBRE	SOL	ASE N°88	REVETEMENT (2016)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	MUR	ASE N°89	COLLE FAIENCES (2016) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
					ASE N°90	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		225	CHAMBRE	SOL	ASE N°91	REVETEMENT (2016)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	MUR	ASE N°92	COLLE FAIENCES (2016) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
					ASE N°93	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		226	CHAMBRE	SOL	ASE N°94	REVETEMENT (2016)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	MUR	ASE N°95	COLLE FAIENCES (2016) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
					ASE N°96	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		227-VICARI-PRIVE			APPARTEMENT PRIVE/ VICARI /RESERVE N°11/AMIANTE PAR DEFAUT							
		228	KITCHENETTE	MUR	ASE N°97	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14			
			SDB	MUR	ASE N°98	COLLE FAIENCE		R				
		229A	CHAMBRE	SOL	ASE N°99	REVETEMENT (2018)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	MUR	ASE N°100	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
					ASE N°101	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		229B	CHAMBRE	SOL	ASE N°102	REVETEMENT (2018)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	MUR	ASE N°103	COLLE FAIENCES (2018) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
					ASE N°104	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SECON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE SUD-EST	2°ETAGE	230-ALLAZ PRIVE		APPARTEMENT PRIVE/ ALLAZ /RESERVE N°12/AMIANTE PAR DEFAULT						
		231	KITCHENETTE	MUR	ASE N°78	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14	
			SDB	MUR	ASE N°79	COLLE FAIENCE		R		
		232-SUSWILLOW PRIVE		APPARTEMENT PRIVE/ SUSWILLOW /RESERVE N°13/AMIANTE PAR DEFAULT						
		233	KITCHENETTE	MUR	ASE N°80	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14	
			SDB	MUR	ASE N°81	COLLE FAIENCE		R		
		COULOIR		SOL	ASE N°82	MOQUETTE RENOVEE		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	ASE N°83	CREPI RENOVE		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CAGE ESCALIER 0.42 & DEGAGEMENT		SOL	N°239	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT
				MUR	N°240	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT
					N°241	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT
				PLAFOND	N°242	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		REDUIT 1		TABLEAU E.	ASE N°84	ISOLATION		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		REDUIT 2		LOCAL INACCESSIBLE//RESERVE N°14/AMIANTE PAR DEFAULT						
		BALCONS		HORS TRAVAUX/RESERVE N°15/ AMIANTE PAR DEFAULT						

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SECON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS	
AILE SUD-EST	1°ETAGE	123	KITCHENETTE	MUR	ASE N°105	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14		
			SDB	MUR	ASE N°106	COLLE FAIENCE		R			
		124	KITCHENETTE	MUR	ASE N°107	COLLE FAIENCE		R			
			SDB	MUR	ASE N°108	COLLE FAIENCE		R			
		125 ROLAND PRIVE			APPARTEMENT PRIVE/ ROLAND /RESERVE N°16/AMIANTE PAR DEFAULT						
		126 ASTORI PRIVE			APPARTEMENT PRIVE/ ASTORI /RESERVE N°17/AMIANTE PAR DEFAULT						
		127	KITCHENETTE	MUR	ASE N°109	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14		
			SDB	MUR	ASE N°110	COLLE FAIENCE		R			
		128	CHAMBRE	SOL	ASE N°111	REJETEMENT (2016)		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
			SDB	MUR	ASE N°112	COLLE FAIENCES (2016) COUCHE EXT		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
					ASE N°113	COLLE FAIENCES COUCHE INT	~25,00m²	A	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
		129A	KITCHENETTE	MUR	ASE N°114	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14		
			SDB	MUR	ASE N°115	COLLE FAIENCE		R			
		129B	SDB	MUR	ASE N°116	COLLE FAIENCE		R			

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON R	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE SUD-EST	1 ^{er} ETAGE	130	KITCHENETTE	MUR	ASE N°117	COLLE FAIENCE		R	VOIR RAPPORT A23/VD.2023.12.14	
			SDB	MUR	ASE N°118	COLLE FAIENCE		R		
		131	KITCHENETTE	MUR	ASE N°119	COLLE FAIENCE		R		
			SDB	MUR	ASE N°120	COLLE FAIENCE		R		
		132	KITCHENETTE	MUR	ASE N°121	COLLE FAIENCE		R		
			SDB	MUR	ASE N°122	COLLE FAIENCE		R		
		133	KITCHENETTE	MUR	ASE N°123	COLLE FAIENCE		R		
			SDB	MUR	ASE N°124	COLLE FAIENCE		R		
		COULOIR		SOL	ASE N°125	MOQUETTE RENOVEE		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	ASE N°126	CREPI RENOVE		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		REDUIT 1		TABLEAU E.	ASE N°127	ISOLATION		N	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CAGE ESCALIER 0.42 & DEGAGEMENT		SOL	N°239	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°240	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°241	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°242	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		REDUIT 2		LOCAL INACCESSIBLE/RESERVE N°18/AMIANTE PAR DEFAUT						
		BALCONS		HORS TRAVAUX/RESERVE N°19/ AMIANTE PAR DEFAUT						

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE SUD-EST	REZ-CH	GARAGE 0.40		SOL	N°224	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°225	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			PLAFOND		N°226	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
					N°235	GAINE EN FIBROCIMENT	2 PIECES	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		ATELIER		SOL	N°236	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°237	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°238	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		CAGE ESCALIER 0.42 & DEGAGEMENT		SOL	N°239	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
			MUR		N°240	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
					N°241	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°242	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		LOCAL 1		SOL	N°243	COLLE MOQUETTE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				MUR	N°244	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°245	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	NON	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		WC		SOL	N°246	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				MUR	N°247	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°248	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		SKI-ROOM		SOL	N°249	COLLE MOQUETTE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				MUR	N°250	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°251	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	NON	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		LOCAL 2		SOL	N°252	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°253	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°254	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		BUANDERIE					HORS TRAVAUX/RESERVE N°20/ AMIANTE PAR DEFAUT					
		DECHET 0.46					HORS TRAVAUX/RESERVE N°21/ AMIANTE PAR DEFAUT					

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS	
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	4°ETAGE	401	KITCHENETTE	SOL	N°3A	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°3	
				MUR	N°1	COLLE FAIENCE GRISE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE	
				MUR & PLAFOND	N°2	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE	
			CHAMBRE	SOL	N°3	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°4	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE	
				PLAFOND	N°2A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°2	
			SDB	SOL	N°5	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°6	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE	
				PLAFOND	N°96A	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		402 GARIBOLDI PRIVE			RESERVE N°22/AMIANTE PAR DEFAULT						
		403 ATANASOV PRIVE			RESERVE N°23/AMIANTE PAR DEFAULT						
		404	KITCHENETTE	SOL	N°3 B	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°3 AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°1 A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°1 AMIANTE PAR DEFAULT	
				MUR & PLAFOND	N°2 C	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°2 AMIANTE NON DETECTE	
			CHAMBRE	SOL	N°3 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°3 AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°4 A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°4 AMIANTE NON DETECTE	
				PLAFOND	N°2 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°2 AMIANTE NON DETECTE	
			SDB	SOL	N°5 A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°5 AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°6 A	COLLE FAIENCE GRISE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°6 AMIANTE PAR DEFAULT	
				PLAFOND	N°96B	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBR E	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	4° ETAGE	405	KITCHENETTE	SOL	N°3 C	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°3 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°1 B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°B AMIANTE PAR DEFAULT
				MUR &PLAFOND	N°2 D	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°2 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°3 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°3 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°4 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°4 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°2 E	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°2 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°7	COLLE CARRELAGE BLANC		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°6	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT
				PLAFOND	N°96	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		406	KITCHENETTE	SOL	N°10 A	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°3 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°8	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				MUR &PLAFOND	N°9	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°10	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°11	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°9 A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°9 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°12	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°13	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°97	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBR E	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	4°ETAGE	407	KITCHENETTE	SOL	N°10 B	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf. ECH N°10 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°8 A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT Cf. ECH N°8
				MUR & PLAFOND	N°9 B	CREPI		NON	EXP	Cf. ECH N°9 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°10 B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf. ECH N°10 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°11 A	CREPI		NON	EXP	Cf. ECH N°11 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°9 C	CREPI		NON	EXP	Cf. ECH N°9 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°12 A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf. ECH N°12 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°13 A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT Cf. ECH N°13
				PLAFOND	N°98	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		408	CHAMBRE	SOL	N°10 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf. ECH N°10 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°11 B	CREPI		NON	EXP	Cf. ECH N°11 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°9 D	CREPI		NON	EXP	Cf. ECH N°9 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°12 B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf. ECH N°12 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°13 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT Cf. ECH N°13
				PLAFOND	N°99	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		PRIVE 1		SOL	N°14	REVETEMENT GRIS & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°15	COLLE FAIENCE BLANCHE		NON	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°16	FAUX PLAFOND		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBR E	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	4°ETAGE	PRIVE 2 VENTILATION		SOL	N°100	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°101	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°102	BOIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
					N°103	ISOLATION EN LAINE DE VERRE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				INSTALL FIXE	N°104	TABLEAU ELECTRIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		PRIVE 3, 4, 5 & 6	SOL	N°17	RESINE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE			
			MUR	N°106	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE			
			PLAFOND	N°107	BOIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE			
				N°108	ISOLATION EN LAINE DE VERRE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE			
		OFFICE	SOL	N°18	REVÊTEMENT LINO GRIS & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE			
			MUR	N°	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE			
			PLAFOND	N°16 A	FAUX PLAFOND		NON	EXP	Cf ECH N°16 AMIANTE NON DETECTE			
			INSTALL FIXE	N°109	ISOLATION ELECTRIQUE	1 PIECE	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT			
		PRIVE 7			RESERVE N°24 /AMIANTE PAR DEFAUT							
		COULOIR	SOL	N°19	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE			
			MUR	N°20	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE			
			PLAFOND	N°	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE			
		CAGE ESCALIER	SOL	N°19 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE			
			MUR	N°20 A	BETON PEINT		NON	EXP	Cf ECH N°20 AMIANTE NON DETECTE			
			PLAFOND	N°16 B	FAUX PLAFOND		NON	EXP	Cf ECH N°16 AMIANTE NON DETECTE			
		BALCONS			RESERVE N°25/AMIANTE PAR DEFAUT							

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBR E	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	3°ETAGE	301	KITCHENETTE	SOL	N°23 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°23 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°21	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE		
				MUR & PLAFOND	N°22	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°23	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°24	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°22 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°22 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°25	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°26	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE		
				PLAFOND	N°111	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		302	KITCHENETTE	SOL	N°23 B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°23 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°21 A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°21 AMIANTE DETECTE		
				MUR & PLAFOND	N°22 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°22 AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°23 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°23 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°24 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°24 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°22 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°22 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°25 A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°25 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°26 A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°26 AMIANTE DETECTE		
				PLAFOND	N°112	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		303 LOWENSBERG PRIVE			RESERVE N°26 (PRIVE) AMIANTE PAR DEFAUT							

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	3°ETAGE	304	KITCHENETTE	SOL	N°23 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°23 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°21 B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°21 AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°22 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°22 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°23 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°23 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°24 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°24 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°22 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°22 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°25 B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°25 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°26 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°26 AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°114	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		305	KITCHENETTE	SOL	N°23 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°23 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°21 C	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°21 AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°22 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°22 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°23 E	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°23 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°24 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°24 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°22 E	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°22 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°25 C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°25 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°26 C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°26 AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°115	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	3°ETAGE	306	KITCHENETTE	SOL	N°29 A	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°27	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°28	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°29	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°30	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°28 A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°31	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°32	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°116	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		307	DGT		N°117 A	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			CHAMBRE		N°117 B	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			SDB		N°117 C	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		308	CHAMBRE		N°118 A	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			SDB		N°118 B	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	3 ^e ETAGE	317	KITCHENETTE	SOL	N°29 B	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°27 A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	CF ECH N°27 AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°28 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°29 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°30 A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°30 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°28 C	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°31 A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°31 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°32 A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°32 AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°119	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		318	CHAMBRE	SOL	N°29 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°30 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°30 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°28 D	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°31 B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°31 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°32 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°32 AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°120	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	3°ETAGE	319	KITCHENETTE	SOL	N°29 E	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°27 B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°27 AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°28 E	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°29 F	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°30 C	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°30 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°28 F	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°31 C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°31 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°32 C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°32 AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°121	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		320	KITCHENETTE	SOL	N°29 F	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°27 C	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°27 AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°28 F	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°29 G	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°30 D	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°30 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°28 G	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°31 D	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°31 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°32 D	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°32 AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°122	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS	
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	3°ETAGE	OFFICE		SOL	N°35	REVETEMENT LINO GRIS & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°123	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
					N°36	COLLE FAIENCE BLANCHE		OUI	LAB	AMIANTE DETECTE	
				PLAFOND	N°124	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		INSTALL FIXE	N°125	ISOLATION ELECTRIQUE		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT			
		WC		SOL	N°35 A	REVETEMENT LINO GRIS & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°35 AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°36A	COLLE FAIENCE BLANCHE		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
				PLAFOND	N°126	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		CHAMBRE 26 (local 3.09)				N°127	SOL, MUR & PLAFOND		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		CHAMBRE 27 (local 3.10)				N°128	SOL, MUR & PLAFOND		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		COULOIR		SOL	N°33	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°34	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE	
				PLAFOND	N°129	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		CAGE ESCALIER		SOL	N°33 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°33 AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°34 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°34 AMIANTE NON DETECTE	
				PLAFOND	N°16 B	FAUX PLAFOND		NON	EXP	Cf ECH N°16 AMIANTE NON DETECTE	

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	LIEU/LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	3°ETAGE	321	KITCHENETTE	SOL	N°29 G	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°27 D	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°27 AMIANTE DETECTE		
				MUR & PLAFOND	N°28 G	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°29 H	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°30 E	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°30 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR & PLAFOND	N°28 H	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°31 E	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°31 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°32 E	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°32 AMIANTE DETECTE		
				MUR & PLAFOND	N°130	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		322	KITCHENETTE	SOL	N°29 H	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°27 E	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°27 AMIANTE DETECTE		
				MUR & PLAFOND	N°28 H	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°29 I	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°29 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°30 F	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°30 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°28 I	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°28 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°31 F	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°31 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°32 F	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°32 AMIANTE DETECTE		
				PLAFOND	N°110	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		BALCONS (HORS TRAVAUX)			RESERVE N°27 AMIANTE PAR DEFAULT							

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	2°ETAGE	201	KITCHENETTE	SOL	N°39 A	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf ECH N° AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°37	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°38	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°39	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°40	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°38 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N° AMIANTE DETECTE
			SDB	SOL	N°41	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°42	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°132	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		202	KITCHENETTE	SOL	N°39 B	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf ECH N°39 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°37A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°37 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°38A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°38 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°39A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°39 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°40A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°40 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°38 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°38 AMIANTE DETECTE
			SDB	SOL	N°41A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°41 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°42A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°37 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°133	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	2°ETAGE	203	KITCHENETTE	SOL	N°39 C	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf ECH N°39 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°37B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°37 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°38B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°38 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°39B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°39 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°40B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°40 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°38 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°38 AMIANTE DETECTE
			SDB	SOL	N°41B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°41 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°42B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°37 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°134	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		204	KITCHENETTE	SOL	N°39 D	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf ECH N°39 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°37C	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°37 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°38C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°38 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°39C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°39 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°40C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°40 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°38 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°38 AMIANTE DETECTE
			SDB	SOL	N°41C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°41 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°42C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°37 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°135	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	2°ETAGE	205	KITCHENETTE	SOL	N°39 E	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf ECH N°39 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°37D	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°37 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°38D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°38 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°39D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°39 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°40D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°40 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°38 E	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°38 AMIANTE DETECTE
			SDB	SOL	N°41D	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°41 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°42D	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°37 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°136	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		206	KITCHENETTE	SOL	N°45 A	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	Cf ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°43	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°44	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°45	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°46	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°44 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°47	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°48	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°137	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	2°ETAGE	207	KITCHENETTE	SOL	N°45 B	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°43 A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°43 AMIANTE PAR DEFECT
				MUR & PLAFOND	N°44 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°45 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°46 A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°46 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°44 C	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°47 A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°47 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°48 A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°48 AMIANTE PAR DEFECT
				PLAFOND	N°138	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		208	CHAMBRE	SOL	N°45 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°46 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°46 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°44 D	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°47 B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°47 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°48 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°48 AMIANTE PAR DEFECT
				PLAFOND	N°139	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	2°ETAGE	217	KITCHENETTE	SOL	N°45 E	COLLE MOQUETTE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°43 B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°43 AMIANTE PAR DEFECT
				MUR & PLAFOND	N°44 E	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°45 F	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°46 C	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°46 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°44 F	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°47 C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°47 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°48 C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°48 AMIANTE PAR DEFECT
				PLAFOND	N°140	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		218	CHAMBRE	SOL	N°45 G	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°46 D	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°46 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°44 G	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°47 D	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°47 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°48 D	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°48 AMIANTE PAR DEFECT
				PLAFOND	N°141	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	2°ETAGE	219	KITCHENETTE	SOL	N°45 H	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°43 C	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°43 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°44 H	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°45 I	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°46 E	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°46 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°44 I	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°47 E	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°47 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°48 E	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°48 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°142	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		220	KITCHENETTE	SOL	N°45 I	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°43 J	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°43 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°44 I	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°45 J	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°46 F	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°46 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°44 J	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°47 F	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°47 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°48 F	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°48 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°143	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	2°ETAGE	OFFICE		SOL	N°51	REVETEMENT LINO & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°144	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°52	COLLE FAIENCE		OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°145	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		INSTALL FIXE	N°146	ISOLATION ELECTRIQUE		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		WC		SOL	N°51 A	REVETEMENT LINO & COLLE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°147	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°52 A	COLLE FAIENCE		OUI	EXP	Cf ECH N°52 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°148	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CHAMBRE 24 (local 2.18)			N°149	SOL, MUR & PLAFOND		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		CHAMBRE 25 (local 2.19)			N°150	SOL, MUR & PLAFOND		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		COULOIR		SOL	N° 49	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°50	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°151	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CAGE ESCALIER		SOL	N° 49 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°49 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°50 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°50 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°16 B	FAUX PLAFOND		NON	EXP	Cf ECH N°16 AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations		
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	2°ETAGE	221	KITCHENETTE	SOL	N°45 J	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°43 K	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°43 AMIANTEPAR DEFAUT		
				MUR & PLAFOND	N°44 J	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°45 K	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°46 G	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°46 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°44 K	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°47 G	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°47 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°48 G	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°48 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°152	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		222	KITCHENETTE	SOL	N°45 J	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°43 K	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°43 AMIANTEPAR DEFAUT		
				MUR & PLAFOND	N°44 J	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°45 K	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°45 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°46 G	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°46 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°44 K	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°44 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°47 G	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°47 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°48 G	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°48 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°153	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		BALCONS (HORS TRAVAUX)			RESERVE N°28/AMIANTE PAR DEFAUT							
		BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE					ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE			VERT: AMIANTE RETIRE		
		JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX					TURQUOISE : ANALYSE PCB					

BATIMENT	ETAGE	CHAMBRE	Lieu/Local	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE D'AMIANTE A/N/R	SELON ANALYSE LAB/EXP	Observations
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	1 ^{er} ETAGE	101	KITCHENETTE	SOL	N°55 L	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°53 H	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	CF ECH N°53 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°54 L	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°55 M	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56 I	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 K	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°61 C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°62 C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°62 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°113	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		102	KITCHENETTE	SOL	N°55A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°53	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°54	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°55	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°57	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°58	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°154	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	1 ^{er} ETAGE	103	KITCHENETTE	SOL	N°55 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°53 B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	CF ECH N°53 AMIANTE PAR DEFAULT
				MUR & PLAFOND	N°54 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°55 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 C	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°57 B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°57 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°58 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°58 AMIANTE PAR DEFAULT
				PLAFOND	N°155	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		104	KITCHENETTE	SOL	N°55 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°53C	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	CF ECH N°53 AMIANTE PAR DEFAULT
				MUR & PLAFOND	N°54 C	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°55 E	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56 C	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 D	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°57 C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°57 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°58 C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°58 AMIANTE PAR DEFAULT
				PLAFOND	N°156	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	1 ^{er} ETAGE	105	KITCHENETTE	SOL	N°55 F	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°53 D	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°53 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°54 D	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°55 G	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56 D	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 E	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°57 D	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°57 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°58 D	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°58 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°157	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		106	KITCHENETTE	SOL	N°55 G	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°53 E	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°53 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°54 E	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°55 H	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56 E	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 F	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°57 E	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°57 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°58 E	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°58 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°158	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	1 ^{er} ETAGE	107	KITCHENETTE	SOL	N°55 H	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°53 F	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	CF ECH N°53 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°54 F	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°55 I	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56 F	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 G	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°57 F	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°57 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°58 F	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°58 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°159	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		108	CHAMBRE	SOL	N°55 J	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56 G	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 H	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°57 G	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°57 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°58 G	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°58 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°160	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	1 ^{ER} ETAGE	APP DIRECTEUR	CUISINE	SOL	N°59 A	COLLE PARQUET		NON	EXP	CF ECH N°59 AMIANTE NON DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°54 G	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°59	COLLE PARQUET		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°56 H	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 H	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			WC	SOL	N°61 A	COLLE CARRELAGE BLEUE		NON	EXP	CF ECH N°61 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°62 A	COLLE FAIENCE BEIGE		OUI	EXP	CF ECH N°62 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°161	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			SDD	SOL	N°61 B	COLLE CARRELAGE BLEUE		NON	EXP	CF ECH N°61 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°62 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°62 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		119	CHAMBRE	SOL	N°59 B	COLLE PARQUET		NON	EXP	CF ECH N°59 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°60	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 I	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°61	COLLE CARRELAGE BLEUE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°62	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°162	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		120	CHAMBRE	SOL	N°59 C	COLLE PARQUET		NON	EXP	CF ECH N°59 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°60	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°54 J	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°61 B	COLLE CARRELAGE BLEUE		NON	EXP	CF ECH N°61 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°62 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	CF ECH N°62 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°163	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	1 ^{er} ETAGE	OFFICE		SOL	N°63	REVETEMENT LINO & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°64	COLLE FAIENCE BLANCHE	A DETERMINER	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°164	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
				INSTALL FIXE	N165	ISOLATION ELECTRIQUE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		WC		SOL	N°63 A	REVETEMENT LINO & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°61 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°64 A	COLLE FAIENCE BLANCHE	A DETERMINER	OUI	EXP	CF ECH N°62 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°166	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CHAMBRE 20 (local1.20)			N°167	SOL, MUR & PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		CHAMBRE 21 (local1.21)			N°168	SOL, MUR & PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		COULOIR		SOL	N° 49 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°49 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°50 A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°50 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°16 C	FAUX PLAFOND		NON	EXP	CF ECH N°16 AMIANTE NON DETECTE
		CAGE ESCALIER		SOL	N° 49 B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°49 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°50 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°50 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°16 C	FAUX PLAFOND		NON	EXP	CF ECH N°16 AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	1°ETAGE	121	KITCHENETTE	SOL	N°55 K	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°53 G	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°53 AMIANTE PAR DEFAUT		
				MUR & PLAFOND	N°54 K	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°55 L	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°56 H	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°54 J	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°61 B	COLLE CARRELAGE BLEUE		NON	EXP	CF ECH N°61 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°62 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°62 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°169	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		122	KITCHENETTE	SOL	N°55B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°53A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	CF ECH N°53 AMIANTE PAR DEFAUT		
				MUR & PLAFOND	N°54A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°55C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	CF ECH N°55 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°56A	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°56 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°54 B	CREPI		NON	EXP	CF ECH N°54 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°57A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	CF ECH N°57 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°58 A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	CF ECH N°58 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°170	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
				BALCONS (HORS TRAVAUX)		RESERVE N°29/AMIANTE PAR DEFAUT						

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	REZ-CH	HALL D'ENTREE	SOL		N°171	COLLE CARRELAGE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°172	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°173	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°174	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		RECEPTION 0.01	PLAFOND		N°175	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			SOL		N°176	COLLE MOQUETTE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°177	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND		N°178	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		BAR 0.02	SOL		N°179	COLLE CARRELAGE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°180	REVETEMENT EN BOIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°181	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°182	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			PLAFOND		N°183	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		HALL HOTEL 0.03	SOL		N°184	COLLE CARRELAGE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			MUR		N°185	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°186	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND		N°187	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		BUREAUX 0.05 ; 0.06 ; 0.07 & 0.08			N°188	SOL, MUR, PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		SEMINAIRE 0.25	SOL		N°189	COLLE MOQUETTE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°190	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°191	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND		N°192	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CAGE ESCALIER 0.04	SOL		N°193	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°194	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			PLAFOND		N°195	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	REZ-CH	WC FEMME 0.28	SOL		N°196	COLLE CARRELAGE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°197	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°198	COLLE FAIENCE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°199	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		WC HOMME 0.29	SOL		N°200	FAUX PLAFOND RENOVE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°201	COLLE CARRELAGE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			MUR		N°202	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°203	COLLE FAIENCE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		COULOIR 0.27	SOL		N°204	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°205	FAUX PLAFOND RENOVE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			MUR		N°207	COLLE MOQUETTE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°208	COLLE CARRELAGE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		GARDEROBE 0.26	SOL		N°209	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°210	COUCHE INTERIEUR	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°211	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°212	COLLE CARRELAGE COUCHE EXT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		TECHNIQUE 0.31	SOL		N°213	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°214	COUCHE INTERIEUR	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°215	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°216	COLLE CARRELAGE COUCHE EXT	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			SOL		N°217	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°218	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			MUR		N°219	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°220	ISOLATION TABLEAU ELECTRIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS	
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	REZ-CH	PISCINE 0.33		SOL	N°221	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
				MUR	N°222	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
				PISCINE	N°241	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
				ETANCHEITE	N°223	GOUDRONE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
					HAP N°2	GOUDRONE	A DETERMINER	OUI	EXP	HAP PAR DEFAUT	
		FITNESS 0.33				HORS TRAVAUX/RESERVE N°30/ AMIANTE PAR DEFAUT					
		DOUCHE 0.34				HORS TRAVAUX/RESERVE N°31/ AMIANTE PAR DEFAUT					
		LAGER 0.35				HORS TRAVAUX/RESERVE N°32/ AMIANTE PAR DEFAUT					
		LAGER 0.39				HORS TRAVAUX/RESERVE N°33/ AMIANTE PAR DEFAUT					
		TECHNIQUE 0.36	SOL	N°228 A	LINO & COLLE COUCHE EXT	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				N°228 B	COUCHE INTERIEUR	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
			MUR	N°229	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			PLAFOND	N°230	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			INSTALL FIXE	N°231	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		TECHNIQUE 0.37	SOL	N°232 A	LINO & COLLE COUCHE EXT	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				N°232 B	COUCHE INTERIEUR	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
			MUR	N°233	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
			PLAFOND	N°234	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS	
AILE NORD EST (AILE CENTRALE)	SOUS-SOL	CAGE ESCALIER -1.01		SOL	N°255	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
				MUR	N°256	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT	
		COULOIR -1.02		SOL	N°257	RESINE RENOVE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°258	CREPI RENOVE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				PLAFOND	N°259	CREPI RENOVE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		SAUNA -1.03			N°260	SOL/MUR/PLAFOND		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		DOUCHES									
		SAUNA -1.04			N°261	SOL/MUR/PLAFOND		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		SALLE RELAX -1.05		SOL	N°262	RESINE RENOVE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N2263	CREPI RENOVE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				PLAFOND	N°264	CREPI RENOVE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
		TECHNIQUE -1.06		SOL	N°264	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°265	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				PLAFOND	N°266	BETON BRUT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
			INSTALL FIXE	N°267	JOINT DE VANNE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
				N°268	JOINT DE GAIN DE VENTILATION	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT		
		TOUTE AUTRES INSTALLATIONS FIXES SONT CONSIDEREES COMME AMIANTEE PAR DEFAUT									
		SALLE DE DOUCHES		SOL	N°269	COLLE CARRELAGE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				MUR	N°270	COLLE FAIENCE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
				PLAFOND	N°271	LAMBRIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE	
	SSOL – 4°E	ASCENSEUR 1/ NON-ACC				RESERVE N°34/AMIANTE PAR DEFAUT					
	SSOL – 4°E	ASCENSEUR 2/ NON-ACC				RESERVE N°35/AMIANTE PAR DEFAUT					
	SSOL – 4°E	ASCENSEUR 3/ NON-ACC				RESERVE N°36/AMIANTE PAR DEFAUT					

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	3°ETAGE	PRIVE 1, 2, 3, 4, 5			N°272	SOL, MUR, PLAFOND ET INSTALLATION FIXE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		CAGE ESCALIER		SOL	N°273	REVÊTEMENT LINO	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°274	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°273 A	PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		CHAMBRE PERSONNEL 3.22		DGT	N°275 A	SOL, MUR, PLAFOND ET ISOLATION ELECTRIQUE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				WC	N°275 B	SOL, MUR, PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				CHAMBRE	N°275 C	SOL, MUR, PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		309	KITCHENETTE	SOL	N°86 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°84	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°85	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°86	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°87	CREPI	A DETERMINER	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°85 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°88	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°89	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°276	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	3°ETAGE	310	KITCHENETTE	SOL	N°86 B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°86 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°84A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°84 AMIANTE PAR DEFAULT
				PLAFOND	N°85B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°86C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°86 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°87A	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	Cf ECH N°87 AMIANTE PAR DEFAULT
				PLAFOND	N°85 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°88A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°88 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°89A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°89 AMIANTE PAR DEFAULT
				PLAFOND	N°277	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	3 ^E ETAGE	311	KITCHENETTE	SOL	N°86 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°86 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°84 B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	Cf ECH N°84 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°85 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°86 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°86 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°87 B	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	Cf ECH N°87 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°85 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°88 B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°88 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°89 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	Cf ECH N°89 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°278	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		312	KITCHENETTE	SOL	N°86 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°86 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°84 C	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	Cf ECH N°84 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°85 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°86 E	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°86 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°87 C	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	Cf ECH N°87 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°85 E	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°88 C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°88 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°89 C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	Cf ECH N°89 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°279	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE OUEST	3°ETAGE	314	CHAMBRE	SOL	N°86 F	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°86 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°87 D	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	Cf ECH N°87 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°85 F	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°85 AMIANTE NON DETECTE		
			SDD	SOL	N°88 D	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°88 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°89 D	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°89 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°280	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		315 A	DGT	N°282 A	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT			
			CHAMBRE	N°282 B	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT			
			SDB	N°282 C	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT			
		315 B	CHAMBRE	N°282 D	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT			
			SDB	N°282 E	SOL/MUR/PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT			
		COULOIR	SOL	N°77 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°77 AMIANTE NON DETECTE			
			MUR	N°394 A	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT			
			PLAFOND	N°281	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE			
		BALCONS (HORS TRAVAUX)					RESERVE N°37/AMIANTE PAR DEFAUT					

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	2°ETAGE	CAGE ESCALIER		SOL	N°297	REVÊTEMENT	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°283	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		COULOIR 2.04		SOL	N°77 B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°77 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°394 B	CREPI	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°284	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CHAMBRE PERSONNEL 2.31		DGT	N°285 A	SOL, MUR, PLAFOND ET ISOLATION ELECTRIQUE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				WC	N°285 B	SOL, MUR, PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				CHAMBRE	N°285 C	SOL, MUR, PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		COULOIR/PERSONNEL			N°286	SOL, MUR, PLAFOND ET INSTALLATION FIXE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		CHAMBRE PERSONNEL 2.06-2.14			N°287	SOL, MUR, PLAFOND ET INSTALLATION FIXE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		SALLE DE DOUCHES			N°288	SOL, MUR, PLAFOND ET INSTALLATION FIXE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		PRIVE 3.07			N°289	SOL, MUR, PLAFOND ET INSTALLATION FIXE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	2°ETAGE	209	KITCHENETTE	SOL	N°80 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°78	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°79	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°80	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°81	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°79 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°82	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°83	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°290	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		210	KITCHENETTE	SOL	N°80 B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°78 A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°78 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°79 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°80 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°81 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°81 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°79 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°82 A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°82 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°83 A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°83 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°291	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	2°ETAGE	211	KITCHENETTE	SOL	N°80 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°78 B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°78 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°79 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°80 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°81 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°81 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°79 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°82 B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°82 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°83 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°83 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°292	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		212	KITCHENETTE	SOL	N°80 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°78 C	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°78 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°79 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°80 E	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°81 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°81 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°79 F	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°82 C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°82 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°83 C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°83 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°293	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	2°ETAGE	214	CHAMBRE 1	SOL	N°80 F	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°81 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°81 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°79 G	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			SDD	SOL	N°82 D	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°82 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°83 D	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°83 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°294	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		215A	KITCHENETTE	SOL	N°80 I	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°78 D	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°78 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°79 J	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°80 G	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°81 E	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°81 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°79 H	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°82 E	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°82 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°83 E	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°83 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°295	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE OUEST	2°ETAGE	215B	CHAMBRE	SOL	N°80 H	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°81 F	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°81 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°79 I	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE		
			SDD	SOL	N°82 F	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°82 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°83 F	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°83 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°296	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		216	KITCHENETTE	SOL	N°80 J	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°78 E	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°78 AMIANTE PAR DEFAUT		
				MUR & PLAFOND	N°79 K	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°80 K	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°80 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°81 G	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°81 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°79 L	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°79 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°82 G	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°82 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°83 G	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°83 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°298	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		BALCONS (HORS TRAVAUX)			RESERVE N°38/AMIANTE PAR DEFAUT							

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	1 ^{er} ETAGE	CAGE ESCALIER		SOL	N°299	REVÊTEMENT		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°300	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		COULOIR 1.04		SOL	N°77	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°394 C	CREPI		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°301	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CHAMBRE PERSONNEL 1.31		DGT	N°302 A	SOL, MUR, PLAFOND		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				WC	N°302 B	SOL, MUR, PLAFOND		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				CHAMBRE	N°302 C	SOL, MUR, PLAFOND		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		COULOIR/PERSONNEL			N°303	SOL, MUR, PLAFOND		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		CHAMBRE PERSONNEL 1.06/1.14			N°304	SOL, MUR, PLAFOND ET		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		SALLE DE DOUCHES			N°305	SOL, MUR, PLAFOND ET		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		PRIVE 1			N°306	SOL, MUR, PLAFOND ET INSTALLATION FIXE		OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	1°ETAGE	109	KITCHENETTE	SOL	N°67 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°67 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°65	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				MUR & PLAFOND	N°66	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°67	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°68	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°66 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°6 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°69	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°70	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE
				PLAFOND	N°307	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		110	KITCHENETTE	SOL	N°67 B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°67 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°65 A	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	EXP	Cf ECH N°65 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°66 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°66 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°67 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°67 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°68 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°68 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°66 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°66 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°69 A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°69 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°70 A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°70 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°308	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	1 ^{er} ETAGE	111	KITCHENETTE	SOL	N°67 C	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°67 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°65 B	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	Cf ECH N°65 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°66 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°66 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°67 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°67 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°68 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°68 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°66 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°66 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°69 B	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°69 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°70 B	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	Cf ECH N°70 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°309	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		112	KITCHENETTE	SOL	N°67 D	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°67 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°65 C	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m ²	OUI	EXP	Cf ECH N°65 AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR & PLAFOND	N°66 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°66 AMIANTE NON DETECTE
			CHAMBRE	SOL	N°67 E	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°67 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°68 C	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°68 AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°66 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°66 AMIANTE NON DETECTE
			SDB	SOL	N°69 C	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°69 AMIANTE NON DETECTE
				MUR	N°70 C	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m ²	OUI	EXP	Cf ECH N°70 AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°310	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS		
AILE OUEST	1°ETAGE	114	CHAMBRE	SOL	N°67 F	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°67 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°68 D	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°68 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°66 E	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°66 AMIANTE NON DETECTE		
			SDD	SOL	N°69 D	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°69 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°70 D	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°70 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°311	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		115A	KITCHENETTE	SOL	N°73 A	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°69 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°71	COLLE FAIENCE GRISE	~2,50m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE		
				MUR & PLAFOND	N°72	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE		
			CHAMBRE	SOL	N°73	MOQUETTE & COLLE		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°74	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°72 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°66 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°75	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°76	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	LAB	AMIANTE DETECTE		
				PLAFOND	N°395	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		115B	CHAMBRE	SOL	N°73 B	MOQUETTE & COLLE		NON	EXP	Cf ECH N°73 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°74 A	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°74 AMIANTE NON DETECTE		
				PLAFOND	N°72 B	CREPI		NON	EXP	Cf ECH N°72 AMIANTE NON DETECTE		
			SDB	SOL	N°75 A	COLLE CARRELAGE BLEU		NON	EXP	Cf ECH N°75 AMIANTE NON DETECTE		
				MUR	N°76 A	COLLE FAIENCE BEIGE	~25,00m²	OUI	EXP	Cf ECH N°76 AMIANTE PAR DEFAUT		
				PLAFOND	N°312	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE		
		BALCONS (HORS TRAVAUX)		RESERVE N°39/AMIANTE PAR DEFAUT								

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	REZ-CH	HALL 0.13		SOL	N°313	RESINE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°314	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°315	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		PLONGE 0.14		SOL	N°316	RESINE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°317	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°318	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		PLONGE VAISSAILLE 0.15		SOL	N°319	RESINE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°320	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°321	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		DEGAGEMENT 0.21		SOL	N°322	RESINE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°323	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°324	MOQUETTE & COLLE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°325	FAUX PLAFOND METALLIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
				INSTALL FIXE	N°326	ISOLATION ELECTRIQUE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		LOCAL VENTILATION 0.34		SOL	N°327	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°328	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°329	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°330	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
		BUREAU 0.24		SOL	N°331	RETELEMENT	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°332	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°333	FAUX PLAFOND METALLIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		LAGER 0.23		SOL	N°334	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°335	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				PLAFOND	N°336	FAUX PLAFOND METALLIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CAGE ESCALIER		SOL	N°337	RETELEMENT BLEU & COLLE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
				MUR	N°338	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
				PLAFOND	N°339	BETON PEINT		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	REZ-CH	CUISINE 0.16	SOL		N°340	RESINE (2008)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°341	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°342	COLLE FAIENCE (2008)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°343	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			PLAFOND		344	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°345	FAUX PLAFOND METALLIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CUISINE FROID 0.17	SOL		N°346	RESINE (2008)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°347	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°348	COLLE FAIENCE (2008)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°349	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			PLAFOND		N°350	FAUX PLAFOND	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°351	FAUX PLAFOND METALLIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CHAMBRE FROID 0.18, 0.19 & 0.20	SOL		N°352	COLLE CARRELAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°353	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			PLAFOND		N°354	FAUX PLAFOND METALLIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		RESTAURANT HOTEL 0.10	SOL		N°355	COLLE CARRELAGE (2000)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°356	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°357	COLLE PLINTHE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°358	COLLE FAIENCE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
					N°359	BOIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND		N°360	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°361	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		DEPÔT	SOL		N°362	COLLE CARRELAGE (2000)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°363	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°364	BOIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°365	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			PLAFOND		N°366	LAMBRI		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			INSTALL FIXE		N°367	TABEAU ELECTRIQUE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT: AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	REZ-CH	REDUIT	SOL		N°368	COLLE CARRELAGE (2000)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°369	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°370	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND		N°371	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		SEMINAIRE 0.11	SOL		N°378	REDET. SOL COUCHE EXT (2000)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°372	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°373	BOIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND		N°374	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		SEMINAIRE 0.12	SOL		N°378A	REDET. SOL COUCHE EXT (2000)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°375	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°376	BOIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND		N°377	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		SALLE RESTAURANT 0.10	SOL		N°378B	MOQUETTE & COLLE (2000)		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
					N°379	COUCHE INTERIEURE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAUT
			MUR		N°380	PEINTURE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND		N°381	BOIS		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX TURQUOISE : ANALYSE PCB

BATIMENT	ETAGE	LIEU	LOCAL	LOCALISATION	SONDAGE	DESCRIPTION MATERIAU	QUANTITE MATERIAU	PRESENCE OUI/NON	SELON ANALYSE LAB/EXP	OBSERVATIONS
AILE OUEST	SOUS-SOL	SALLE A MANGER -1.08	SOL	N°382	REVETEMENT			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
				N°383	BETON PEINT			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			MUR	N°384	LAMBRIS			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND	N°385	FAUX PLAFOND METALLIQUE			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		CAGE ESCALIER -1.07 & REDUIT	SOL	N°386	REVETEMENT BLEU	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
			MUR	N°387	BETON PEINT			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND	N°388	BETON PEINT			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
		ENTREPÔT -1.09	SOL	N°389	BETON BRUT			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			MUR	N°390	BETON BRUT			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			PLAFOND	N°391	BETON BRUT			NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
			INSTALL FIXE	N°392	CALORIFUGEAGE	A DETERMINER	OUI	EXP	AMIANTE PAR DEFAULT	
HOTEL	FACADE DEVANT ENTREE				N°90	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
	FACADE COTE LATERAL SUD-EST				N°91	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
	FADAFE DERRIER				N°92	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
	FACADE DEVANT CREPI				N°93	CREPI		NON	LAB	AMIANTE NON DETECTE
	TOITURE				N°393	REFAIT EN TOTALITE		NON	EXP	AMIANTE NON DETECTE
	TOUS LES ETAGES ET AILES/ VENTILATION				RESERVE / N°40 A / N°40 B /N°40 C/AMIANTE PAR DEFAULT					

BLEU : MATERIAUX NE CONTENANT PAS DE L'AMIANTE

ROUGE : MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

VERT : AMIANTE RETIRE

JAUNE : HORS EXPERTISE/HORS TRAVAUX

TURQUOISE : ANALYSE PCB

Pour chaque sondage est indiqué :

-le numéro d'identification unique :

- **En rouge s'il contient de l'amiante selon analyse ou par défaut**
- **En bleu s'il n'en contient pas.**
- **En vert s'il a été retiré.**
- **En jaune non expertisé.**

-les signes suivants, en fonction de la présence d'amiante et du type de matériau, sont indiqués à côté du numéro d'identification.

A **contient de l'amiante**

N **sans amiante**

R **amiante retiré**

H **(HORS TRAVAUX)**

— **Zone affectée par les travaux**


PCB **Polychlorobiphényles**


PB **Plomb**

HAP **Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques**


HBCD **HexaBromoCycloDodecane**

PLAN GENERAL 5 ° ETAGE : AILE OUEST/ AILE NORD-EST(CENTRALE) / AILE SUD-EST

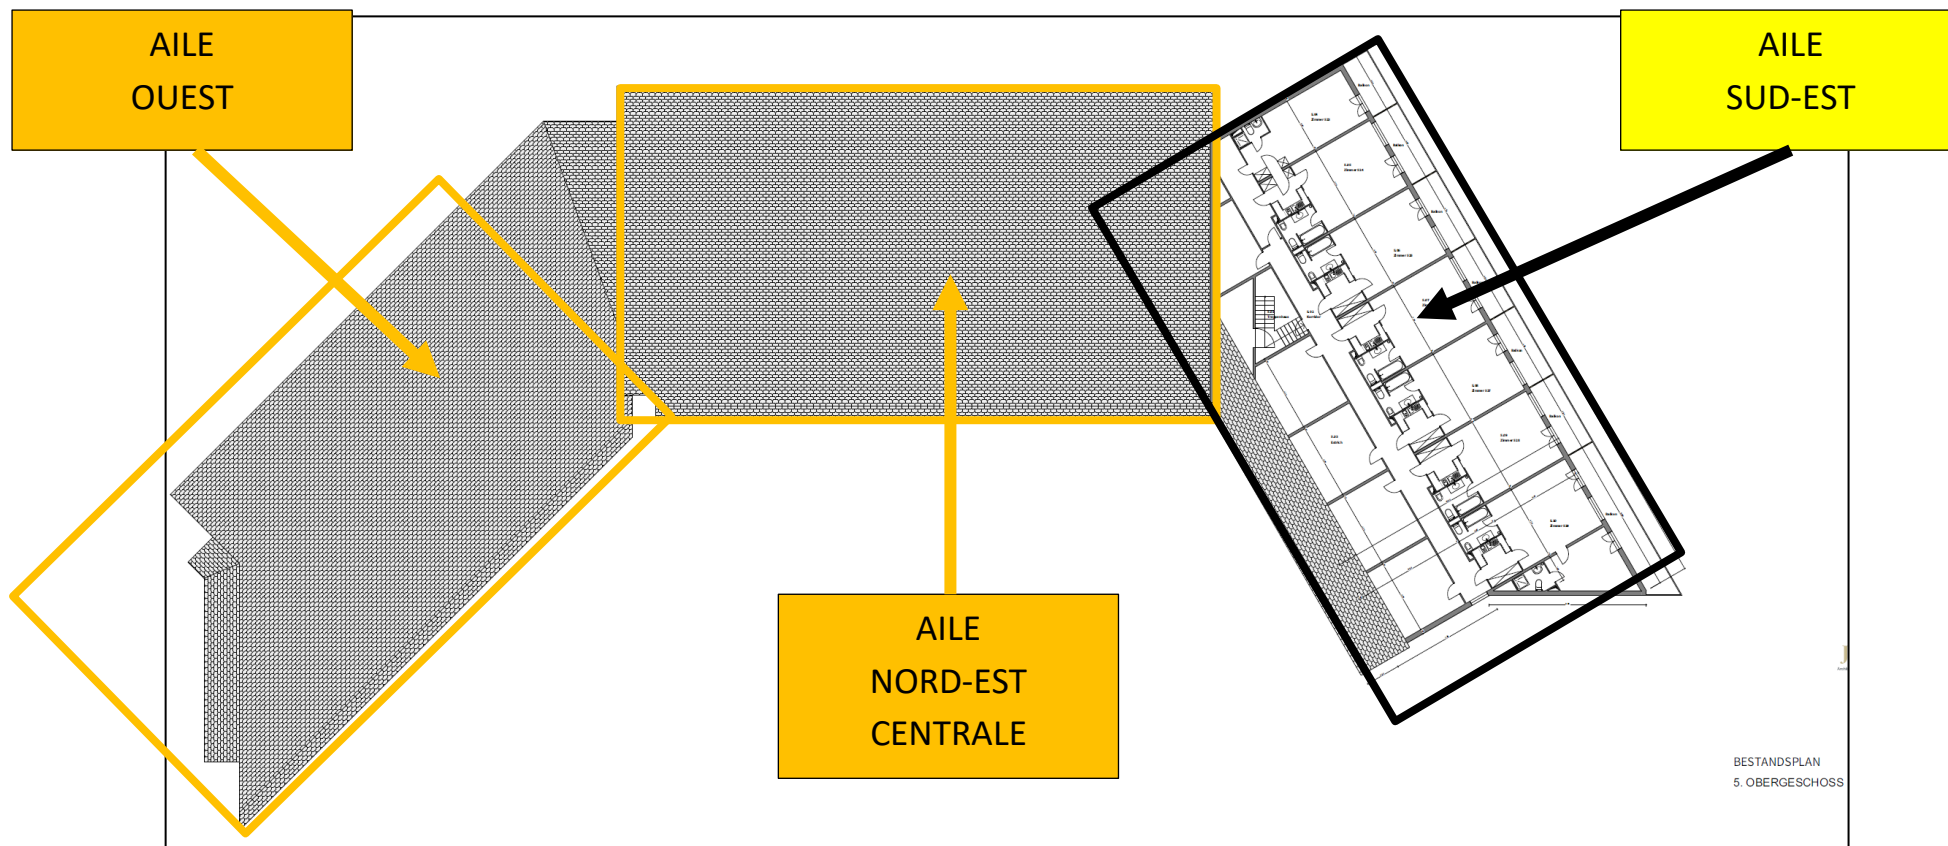





PLAN GENERAL 3 ° ETAGE : AILE OUEST/ AILE NORD-EST(CENTRALE) / AILE SUD-EST

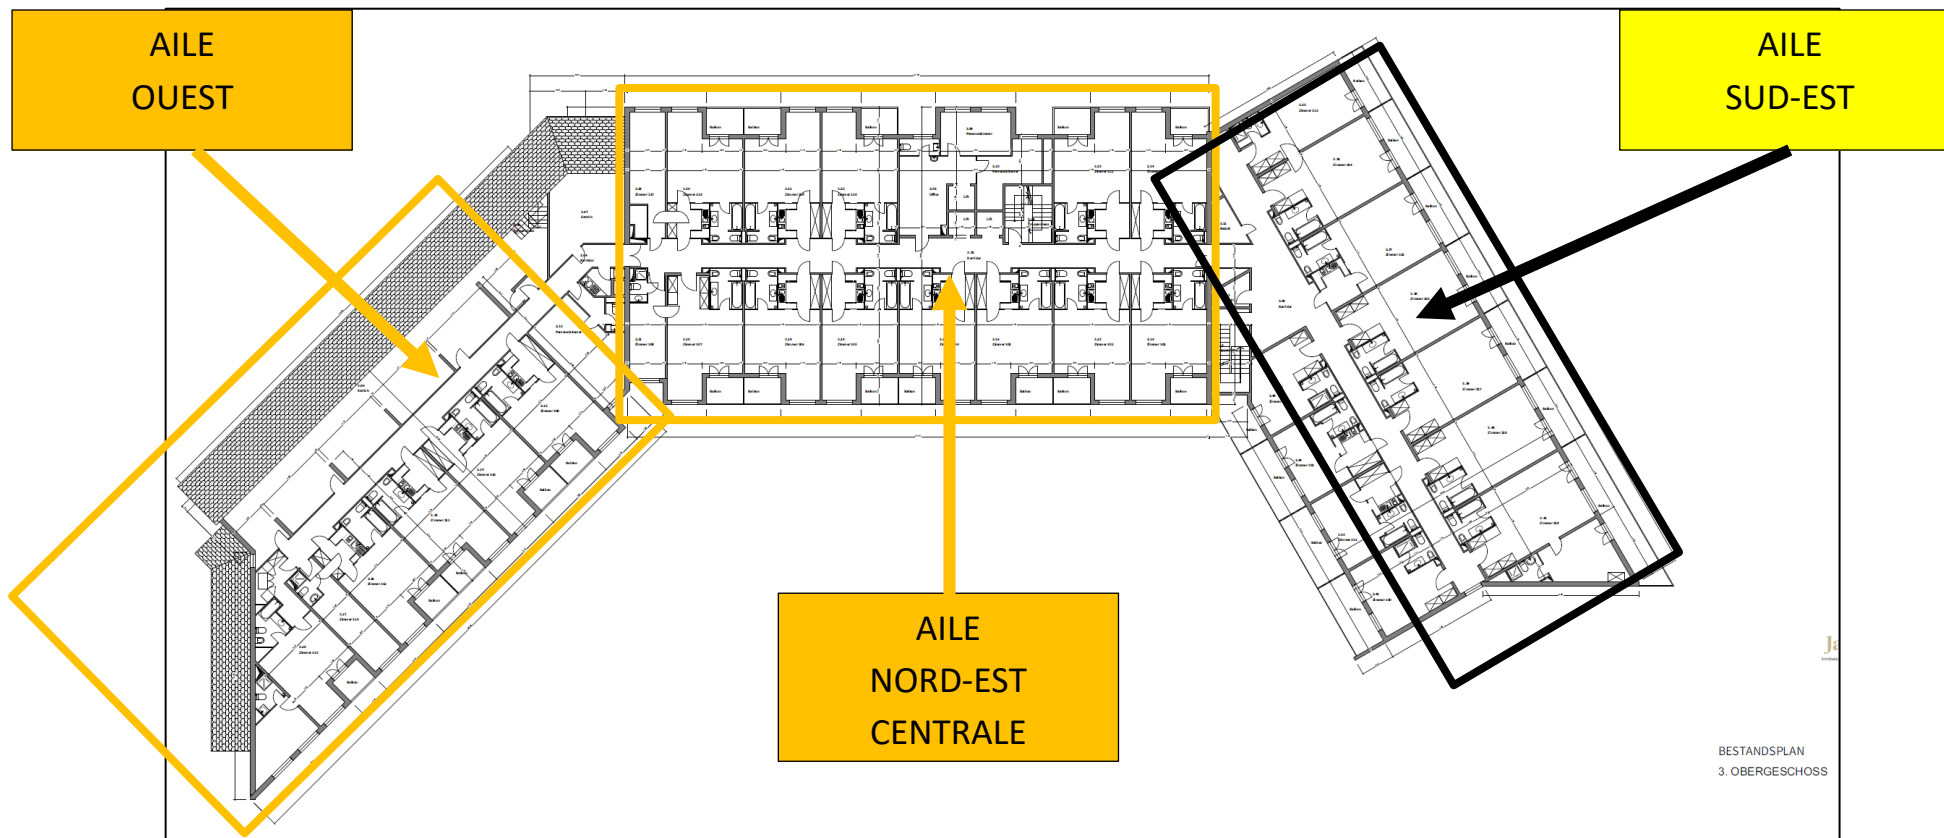


PLAN GENERAL 2 ° ETAGE : AILE OUEST/ AILE NORD-EST(CENTRALE) / AILE SUD-EST

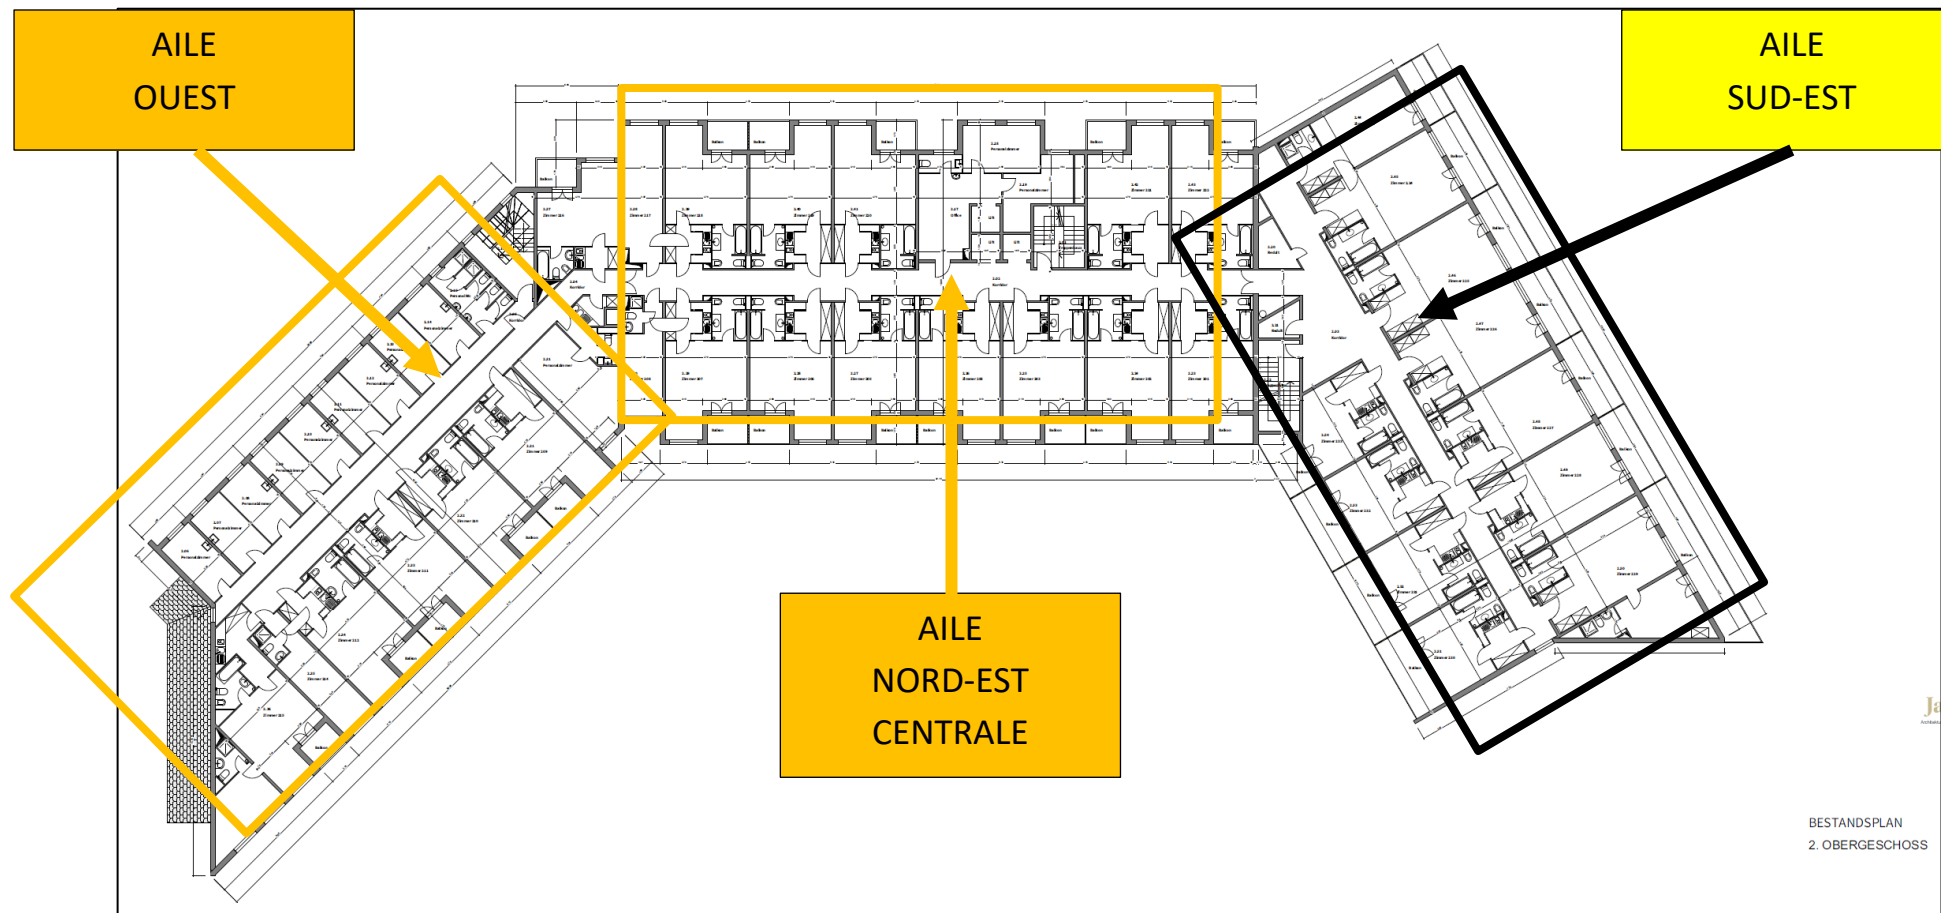


PLAN GENERAL 1 ° ETAGE : AILE OUEST/ AILE NORD-EST(CENTRALE) / AILE SUD-EST

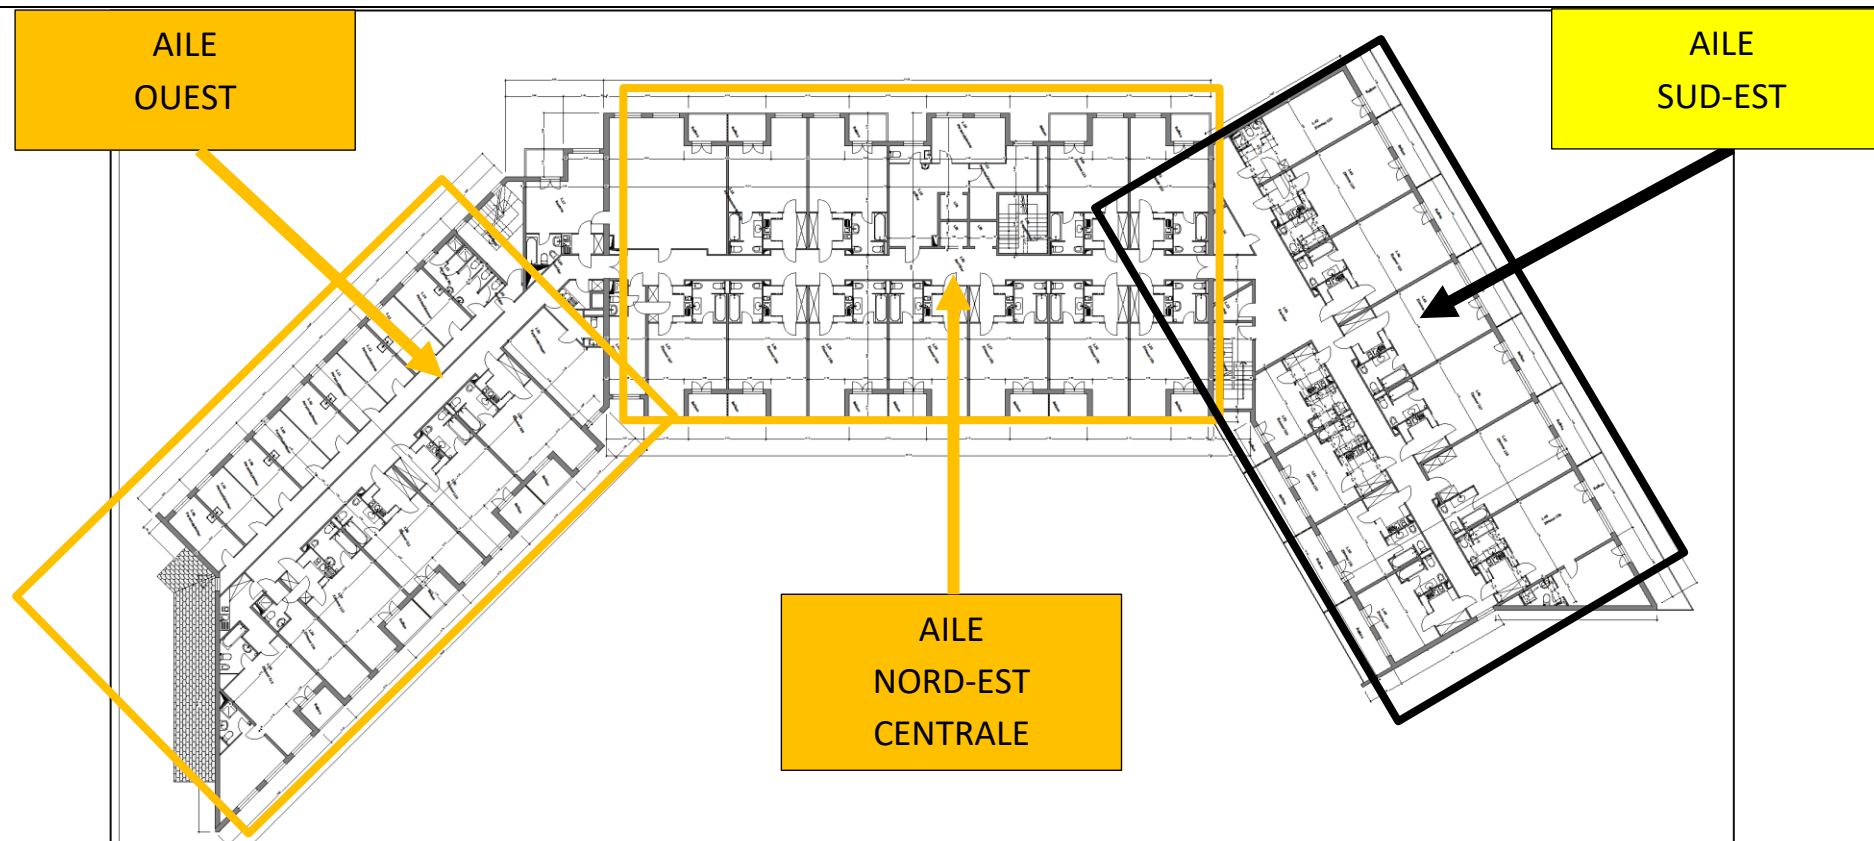

PLAN GENERAL REZ DE CHAUSSEE : AILE OUEST/ AILE NORD-EST(CENTRALE) / AILE SUD-EST

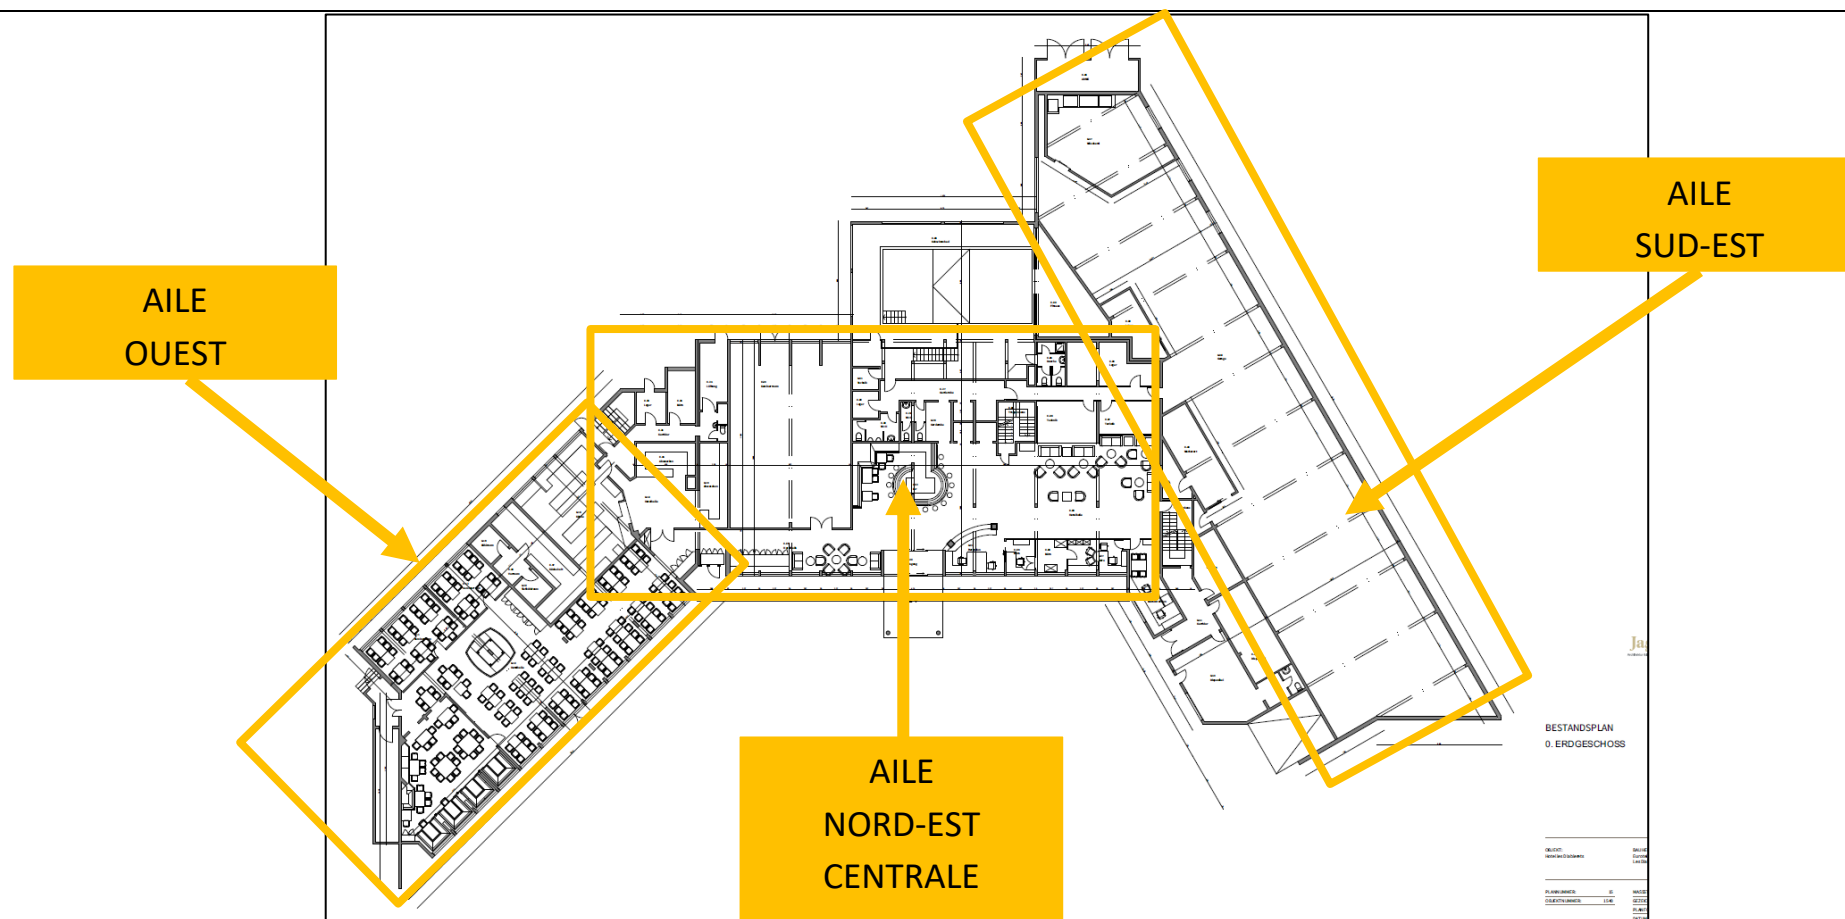


PLAN GENERAL SOUS-SOL : AILE OUEST/ AILE NORD-EST(CENTRALE) / AILE SUD-EST

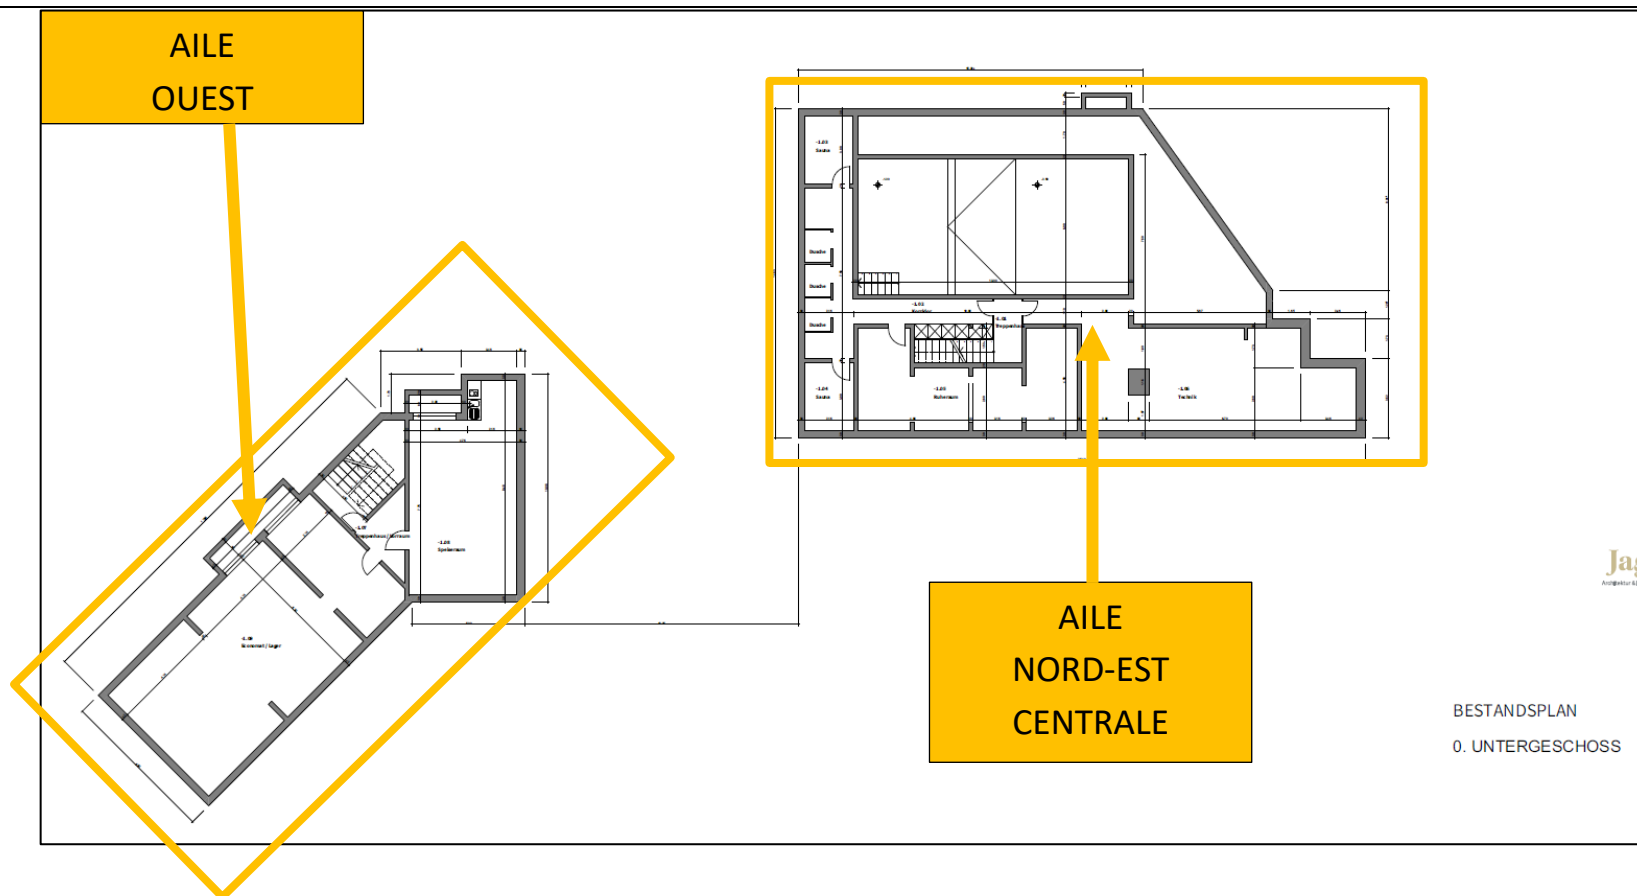


PHOTOS FACADE & TOITURE : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS



PLAN 4^{ETAGE} : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMBLACEMENT DES SONDAGES & PRELEVEMENTS

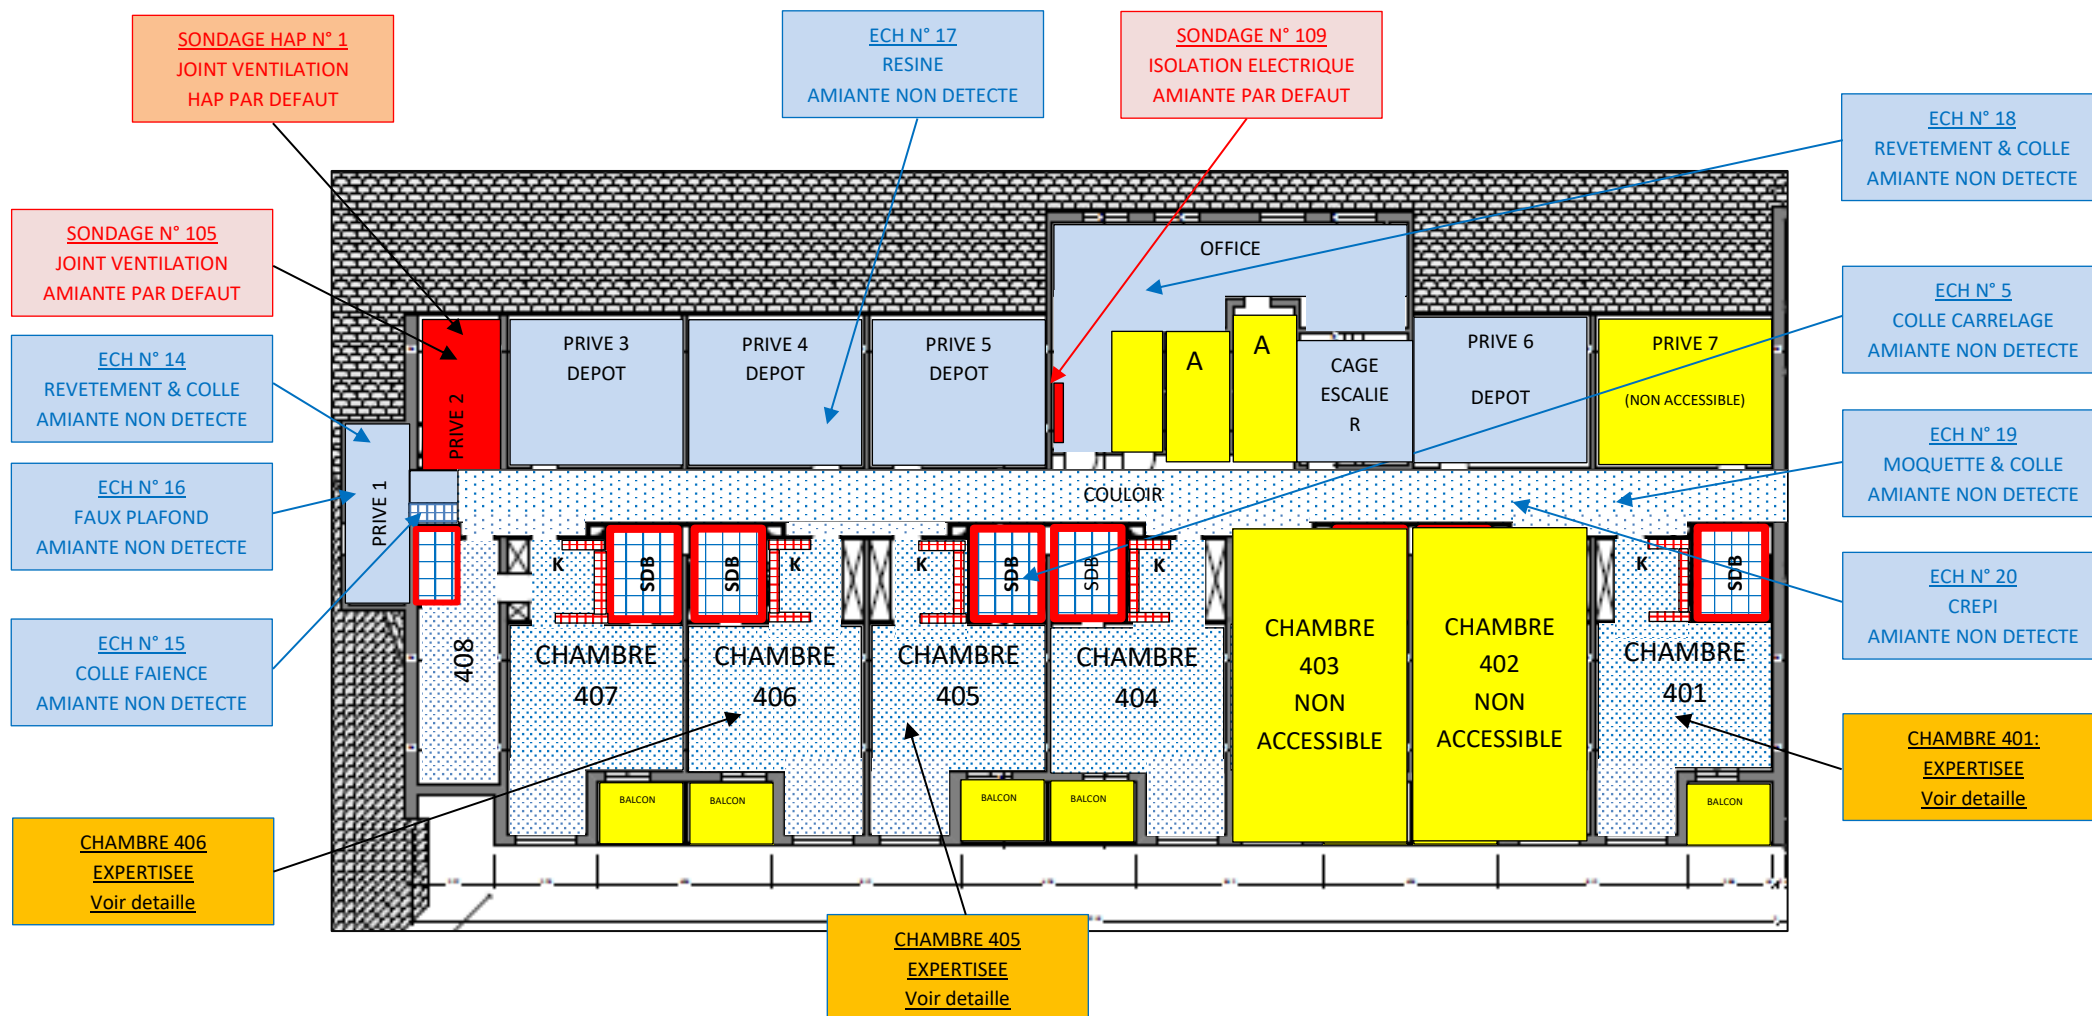

PHOTOS : PRIVE 1/4^e ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

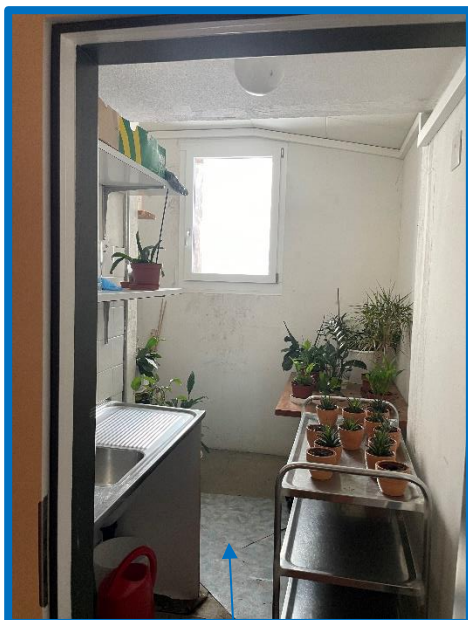

ECH N° 14
REVELLEMENT & COLLE
AMIANTE NON DETECTE



ECH N° 15
COLLE FAIENCE
AMIANTE DETECTE




ECH N° 16
FAUX PLAFOND
AMIANTE NON DETECTE

PHOTOS : PRIVE 2/4^{ETAGE} AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES SONDAGES

SONDAGE N° 105
JOINT VENTILATION
AMIANTE PAR DEFAULT



SONDAGE HAP N° 1
JOINT VENTILATION
HAP PAR DEFAULT

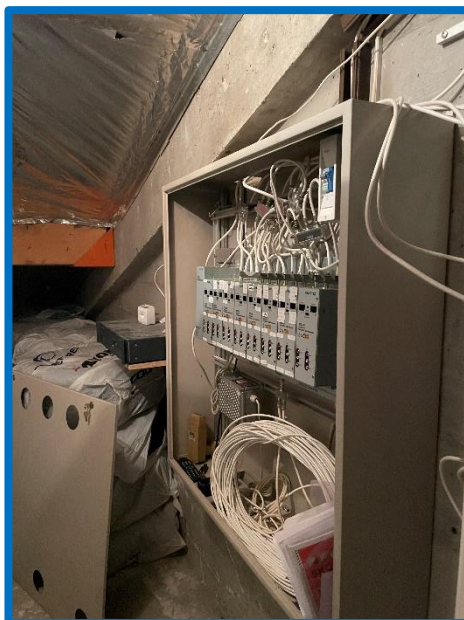

PHOTOS : PRIVES 3, 4 & 5/4^e ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS



ECH N° 17
RESINE
AMIANTE NON DETECTE

PHOTOS : OFFICE/4°ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS



ECH N° 18
REVETEMENT & COLLE
AMIANTE NON DETECTE




SONDAGE N° 109
ISOLATION ELECTRIQUE
AMIANTE PAR DEFAUT



PHOTOS : CAGE ESCALIER & COULOIR/4^{ETAGE} : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMBLACEMENT DES SONDAGES




SONDAGE N° 16 B
RETEMENT & COLLE
AMIANTE NON DETECTE

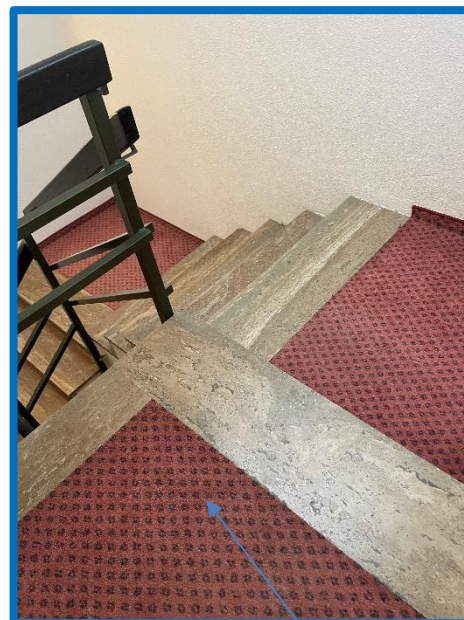


SONDAGE N° 19 A
RETEMENT & COLLE
AMIANTE NON DETECTE

FALTA PHOTO COULOIR



PLAN 4[°]ETAGE CHAMBRE N°401 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

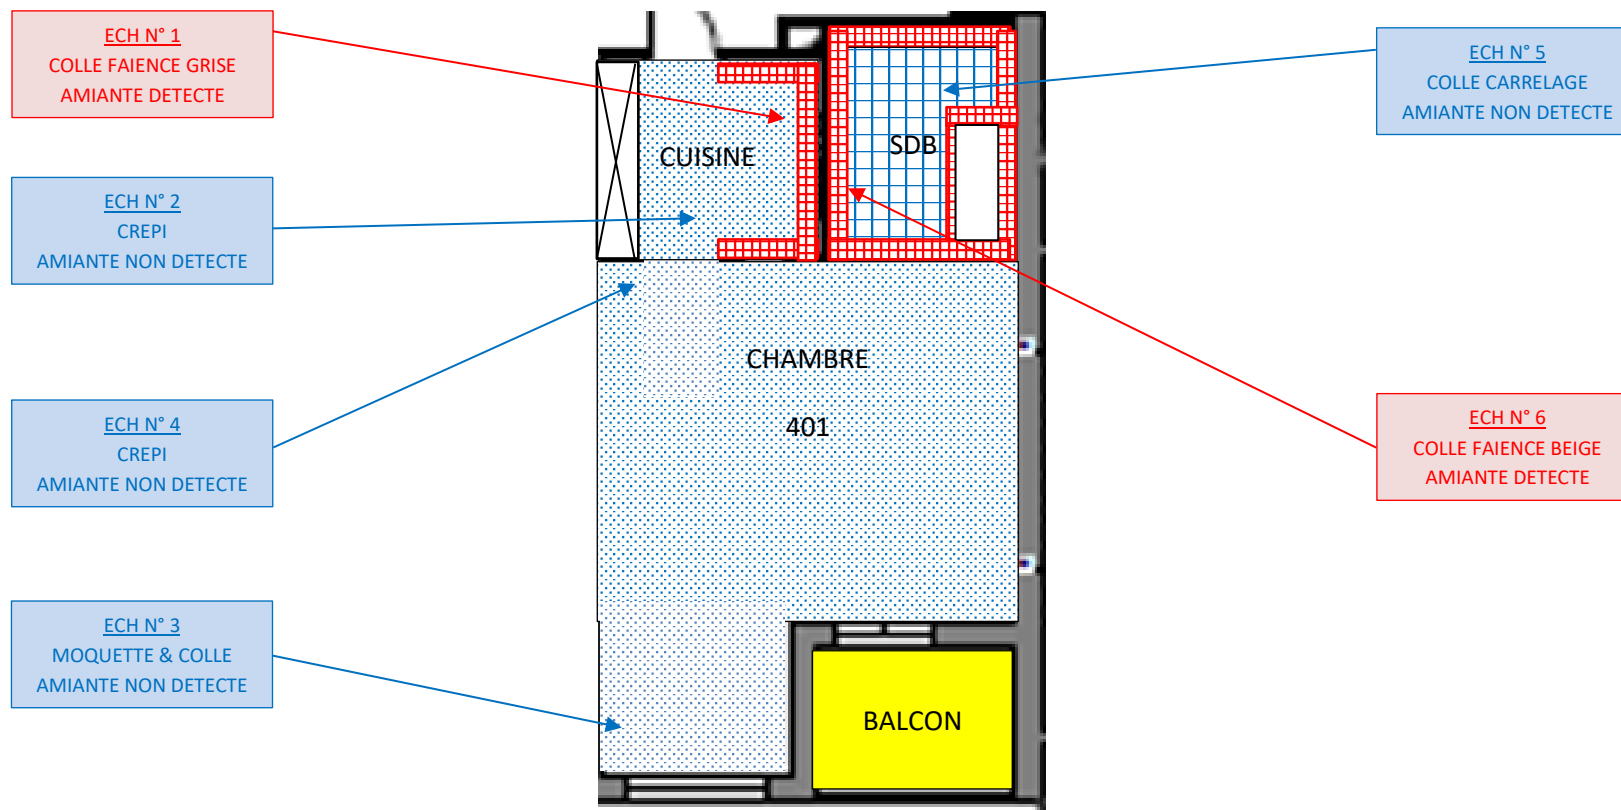

PHOTOS CHAMBRE 401/ 4^{ETAGE} : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

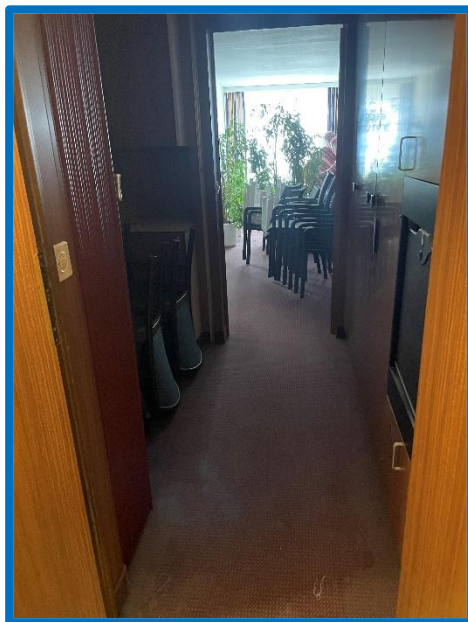


ECH N° 6
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE

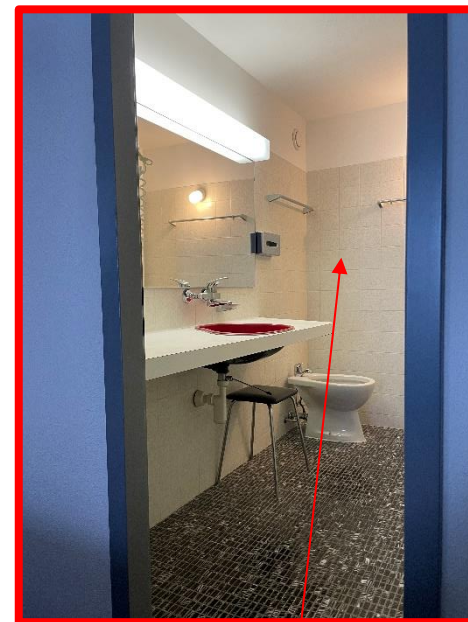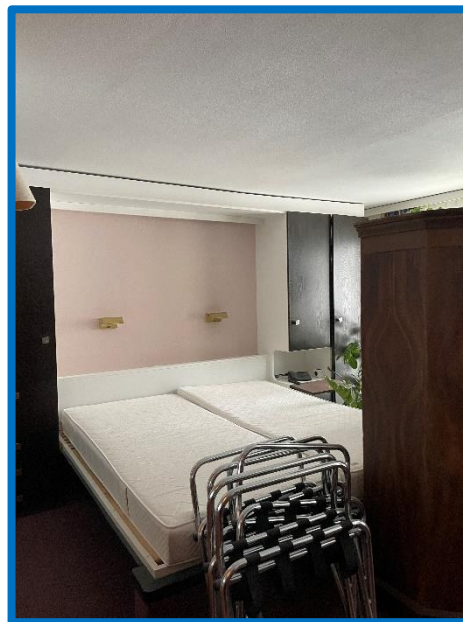


ECH N° 1
COLLE FAIENCE GRISE
AMIANTE DETECTE


PLAN 4[°]ETAGE CHAMBRE N°406 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

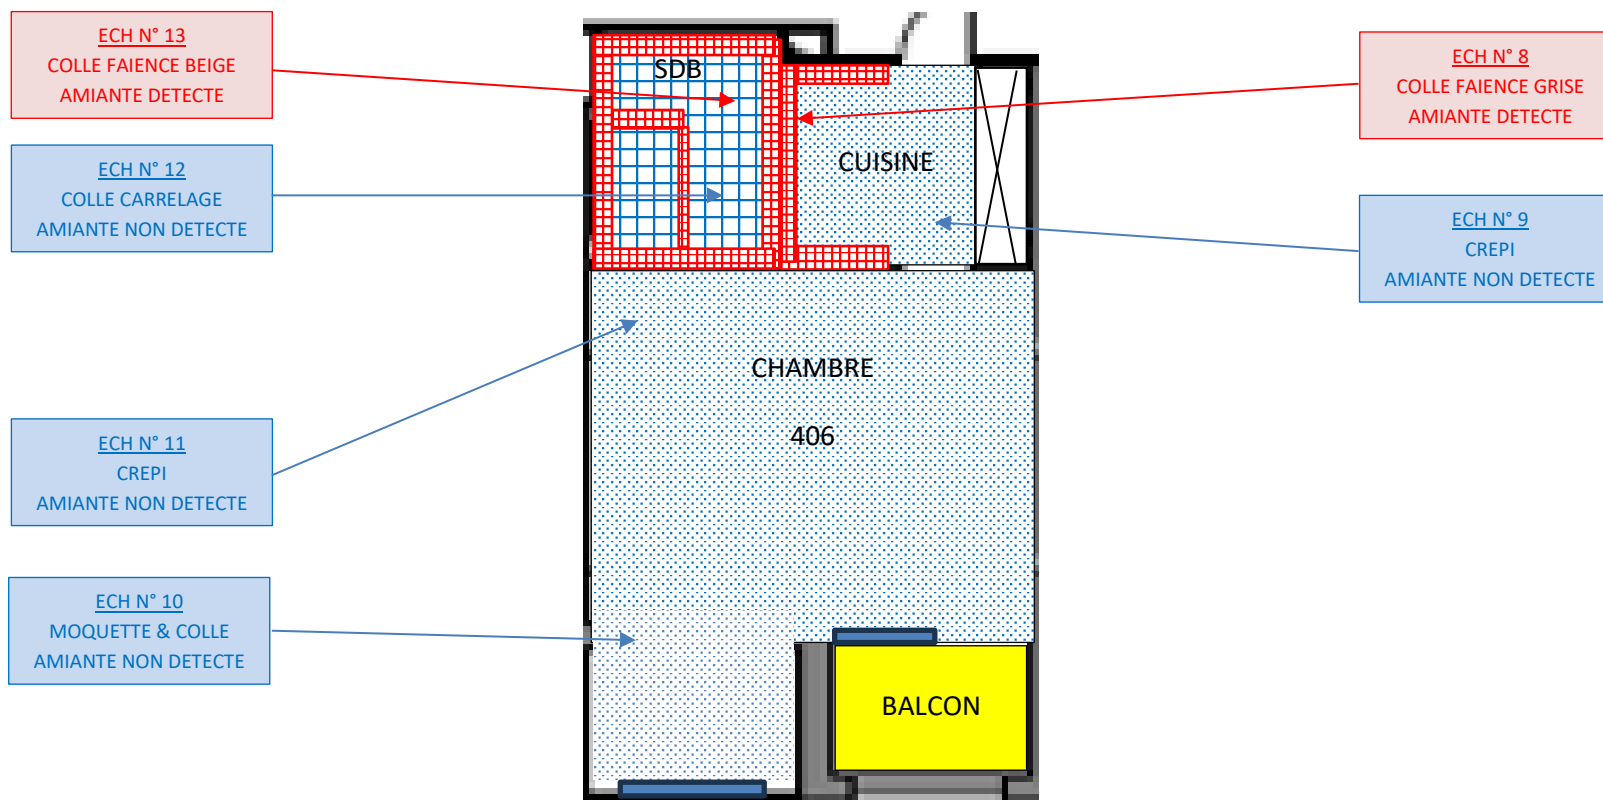

PHOTOS CHAMBRE 406/ 4^{ETAGE} : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

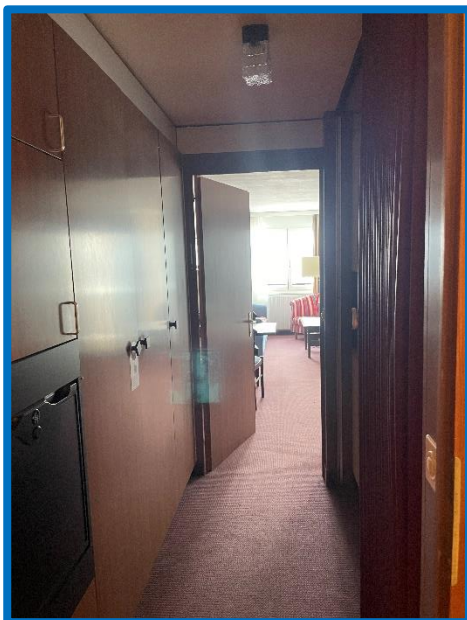


ECH N° 8
COLLE FAIENCE GRISE
AMIANTE DETECTE

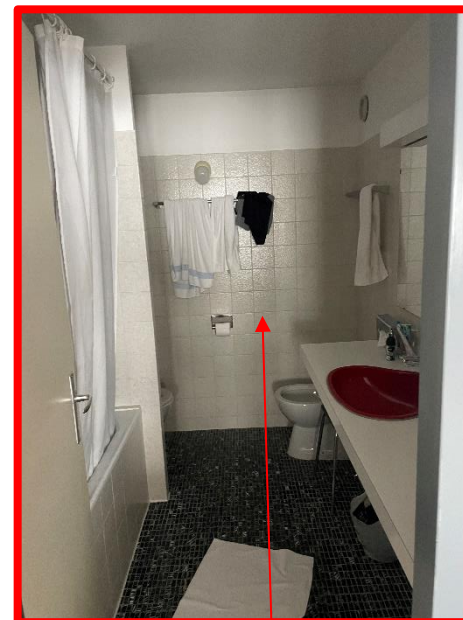

ECH N° 13
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE

PLAN 3^E ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMBLACEMENT DES SONDAGES & PRELEVEMENTS

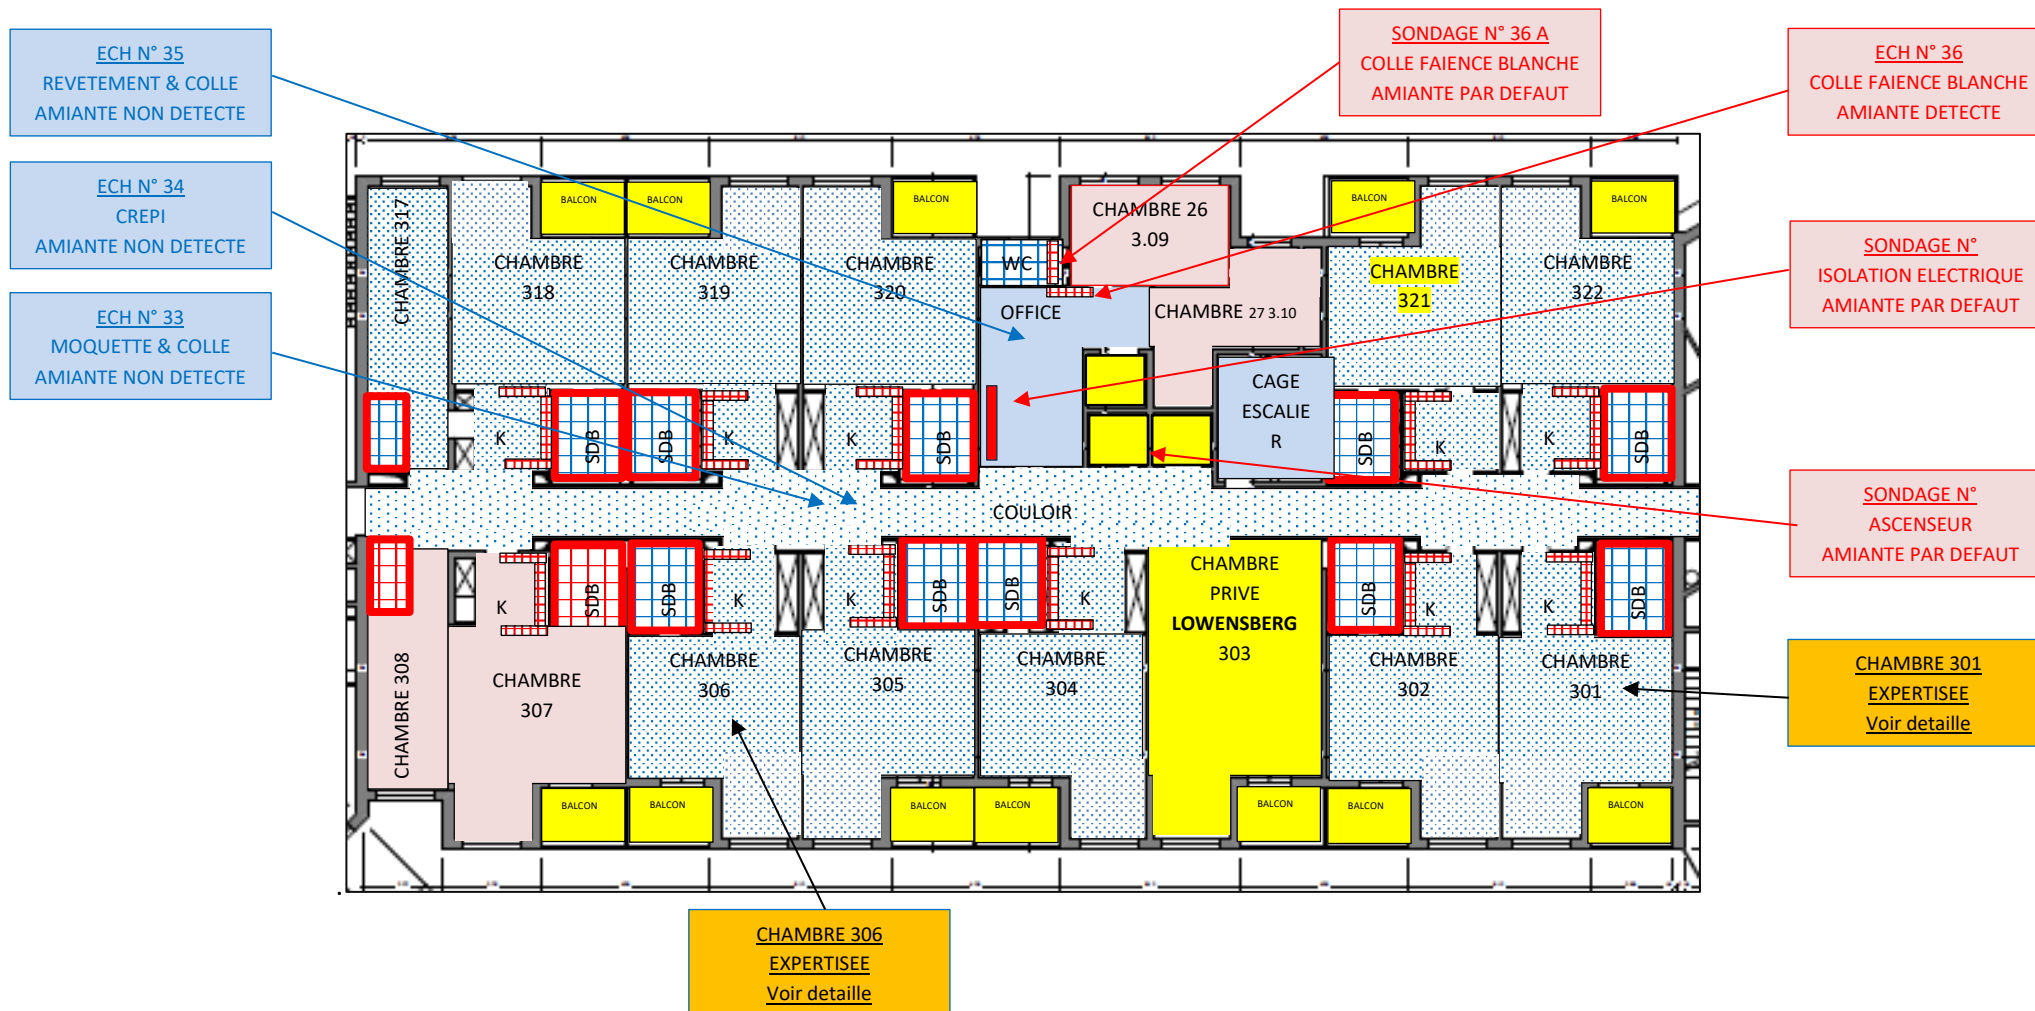


PHOTOS CHAMBRE 307/308 3^e ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS





PHOTOS COULOIR & CAGE ESCALIER 3^e ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

ECH N° 34
CREPI
AMIANTE NON DETECTE

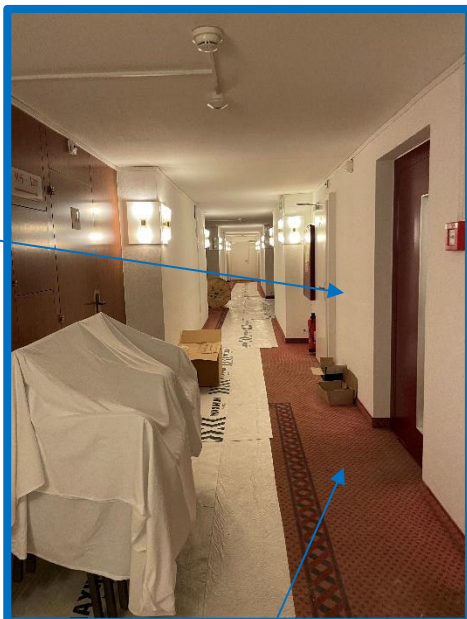

ECH N° 33
MOQUETTE & COLLE
AMIANTE NON DETECTE

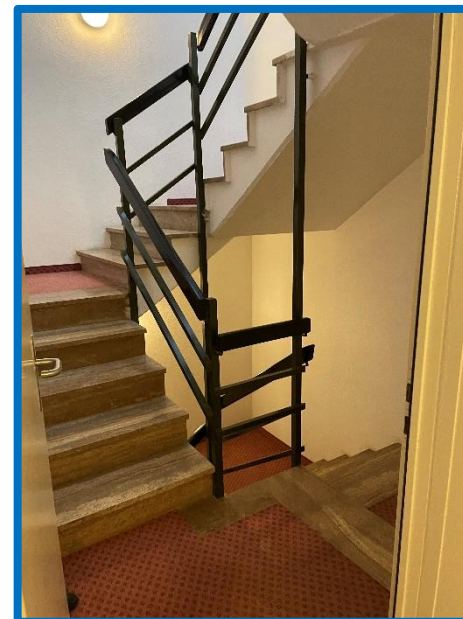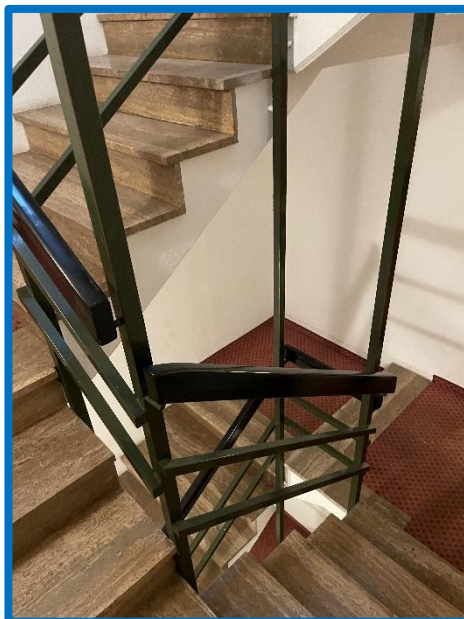


PHOTOS OFFICE & WC 3^e ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

ECH N° 35
REVETEMENT & COLLE
AMIANTE NON DETECTE



ECH N° 36
COLLE FAIENCE BLANCHE
AMIANTE DETECTE

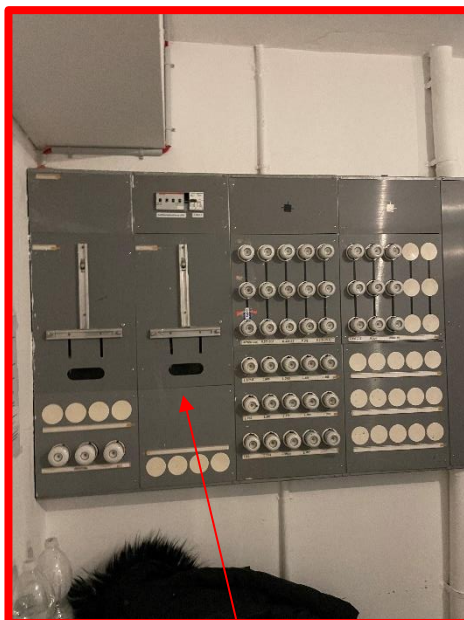

SONDAGE N°
ISOLATION ELECTRIQUE
AMIANTE PAR DEFAUT



SONDAGE N° 36 A
COLLE FAIENCE BLANCHE
AMIANTE PAR DEFAUT

PHOTOS OFFICE /CHAMBRE PERSONNEL N°26 & 27 (locaux 3.09 & 3.10) /3^e ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS


SONDAGE N° 127
SOL/MUR & PLAFOND
AMIANTE PAR DEFAUT




SONDAGE N° 128
SOL/MUR & PLAFOND
AMIANTE PAR DEFAUT




PLAN 3^E ETAGE CHAMBRE 301 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMBLACEMENT DES PRELEVEMENTS

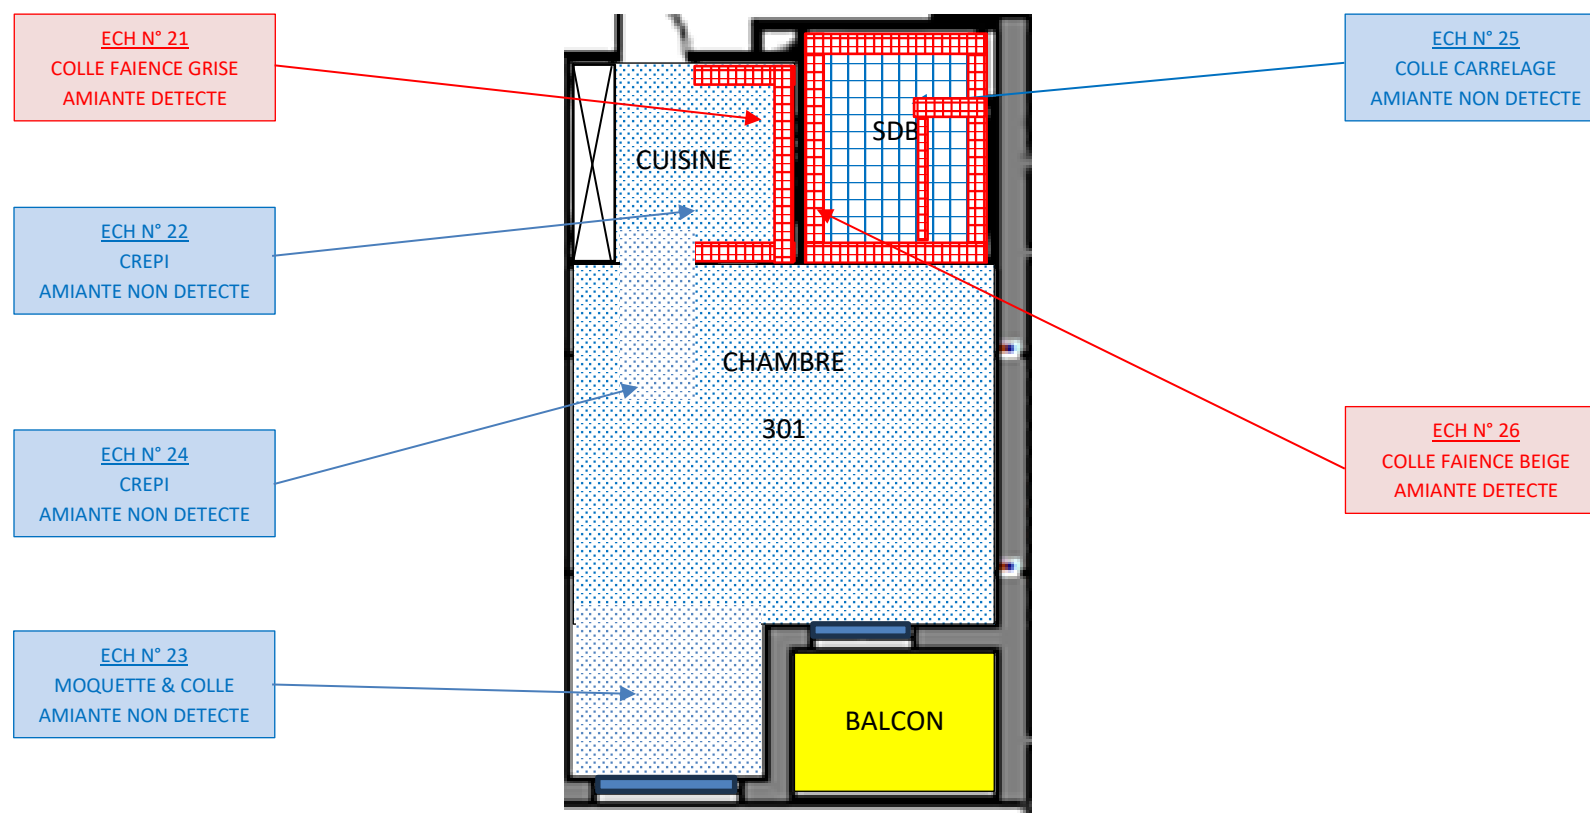

PHOTOS 3^e ETAGE CHAMBRE 301 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

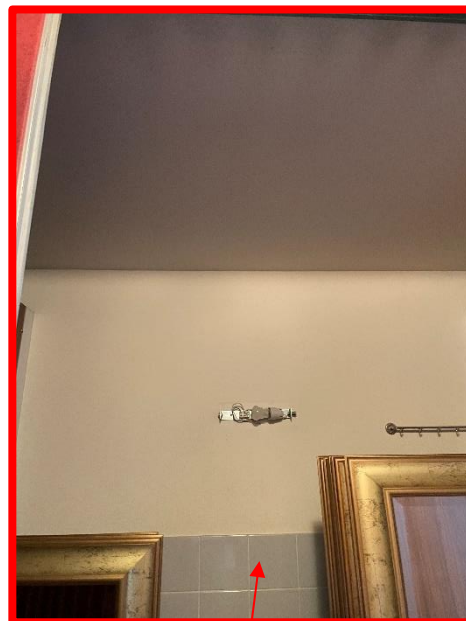


ECH N° 21
COLLE FAIENCE GRISE
AMIANTE DETECTE

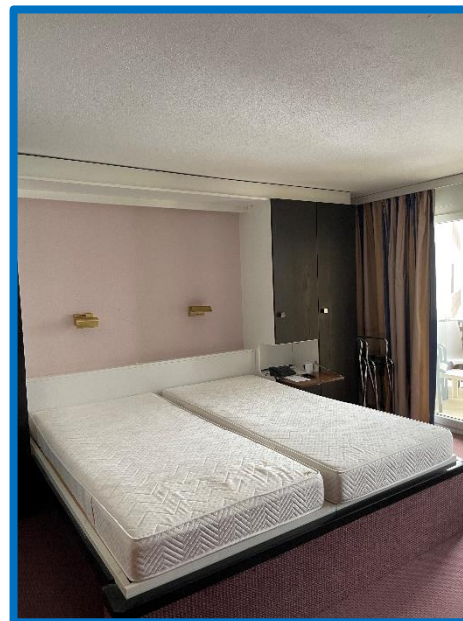

ECH N° 26
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE


PLAN 3^e ETAGE CHAMBRE 306 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

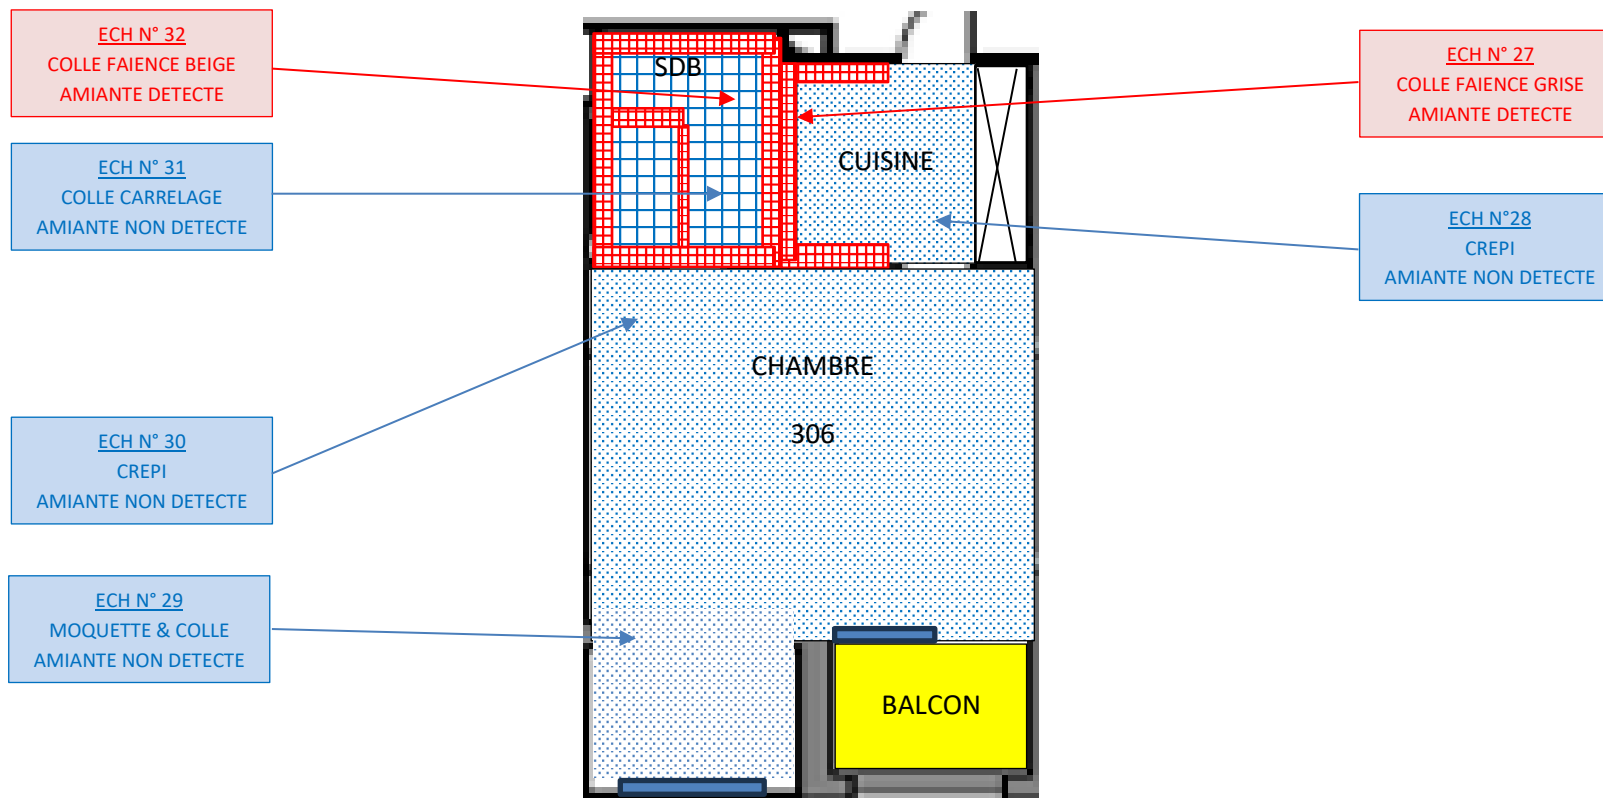

PHOTOS 3^e ETAGE CHAMBRE 306 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS




ECH N° 27
COLLE FAIENCE GRISE
AMIANTE DETECTE

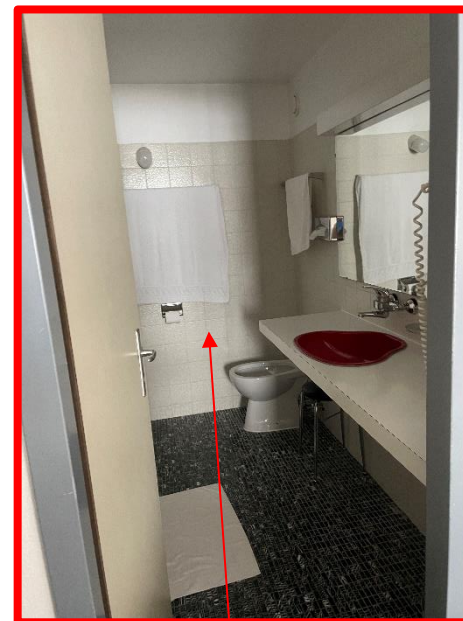

ECH N° 32
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE

PLAN 2^o ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES SONDAGES & PRELEVEMENTS

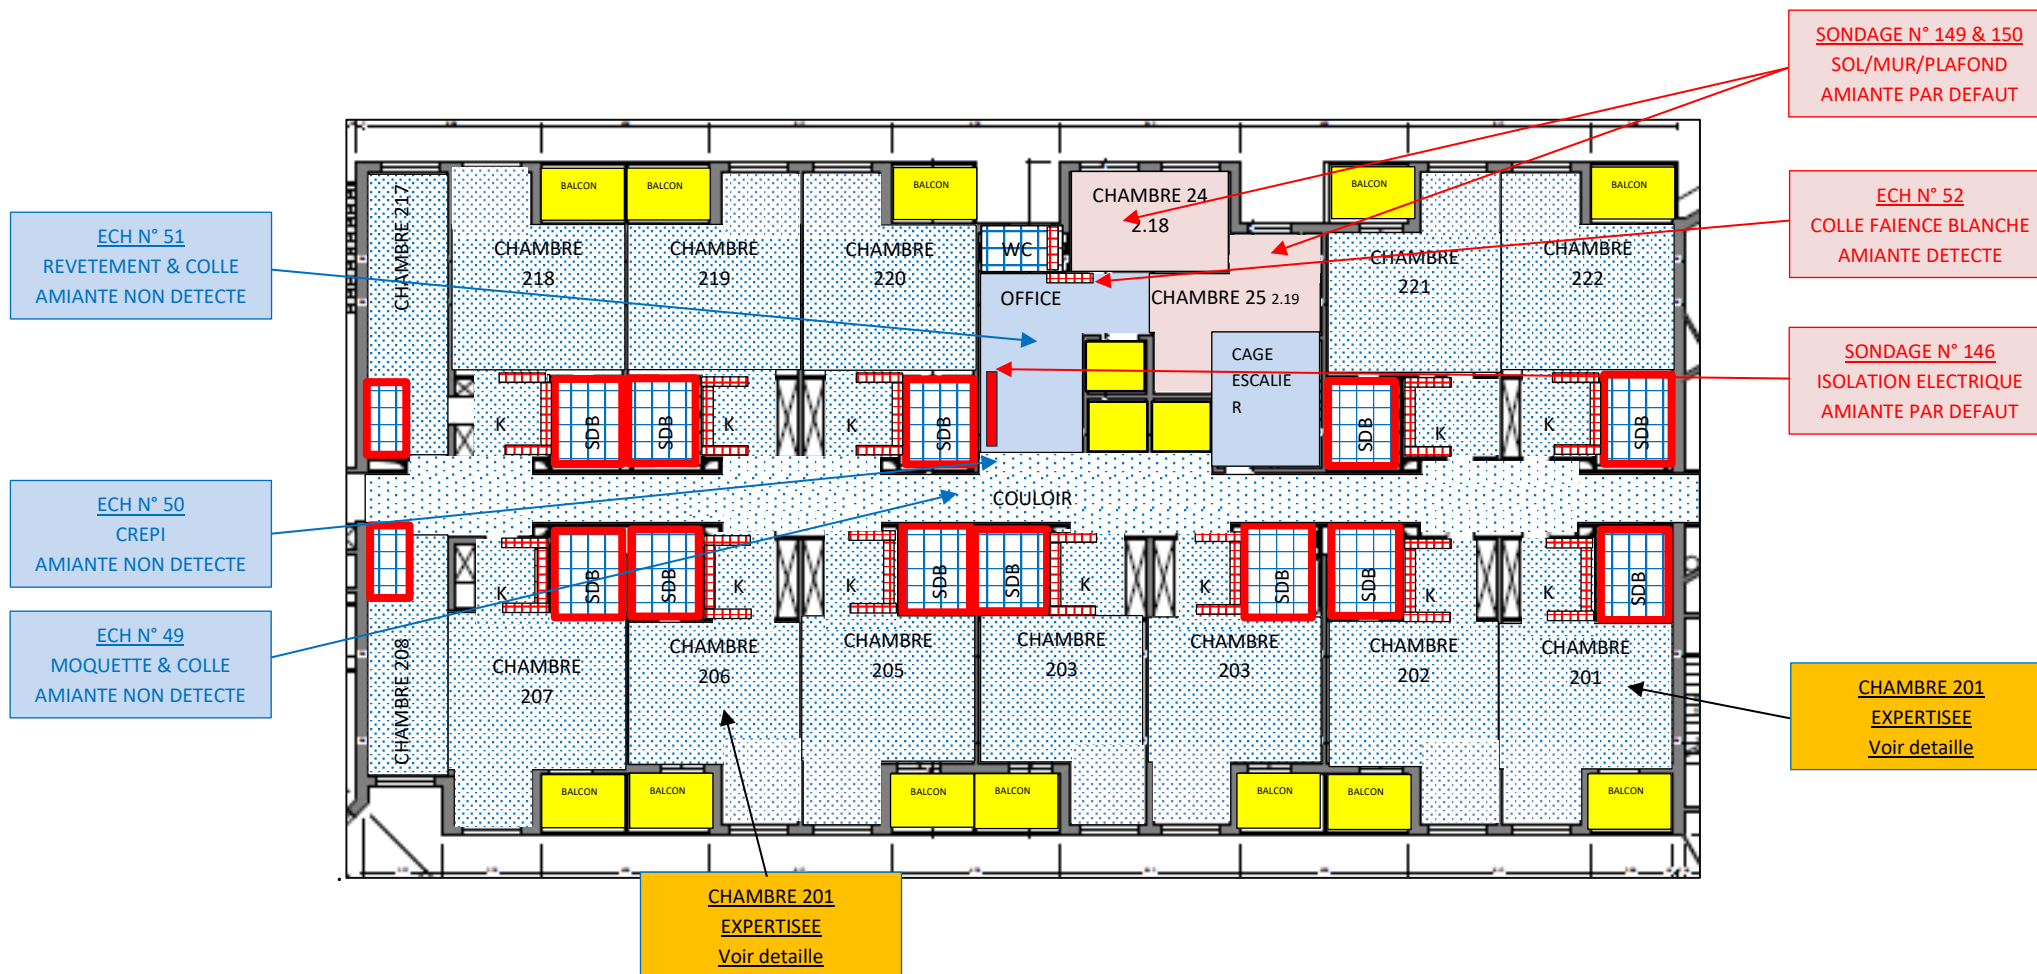

PHOTOS 2[°]ETAGE COULOIR & CAGE ESCALIER : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

ECH N° 50
CREPI
AMIANTE NON DETECTE



ECH N° 49
MOQUETTE & COLLE
AMIANTE NON DETECTE

PHOTOS 2^{ETAGE} OFFICE & WC : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMLACEMENT DES PRELEVEMENTS



ECH N° 51
REVELTEMENT & COLLE
AMIANTE NON DETECTE



SONDAGE N° 146
ISOLATION ELECTRIQUE
AMIANTE PAR DEFUT



ECH N° 52
COLLE FAIENCE BLANCHE
AMIANTE DETECTE




SONDAGE N° 52
COLLE FAIENCE BLANCHE
AMIANTE PAR DEFUT

PHOTOS OFFICE /CHAMBRE PERSONNEL N°24 & 25 (locaux 2.18 & 2.19) /2°ETAGE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS




PLAN 2^{ETAGE} CHAMBRE 201 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

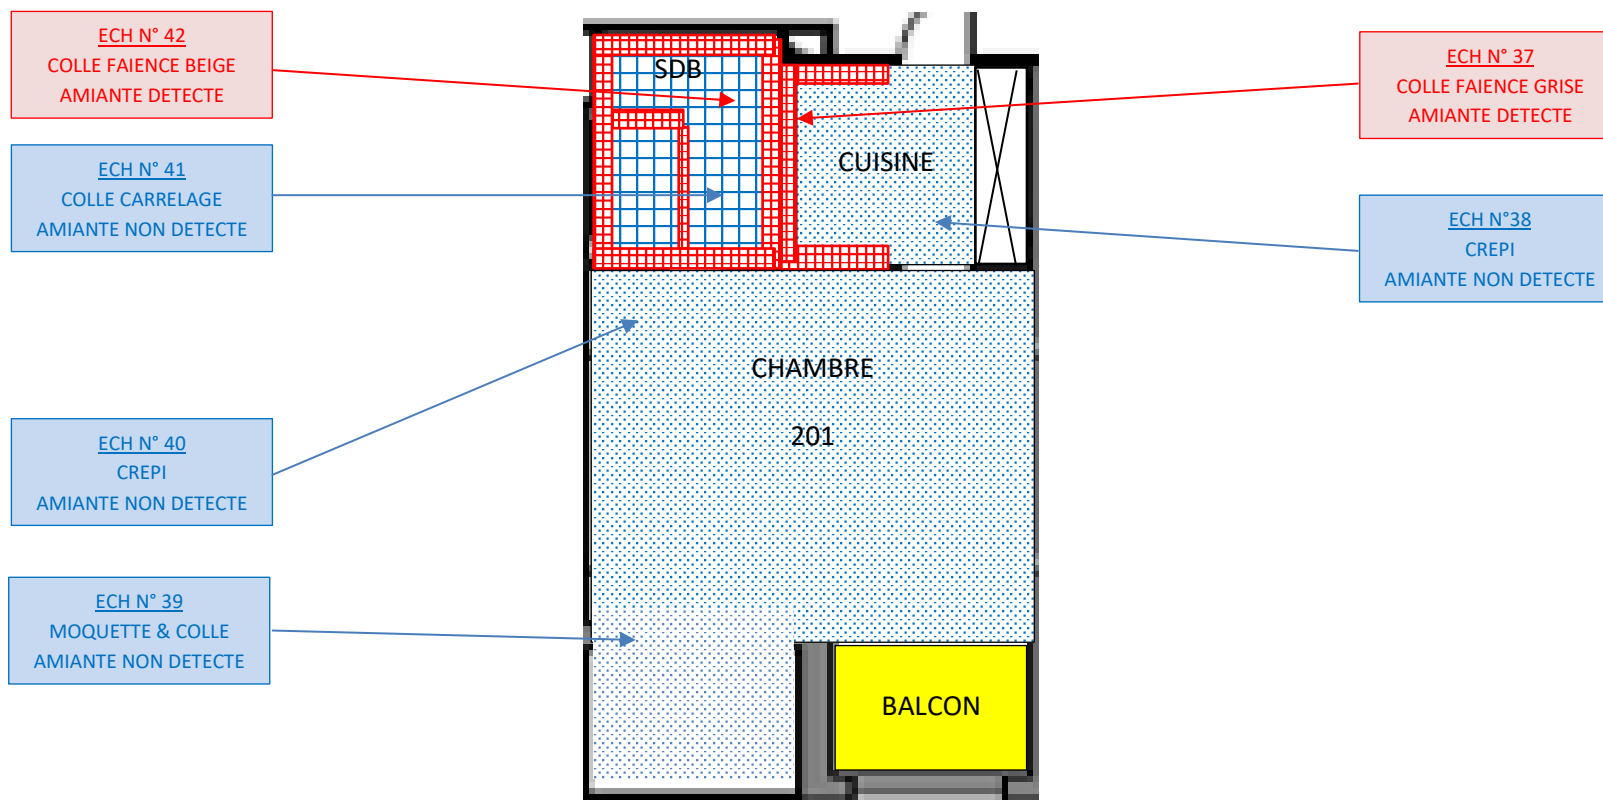

PHOTOS 2^o ETAGE CHAMBRE 201 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS




ECH N° 37
COLLE FAIENCE GRISE
AMIANTE DETECTE

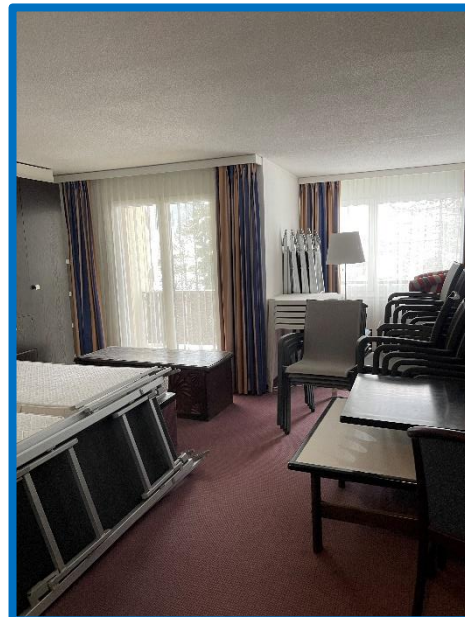

ECH N° 42
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE

PLAN 2^oETAGE CHAMBRE 206 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

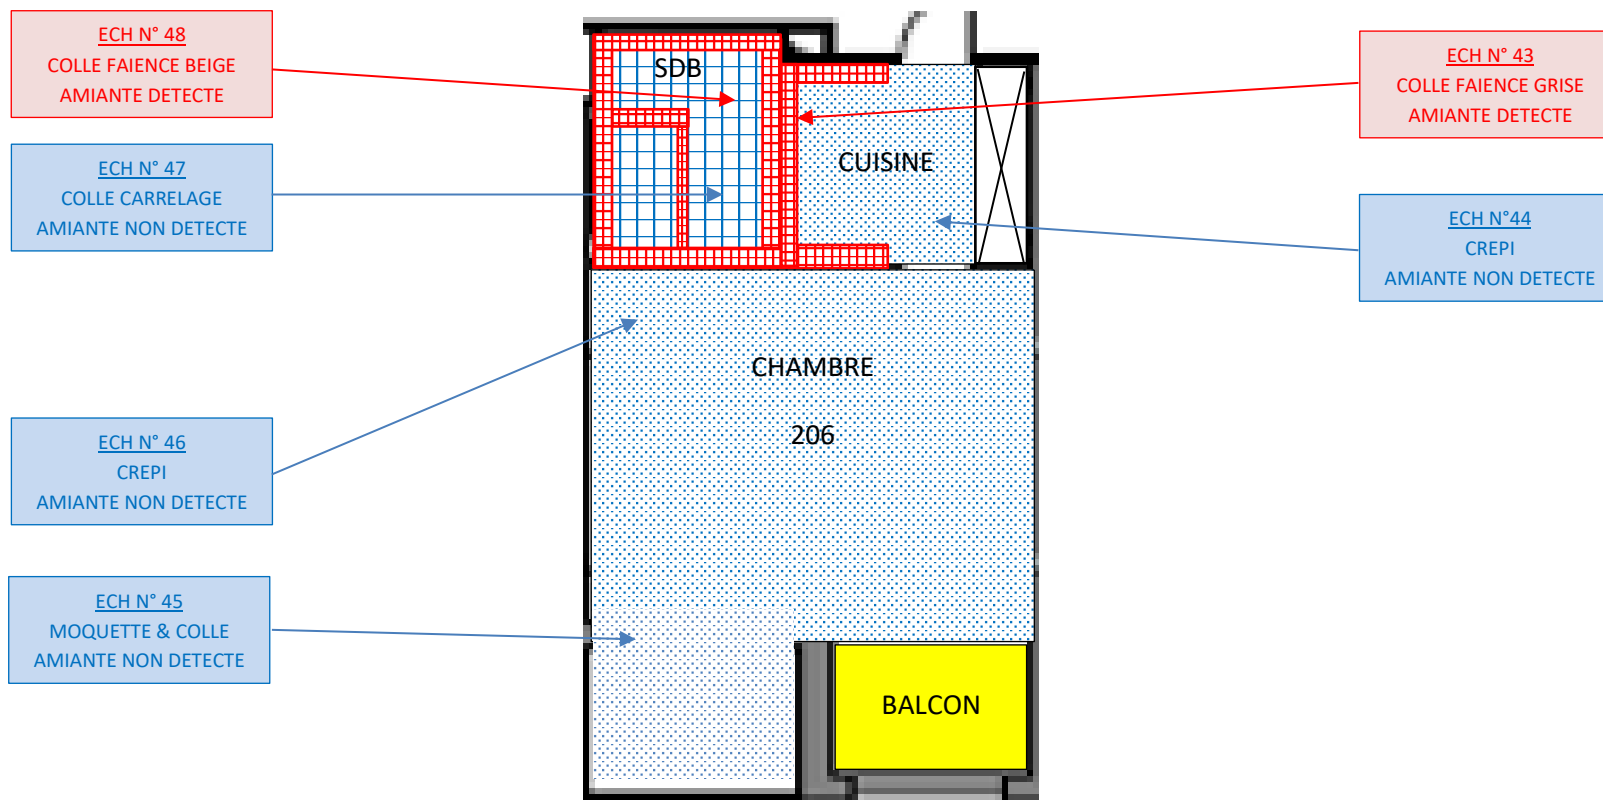


PHOTOS 2[°]ETAGE CHAMBRE 206 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS





ECH N° 43
COLLE FAIENCE GRISE
AMIANTE DETECTE




ECH N° 48
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE

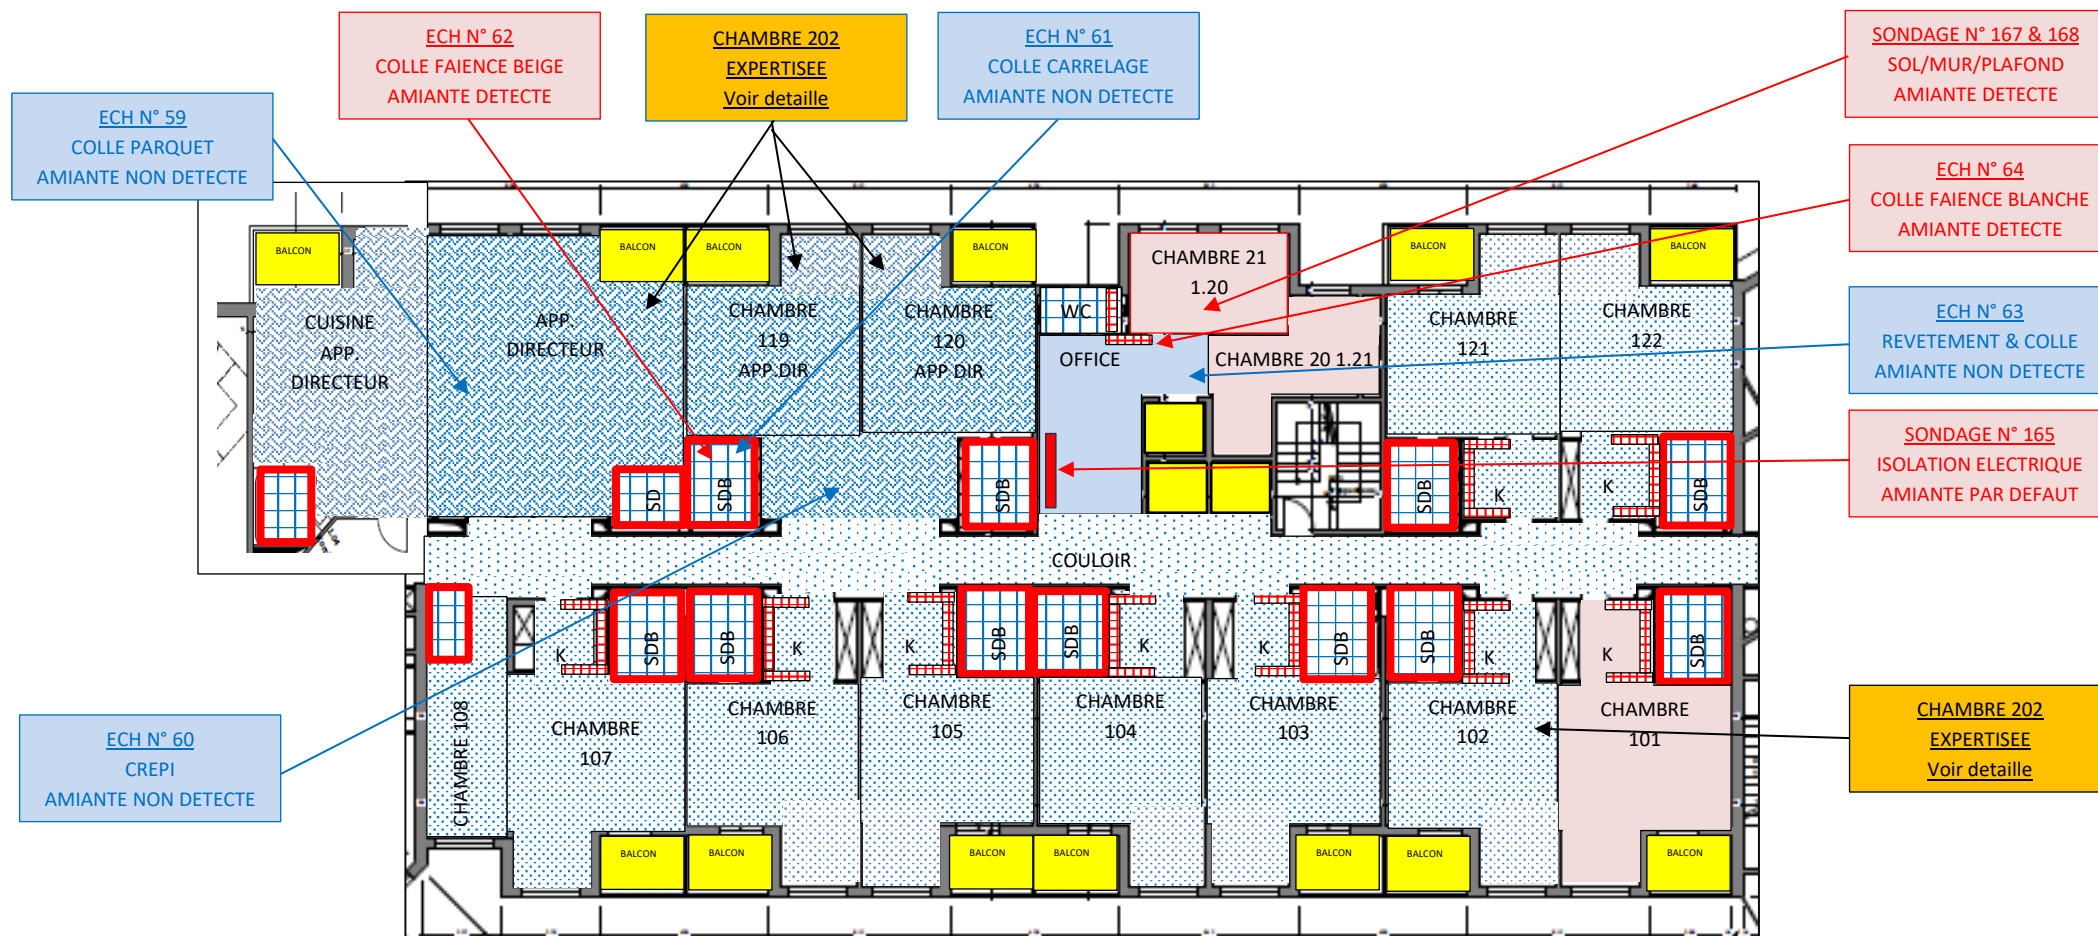

PHOTOS 1^{er} ETAGE COULOIR & CAGE ESCALIER : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES SONDAGES

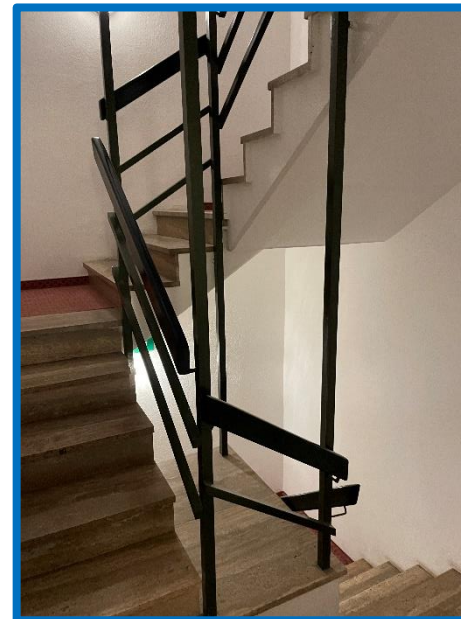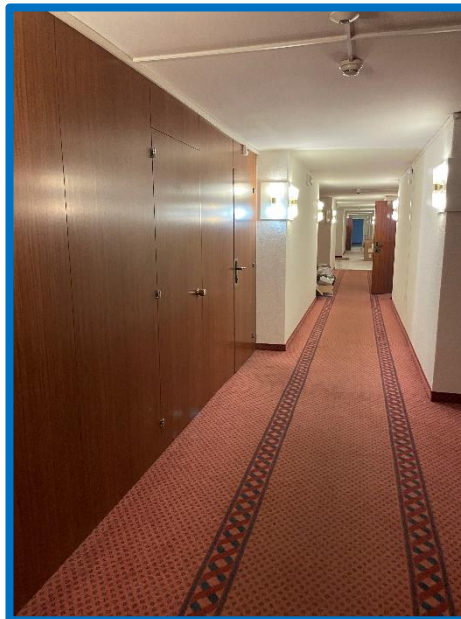

PLAN 1^{er} ETAGE /AAP. DIRECTEUR : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

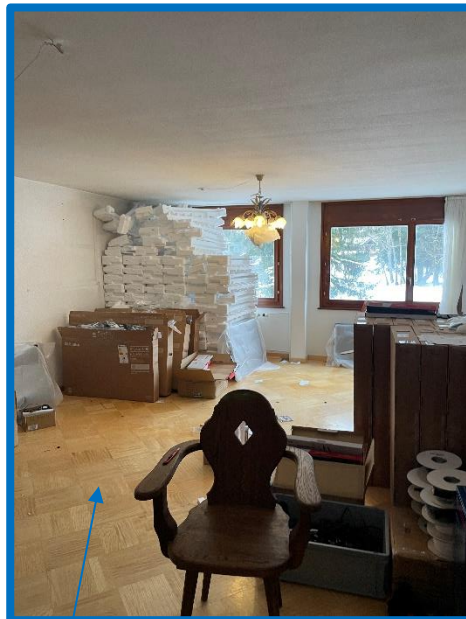

ECH N° 59
COLLE PARQUET
AMIANTE NON DETECTE

PLAN 1^{er} ETAGE / APP. DIRECTEUR CHAMBRE 119 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

ECH N° 62
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE



ECH N° 61
COLLE CARRELAGE
AMIANTE NON DETECTE



PLAN 1^{ER} ETAGE / APP. DIRECTEUR CHAMBRE 120 / AILE NORD-EST (CENTRALE):



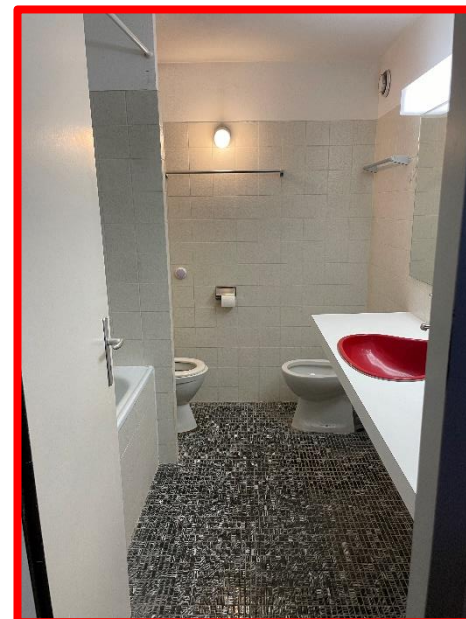




PHOTO CREPI NON DISPO

ECH N° 60
CREPI
AMIANTE NON DETECTE

PLAN 1^{er} ETAGE CHAMBRE 102 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES SONDAGES & PRELEVEMENTS

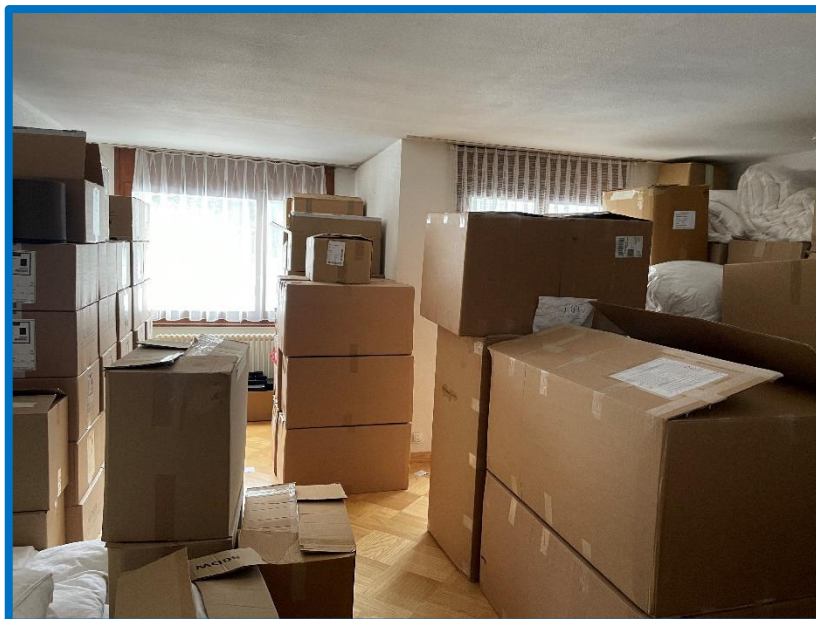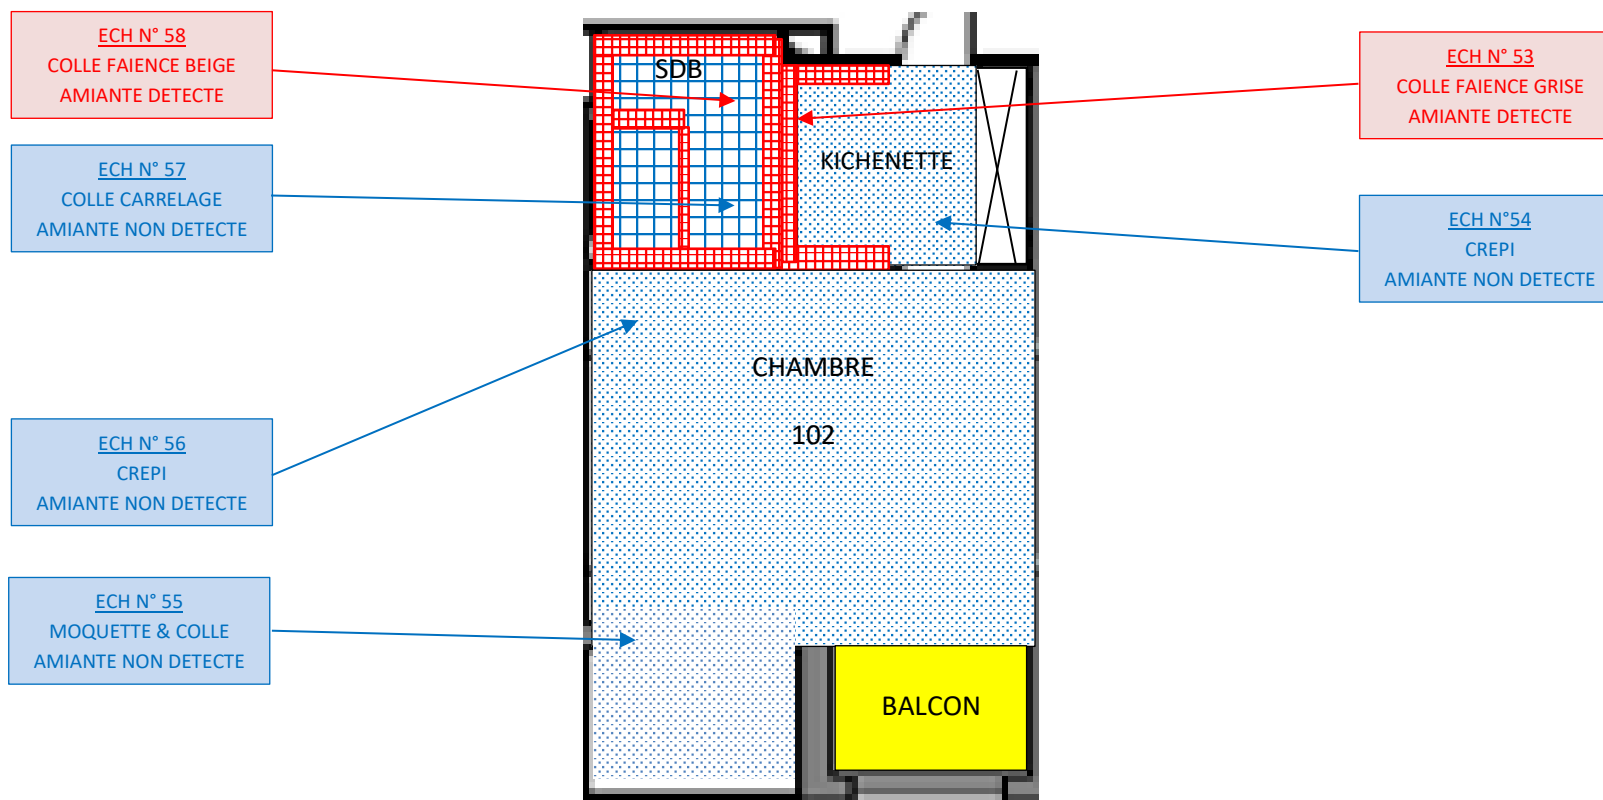

PHOTOS 1^{er} ETAGE / CHAMBRE 102 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

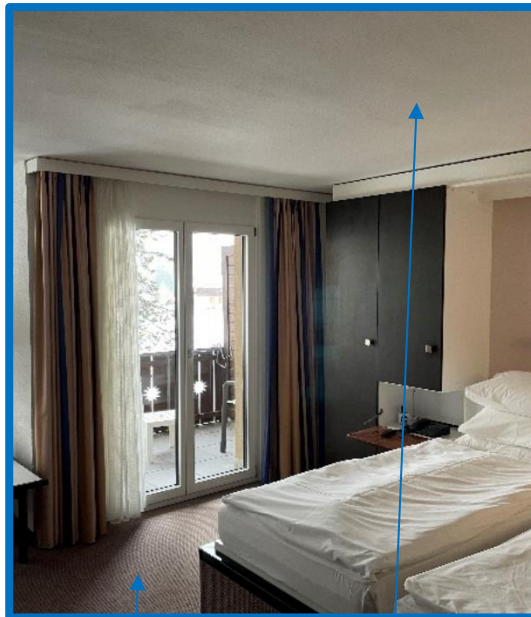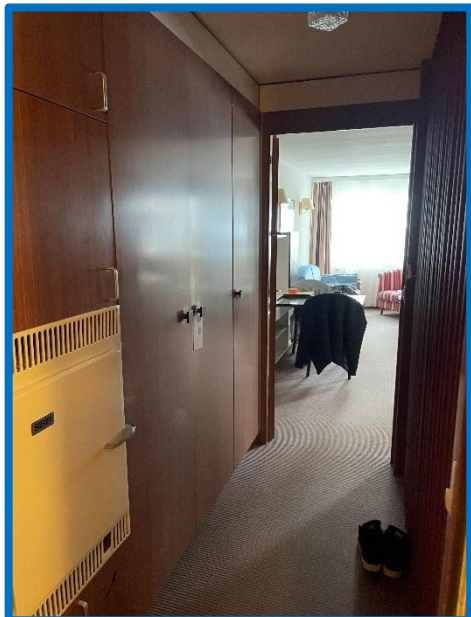

ECH N° 55
MOQUETTE & COLLE
AMIANTE NON DETECTE

ECH N° 56
CREPI
AMIANTE NON DETECTE



ECH N° 58
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE

ECH N° 57
COLLE CARRELAGE
AMIANTE NON DETECTE


ECH N° 53
COLLE FAIENCE GRISE
AMIANTE DETECTE

ECH N° 54
CREPI
AMIANTE NON DETECTE


PHOTOS 1^{er} ETAGE / OFFICE/WC/CHAMBRES 22 & 23 : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMBLACEMENT DES PRELEVEMENTS

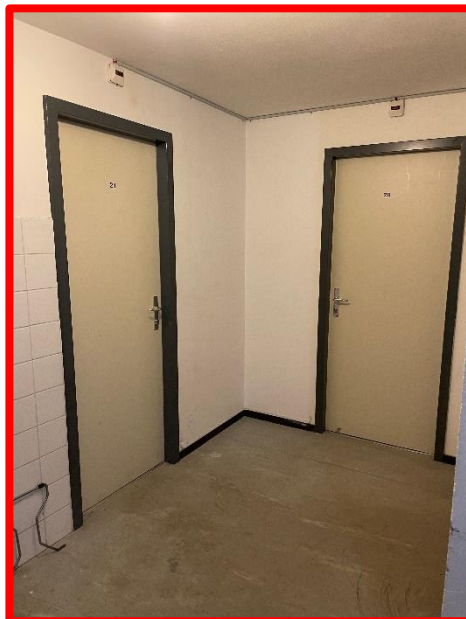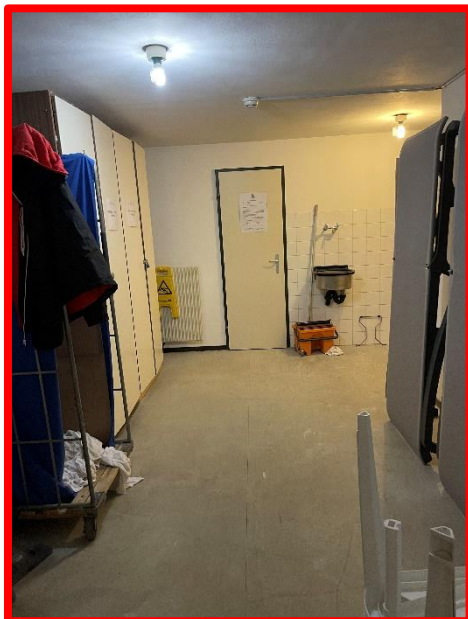

PLAN REZ-DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES SONDAGES

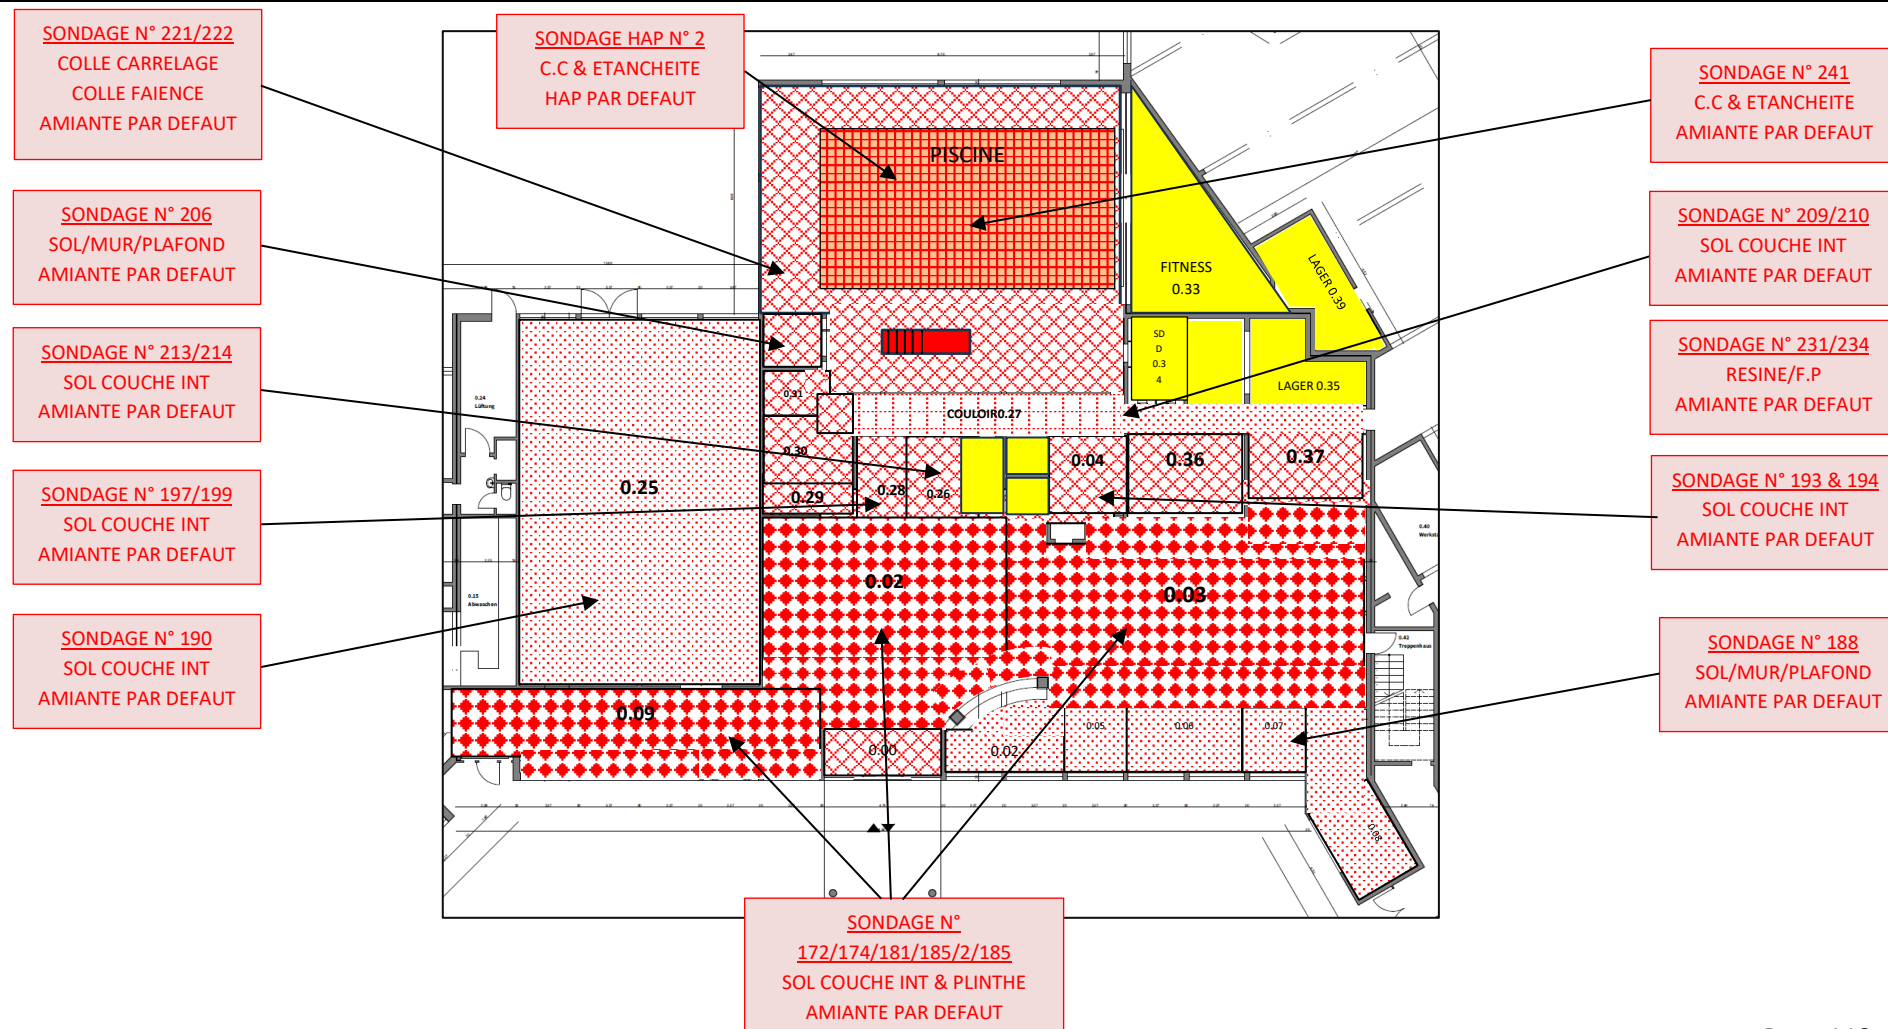

PHOTOS HALL D'ENTREE 0.02, BAR : REZ DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST (CENTRALE):

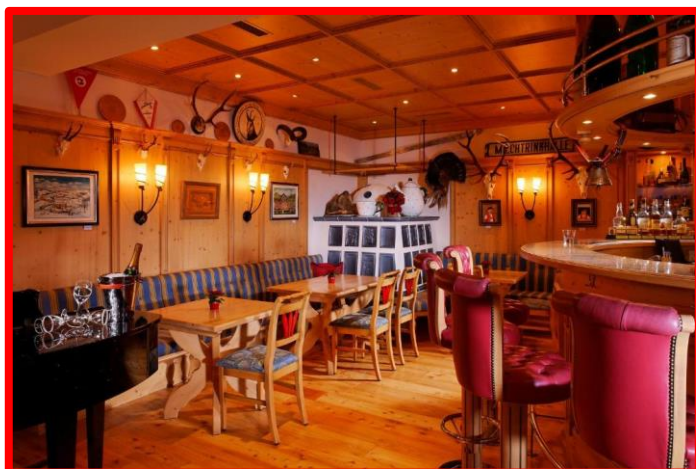

PHOTOS HALL 0.03/RECEPTION 0.02 & BUREAU 0.08 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST(CENTRALE):




PHOTOS BUREAU 0.05, 0.06 & 0.07 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST(CENTRALE)

PHOTOS NON DISPONIBLES


PHOTOS HALL 0.09 SEMINNAIRE : REZ DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST(CENTRALE)




PHOTOS GARDE ROBE 0.26 & COULOIR 0.27 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST(CENTRALE)

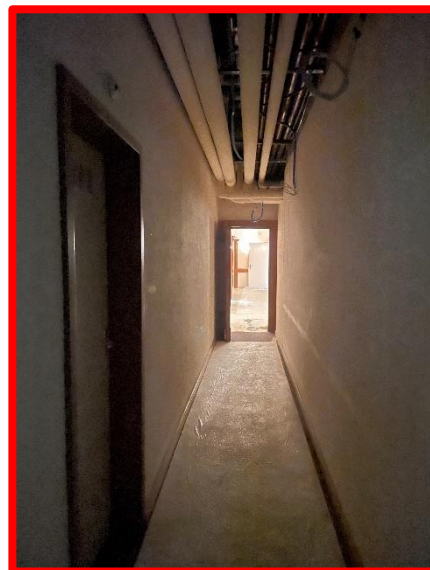


PHOTOS WC HOMME 0.29 & WC FEMME 0.28 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST(CENTRALE)

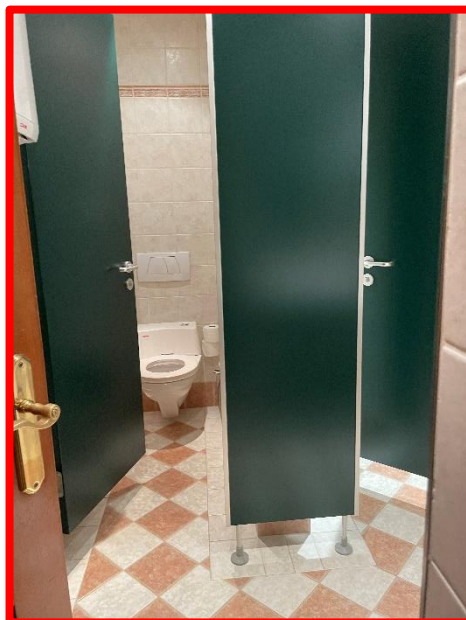


PHOTOS TECHNIQUE 0.31 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST(CENTRALE)

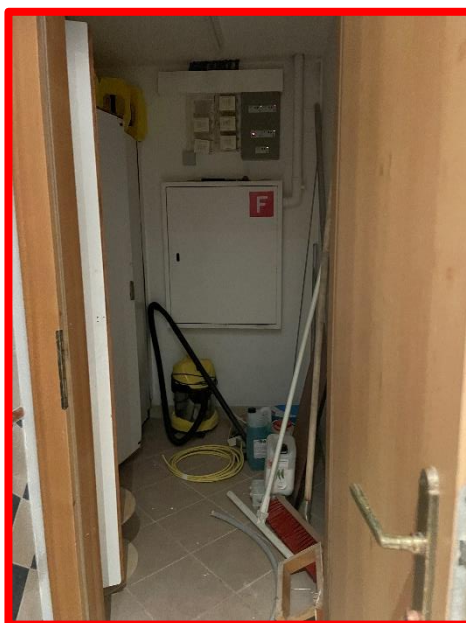


PHOTOS PISCINE 0.33 REZ-DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST(CENTRALE)

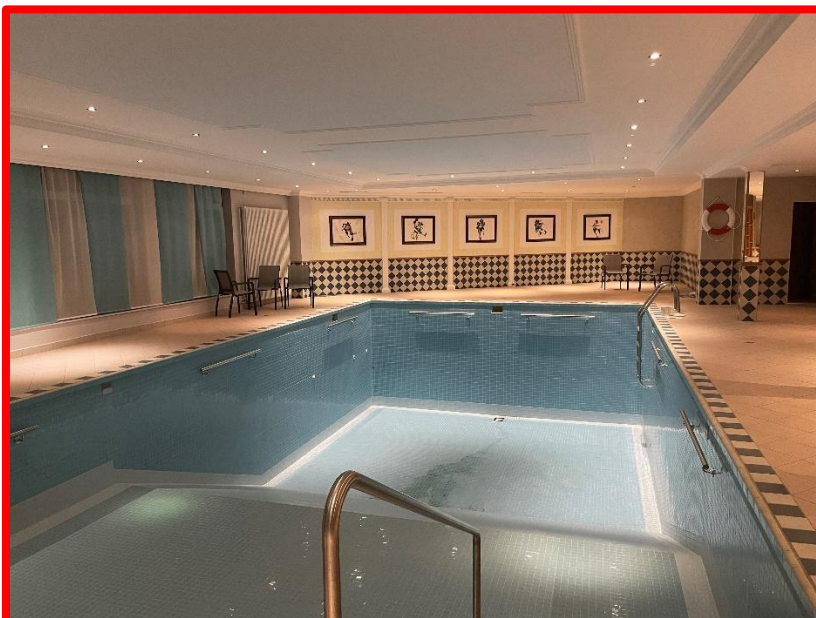





PHOTOS TECHNIQUE 0.36 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE NORD-EST(CENTRALE)

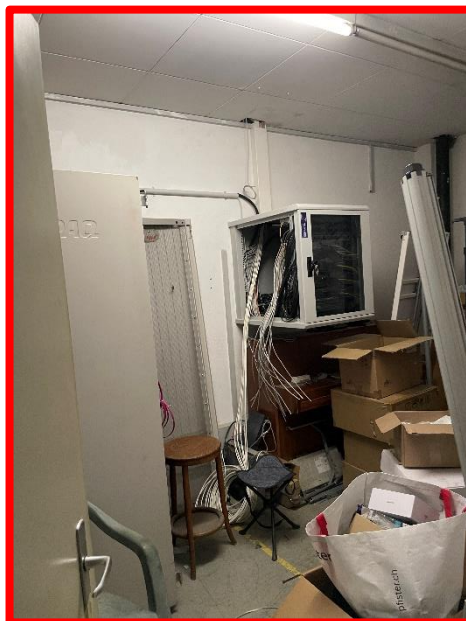


PLAN REZ DE CHAUSSEE : AILE SUD-EST : EMPLACEMENT DES SONDAGES

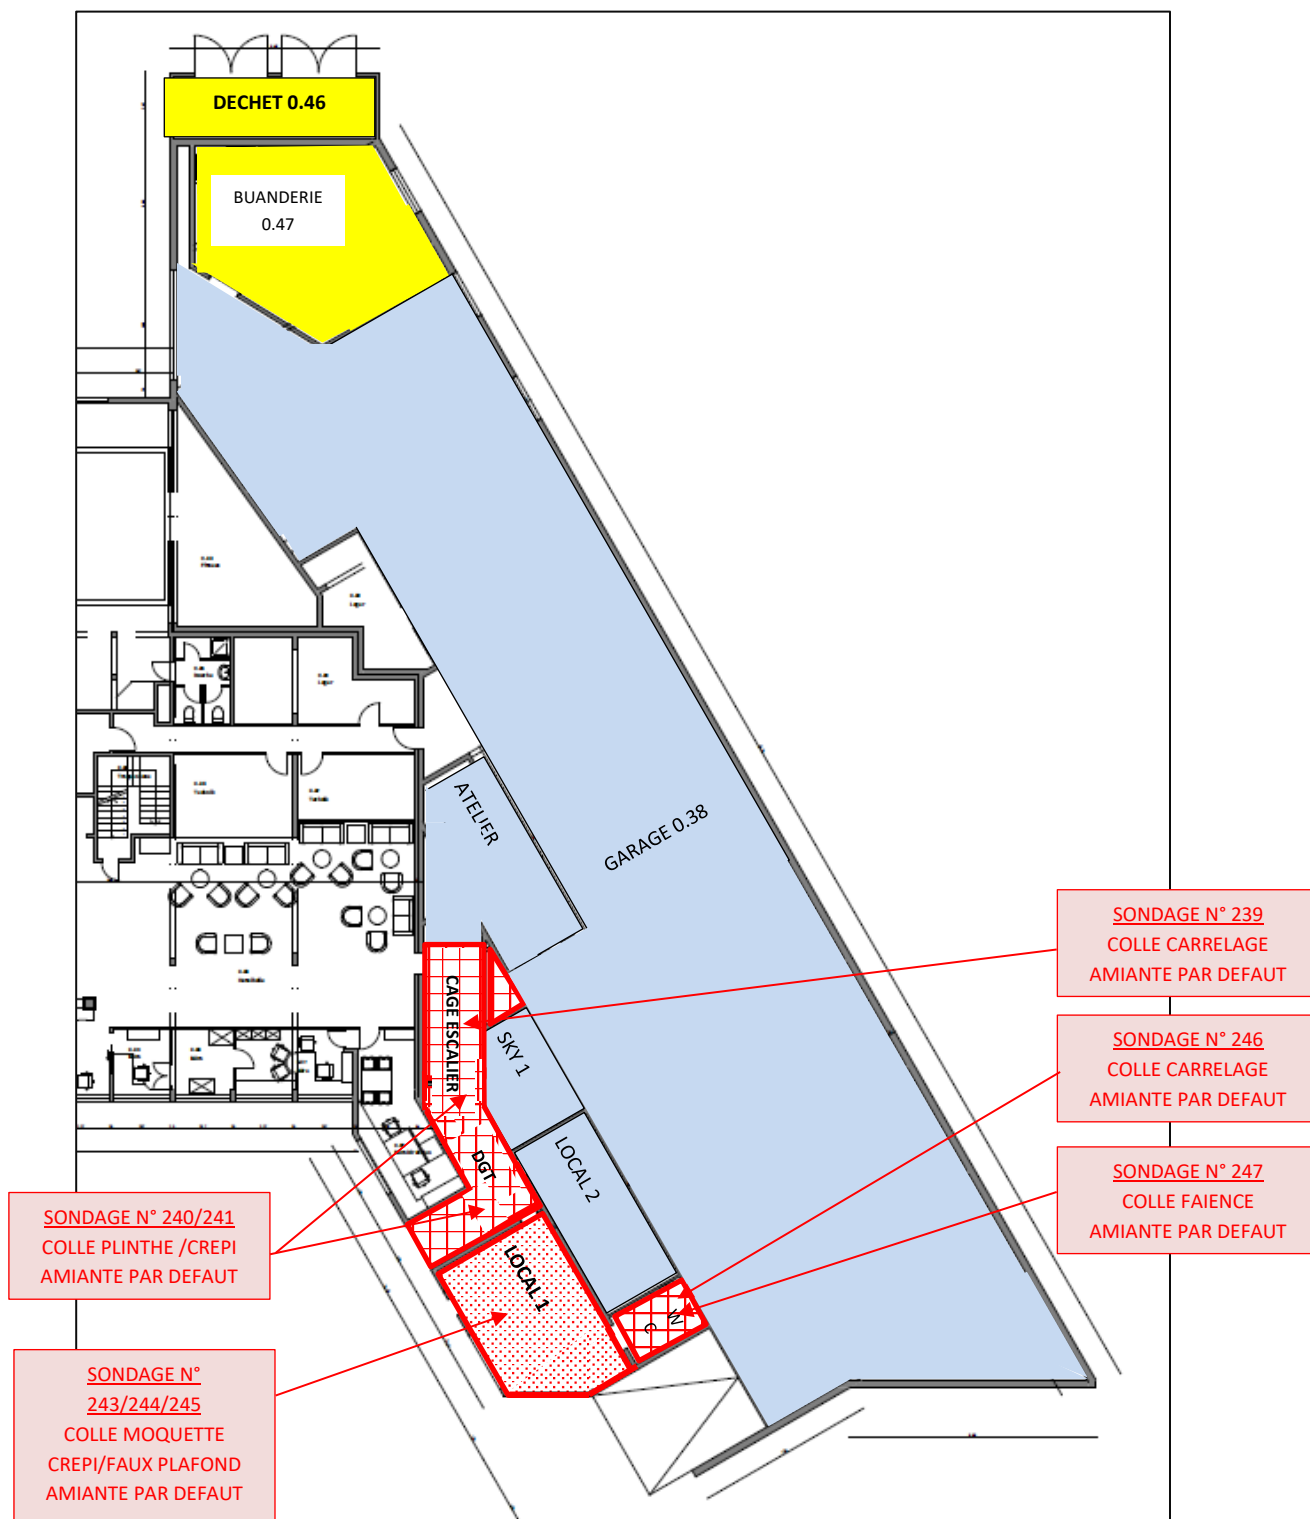

PHOTOS REZ DE CHAUSSEE : GARAGE 0.38 : AILE SUD-EST : EMPLACEMENT DES SONDAGES

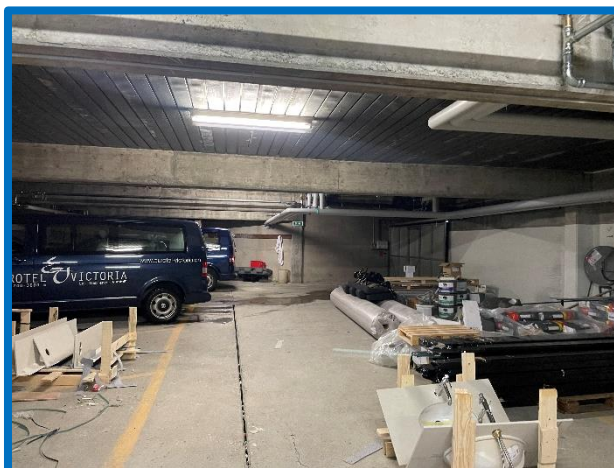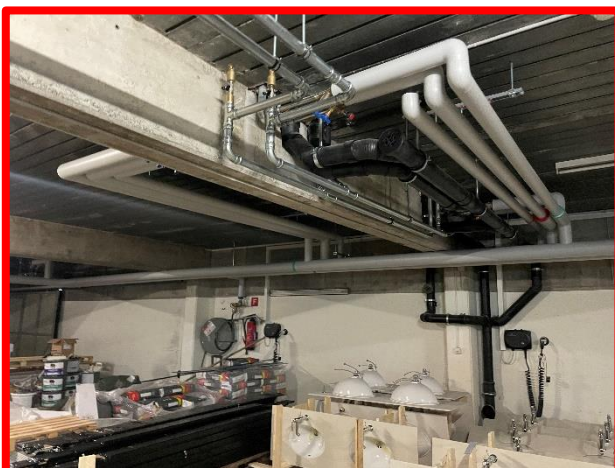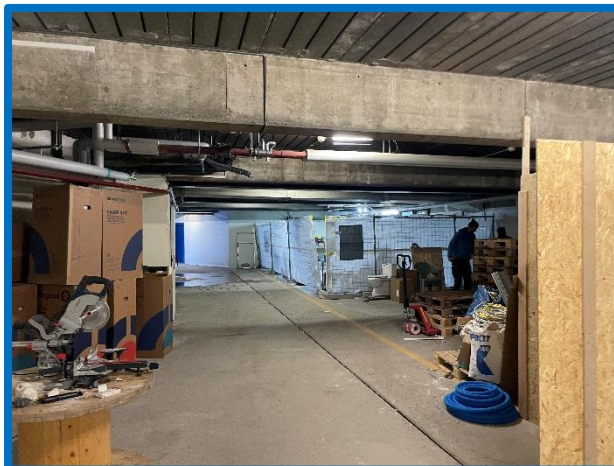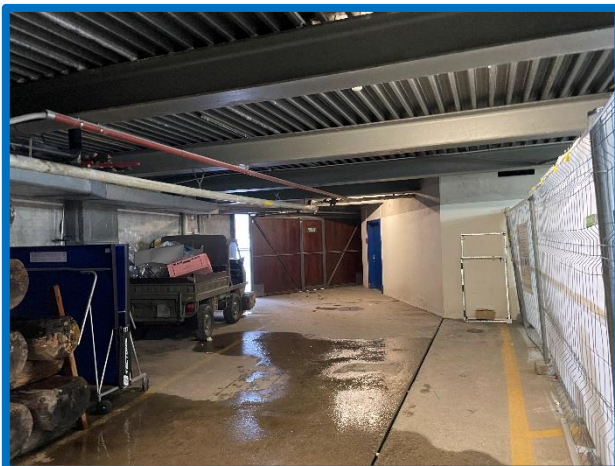

PHOTOS REZ DE CHAUSSEE : ATELIER 0.40: AILE SUD-EST: EMPLACEMENT DES SONDAGES

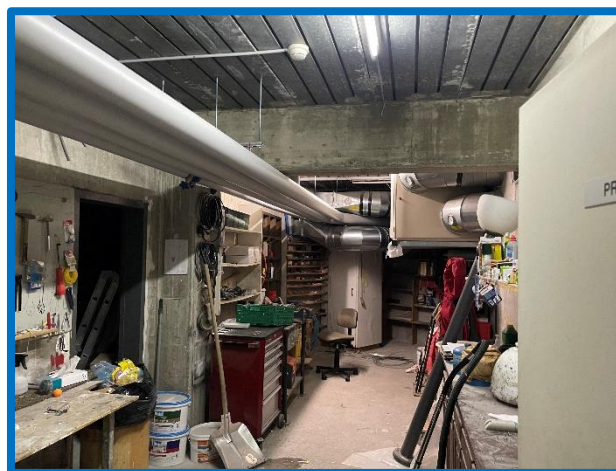

PHOTOS REZ DE CHAUSSEE : CAGE ESCALIER : AILE SUD-EST: EMPLACEMENT DES SONDAGES





PHOTOS REZ DE CHAUSSEE : DEGAGEMENT : AILE SUD-EST: EMPLACEMENT DES SONDAGES




PHOTOS REZ DE CHAUSSEE : LOCAL 1 & WC : AILE SUD-EST: EMPLACEMENT DES SONDAGES



PHOTOS REZ DE CHAUSSEE : LOCAL 2 & SKY ROOM : AILE SUD-EST: EMPLACEMENT DES SONDAGES

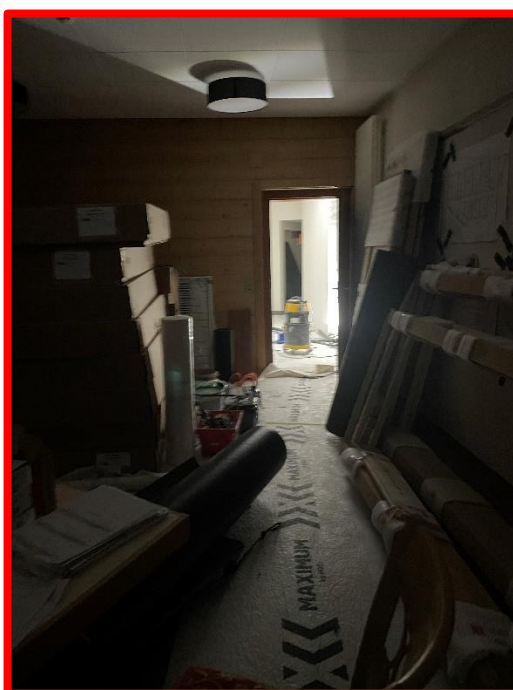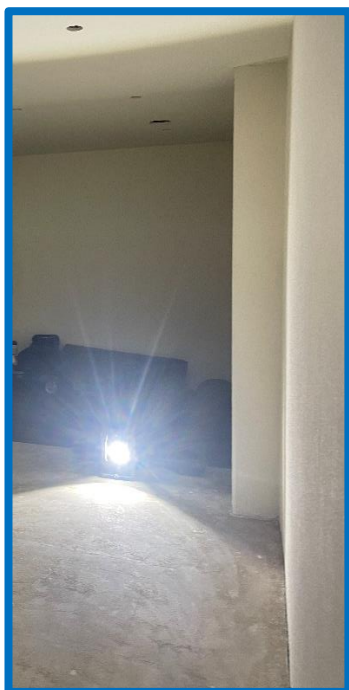


PLAN SOUS-SOL : AILE NORD-EST (CENTRALE): EMPLACEMENT DES SONDAGES

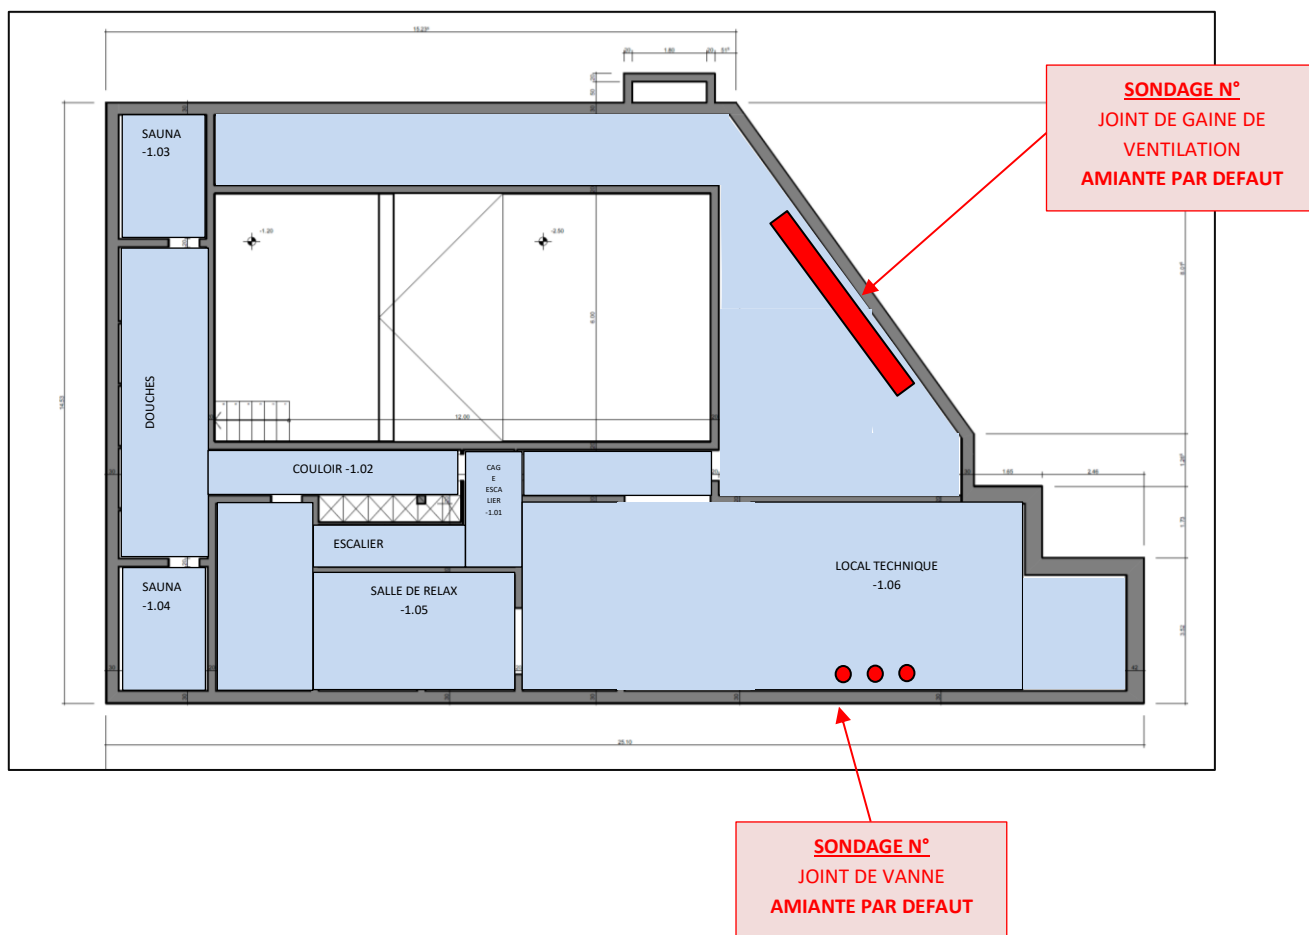


PHOTOS LOCAL TECHNIQUE -1.06 : SOUS-SOL : AILE NORD-EST (CENTRALE)




**PHOTOS COULOIR -1.02 /DOUCHES/SAUNA-1.03 &-1.04 & SALLE DE MASSAGE :
SOUS-SOL : AILE NORD-EST(CENTRALE)**

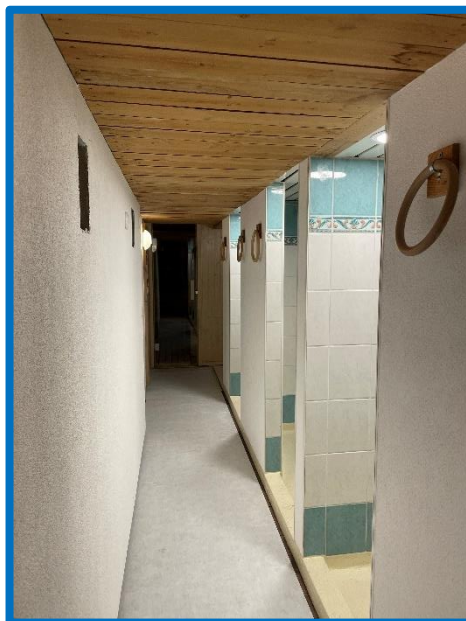

PLAN 3[°]ETAGE : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES AMIANTE

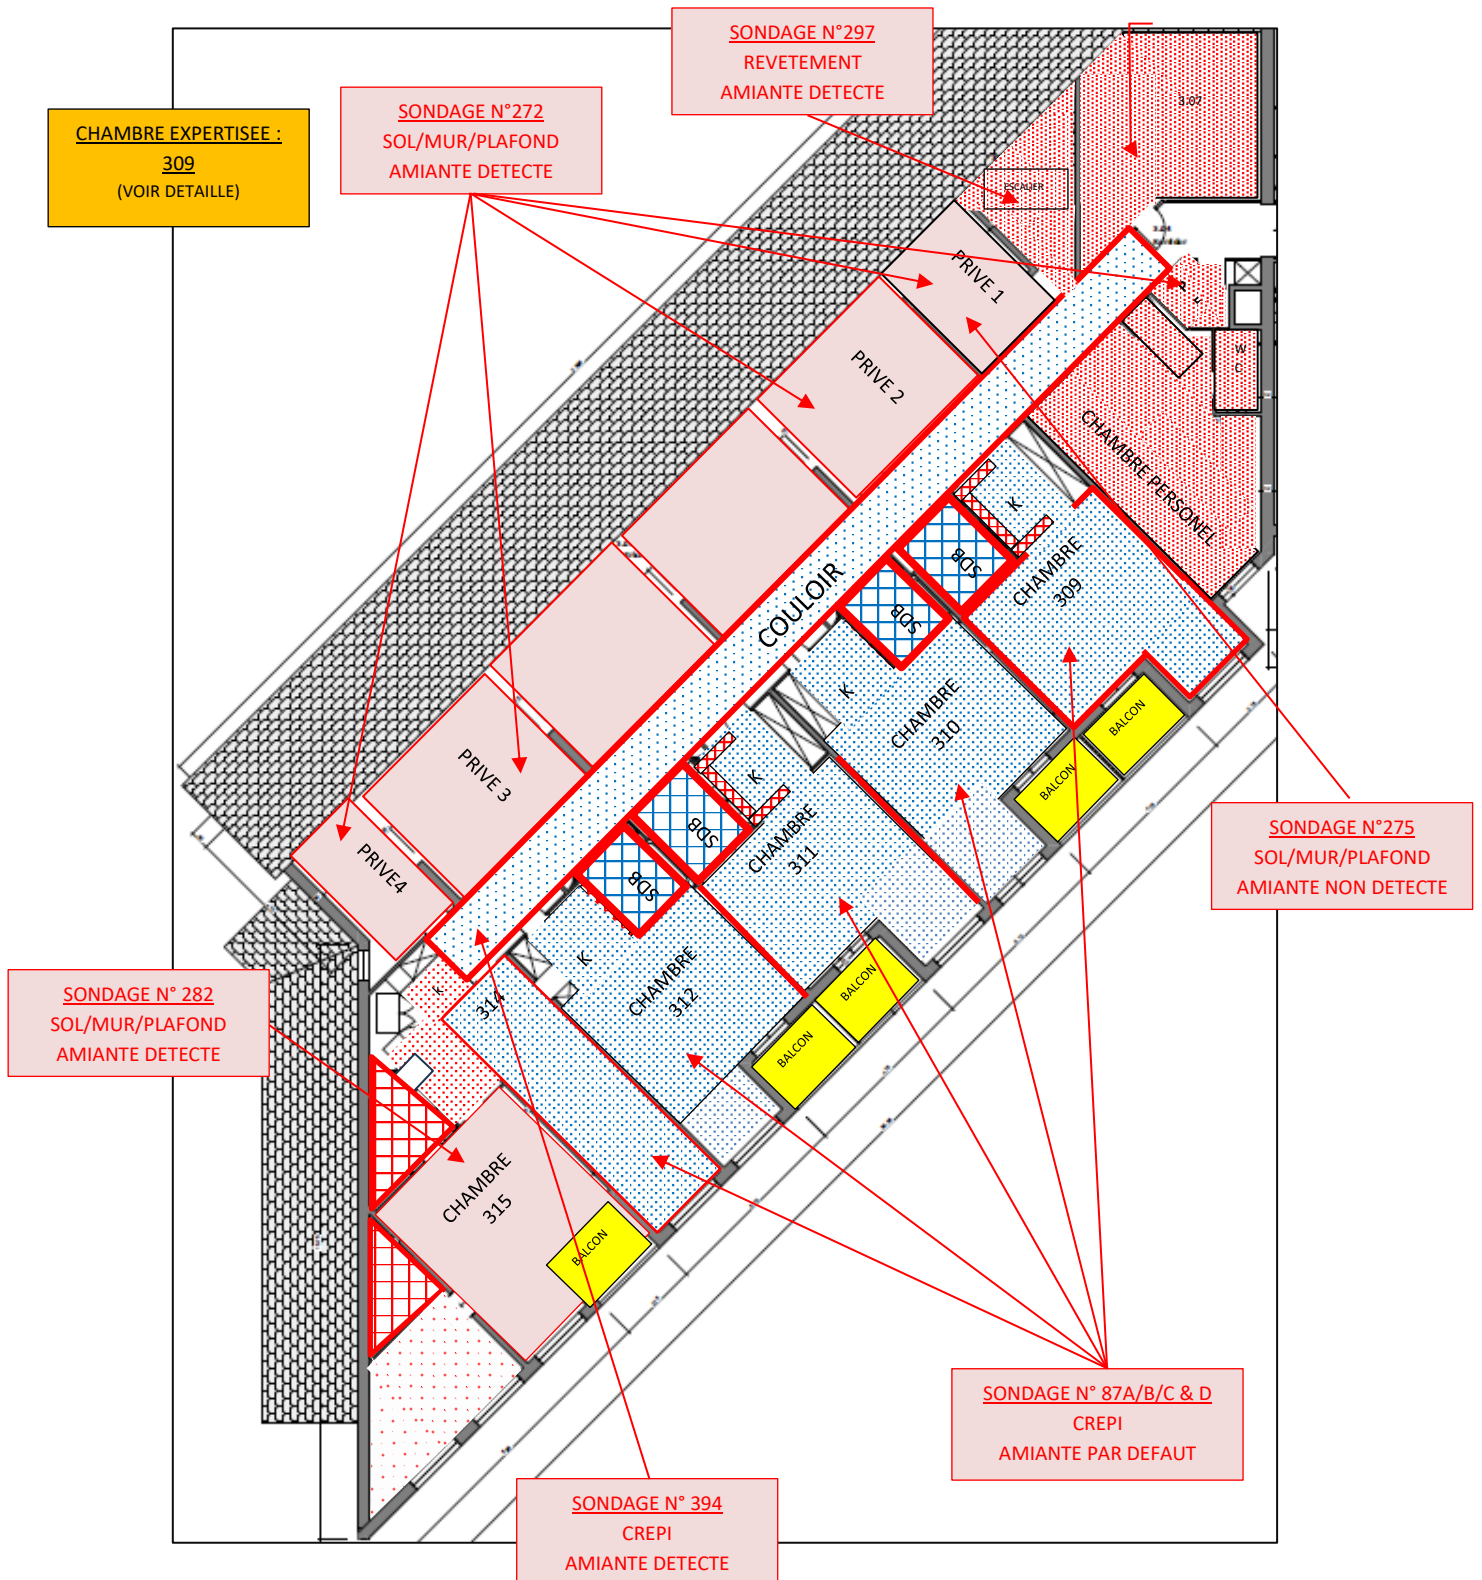


PLAN 3[°]ETAGE CHAMBRE 309 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

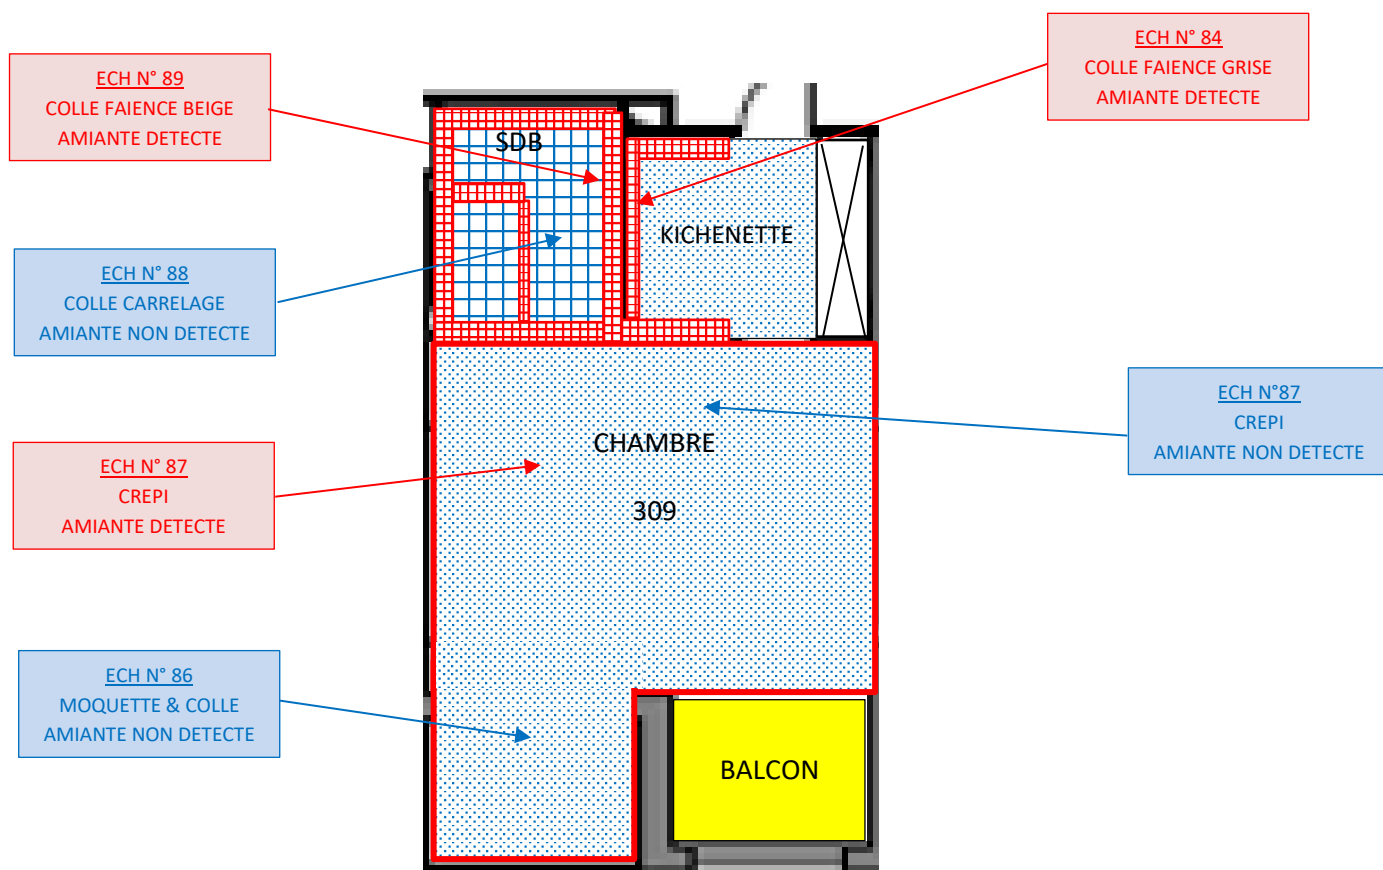

PLAN 3^e ETAGE CHAMBRE 309 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS



ECH N° 89
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE DETECTE

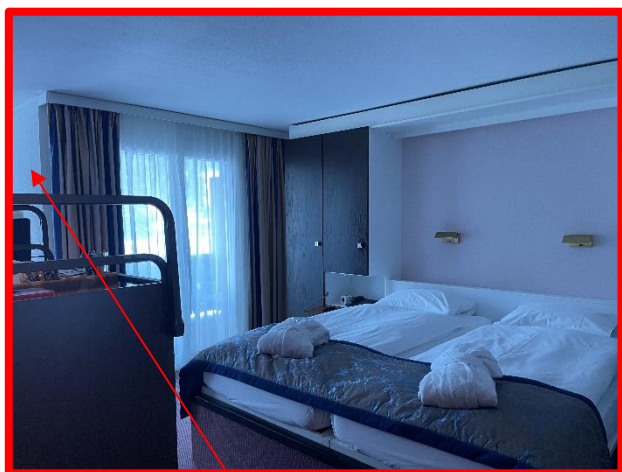


ECH N° 87
CREPI
AMIANTE DETECTE




ECH N° 84
COLLE FAIENCE GRISE
AMIANTE DETECTE

PLAN 3^e ETAGE CHAMBRE 315 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES

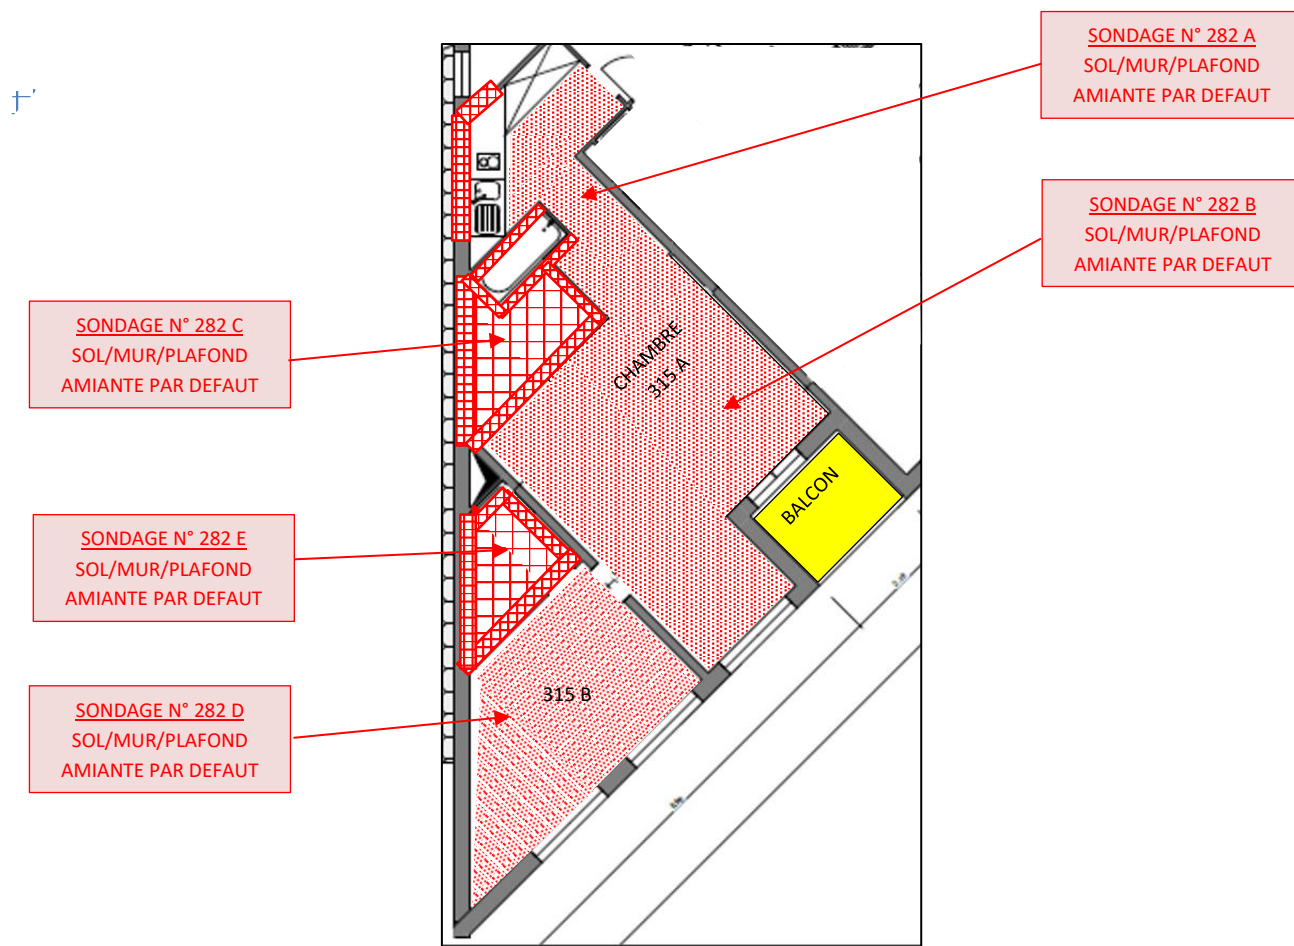


PLAN 3[°]ETAGE CHAMBRE 315 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

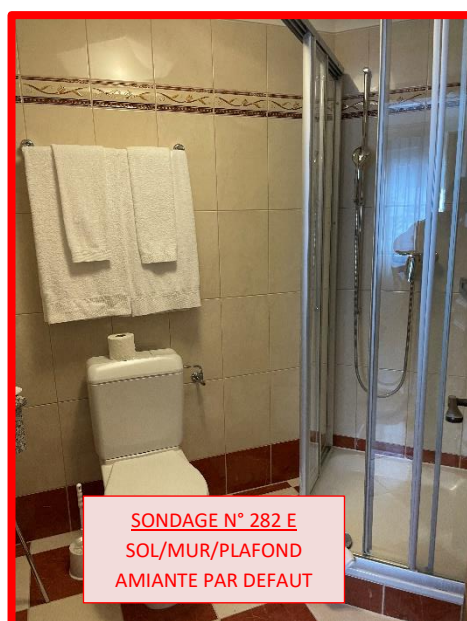


PLAN 3^e ETAGE COULOIR & CAGE ESCALIER : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES



SONDAGE N° 394 A
CREPI
AMIANTE PAR DEFAUT

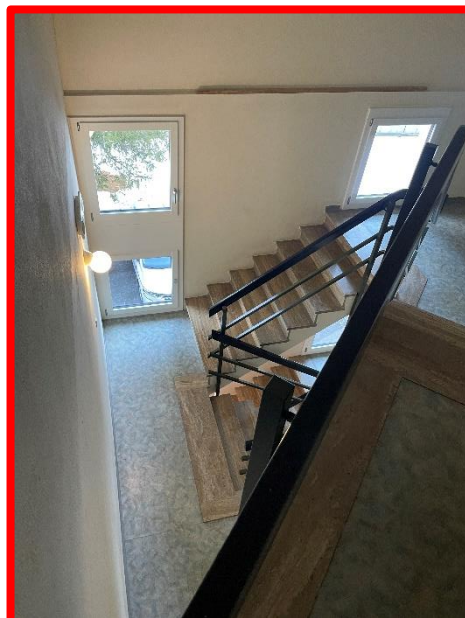


PLAN 2^o ETAGE CHAMBRE 209 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

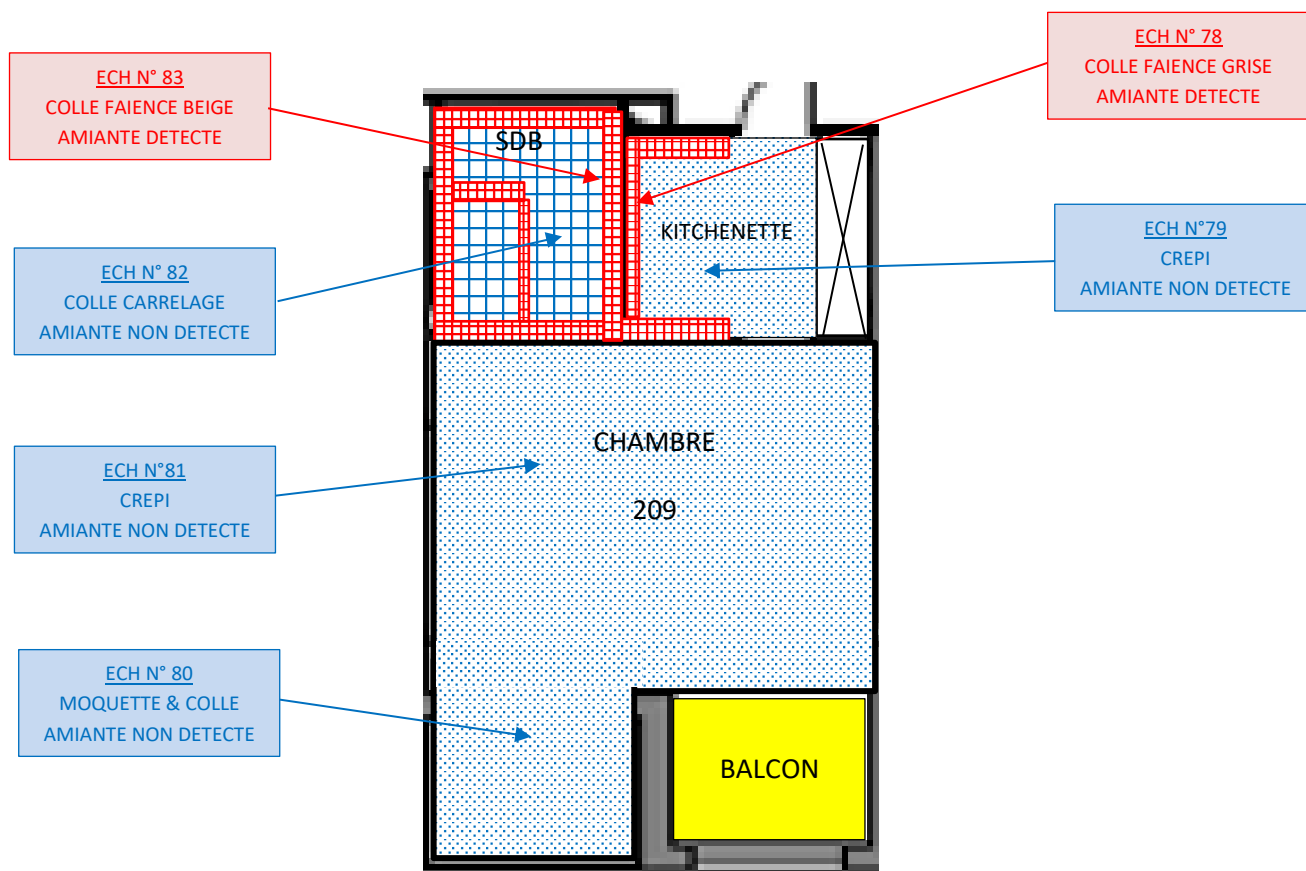


PLAN 2[°]ETAGE COULOIR : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES



PLAN 2[°]ETAGE CHAMBRE PERSONNEL N°2.31 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES

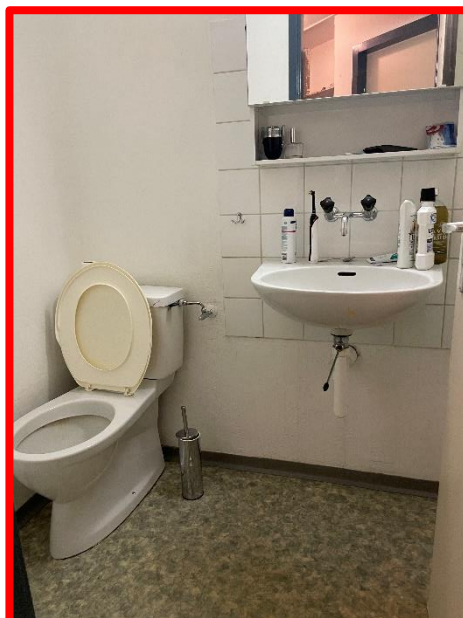

PLAN 2°ETAGE COULOIR PERSONNEL : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

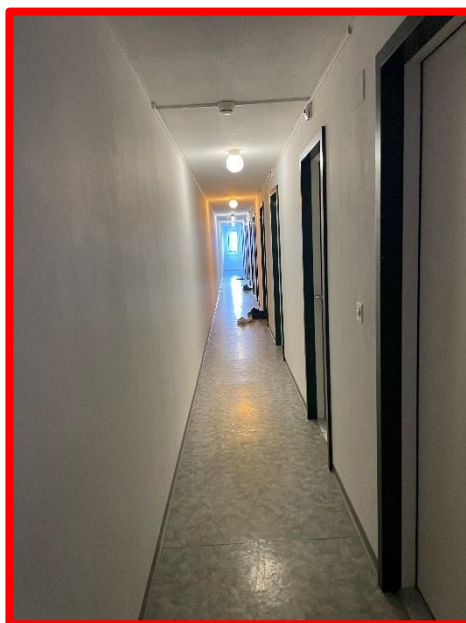


PLAN 2°ETAGE CHAMBRES PERSONNEL : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS






PLAN 2[°]ETAGE SALLE DE DOUCHE : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS




PLAN 1^{er} ETAGE : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES AMIANTE

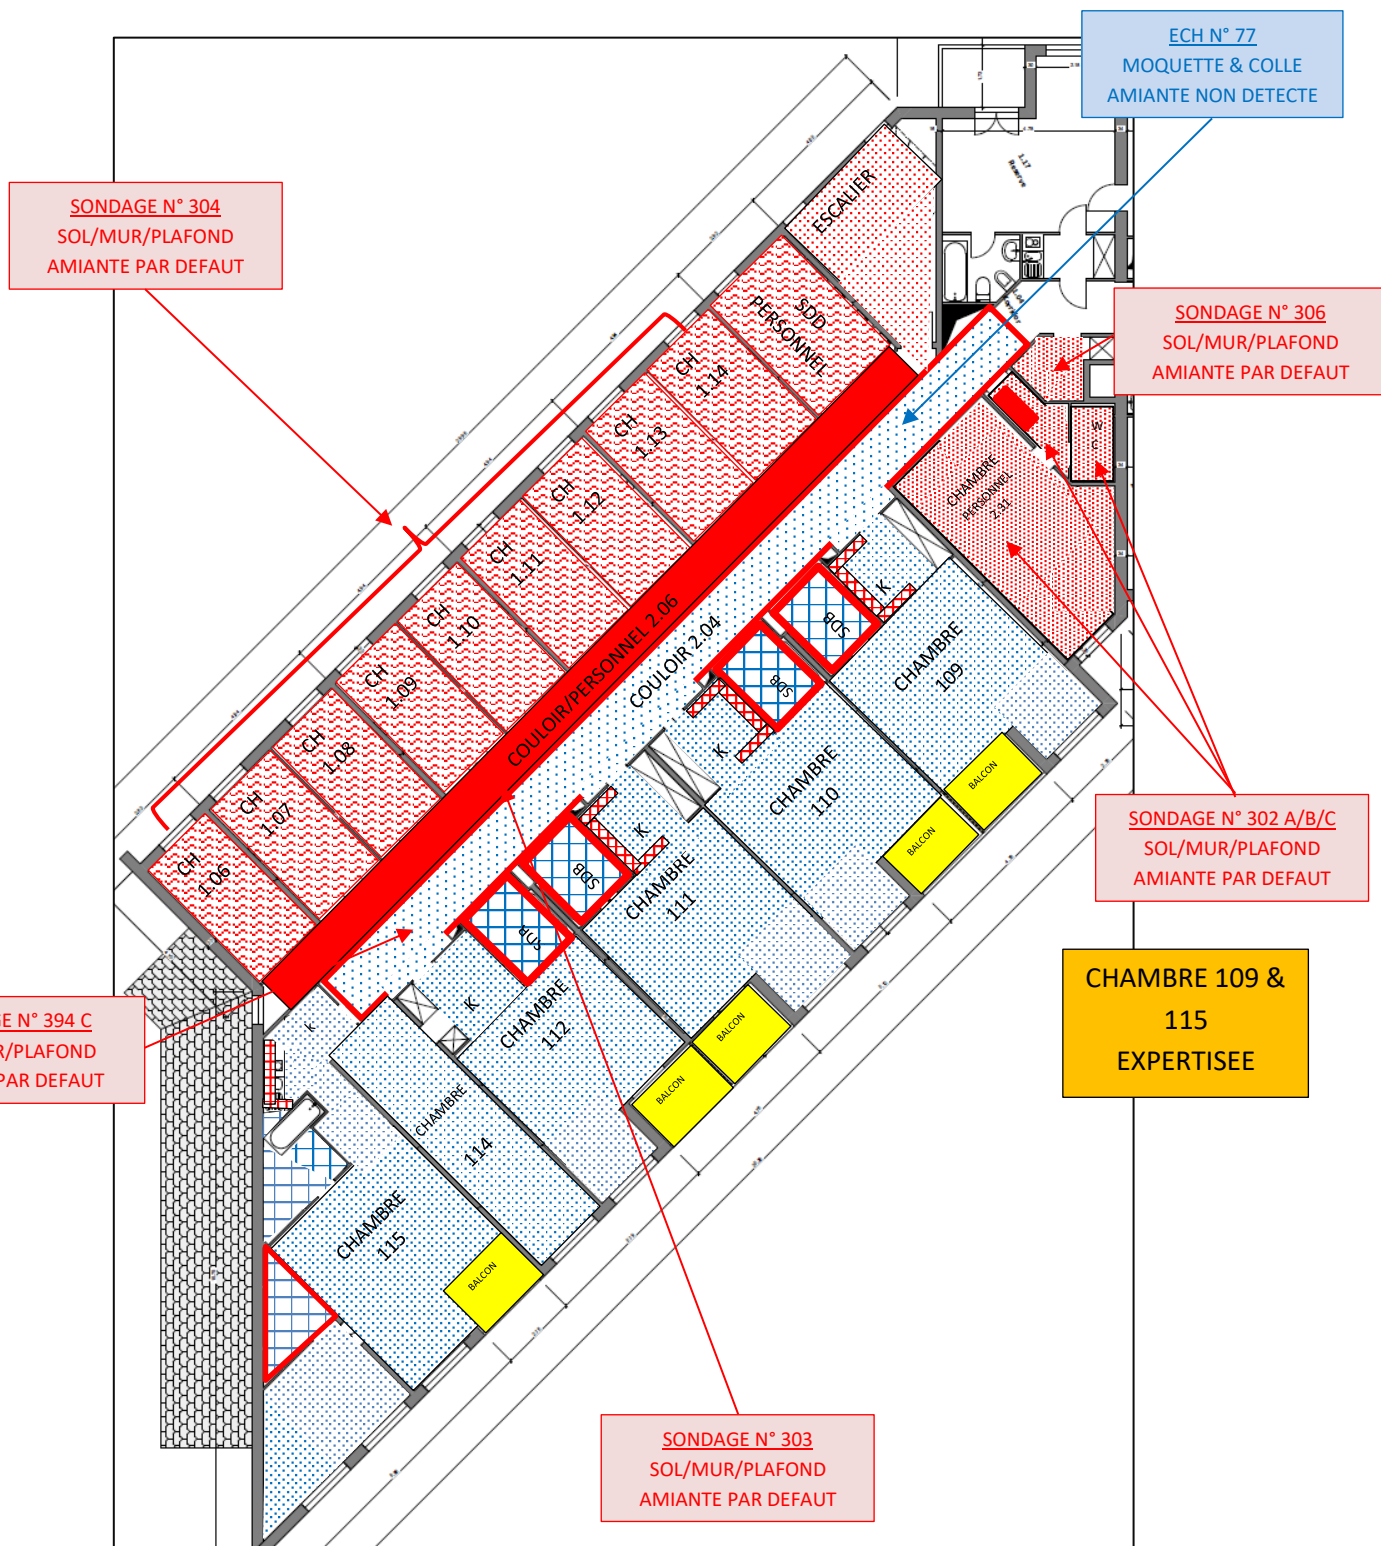

PLAN 1^{ER} ETAGE CHAMBRE 109 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

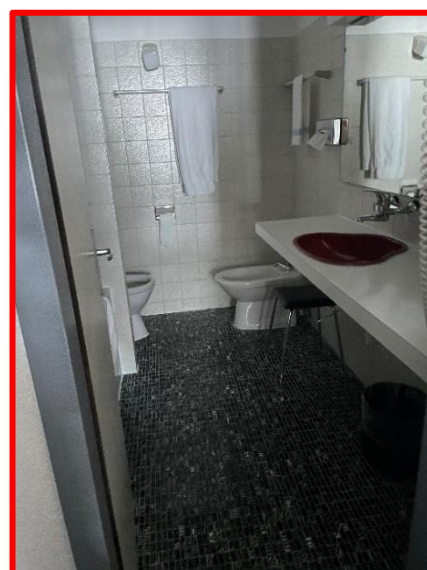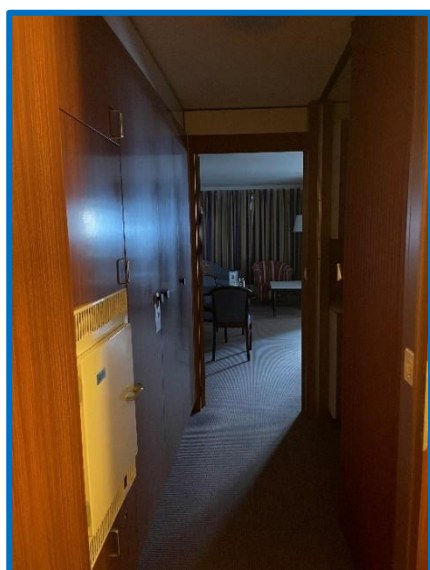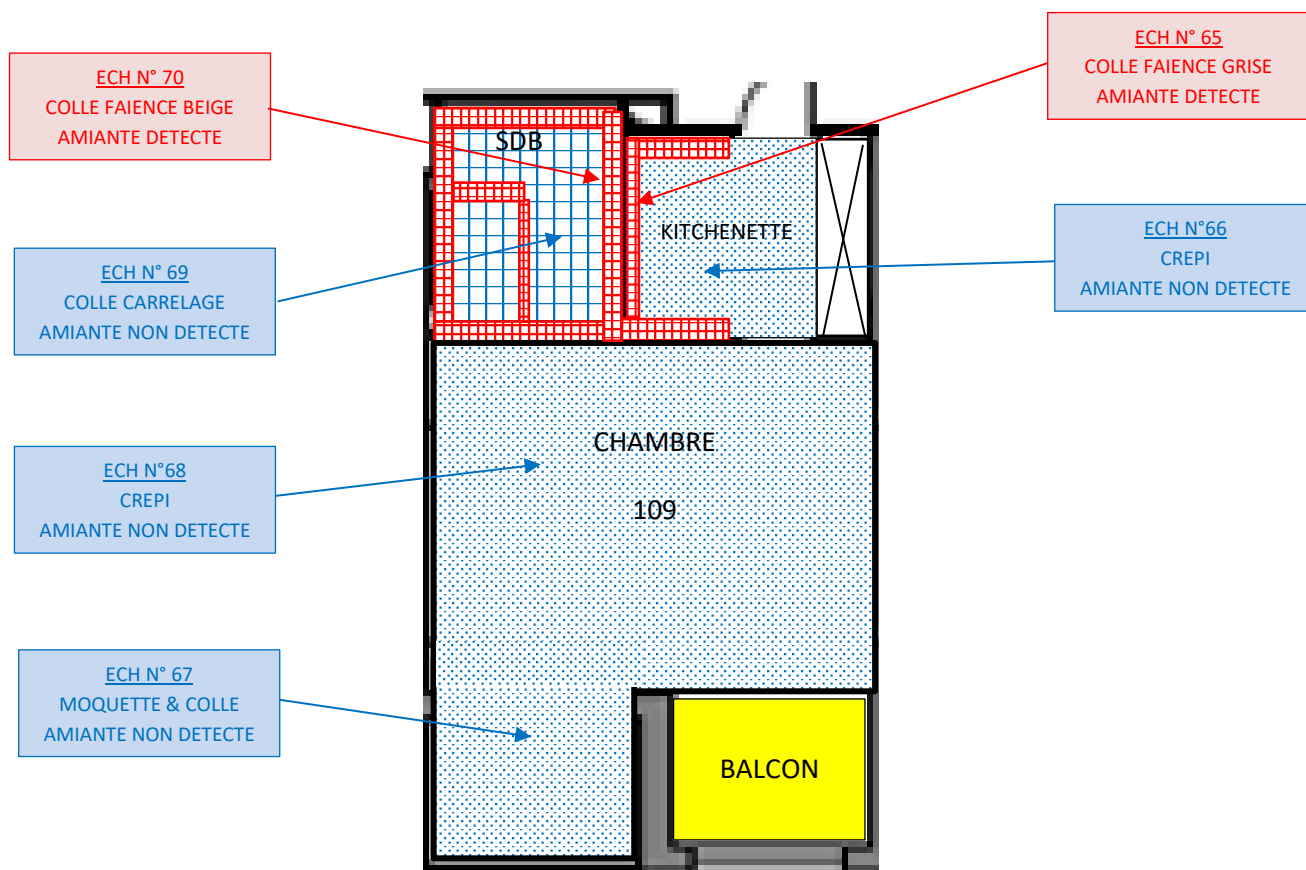


PLAN 1^{er} ETAGE CHAMBRE 115 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

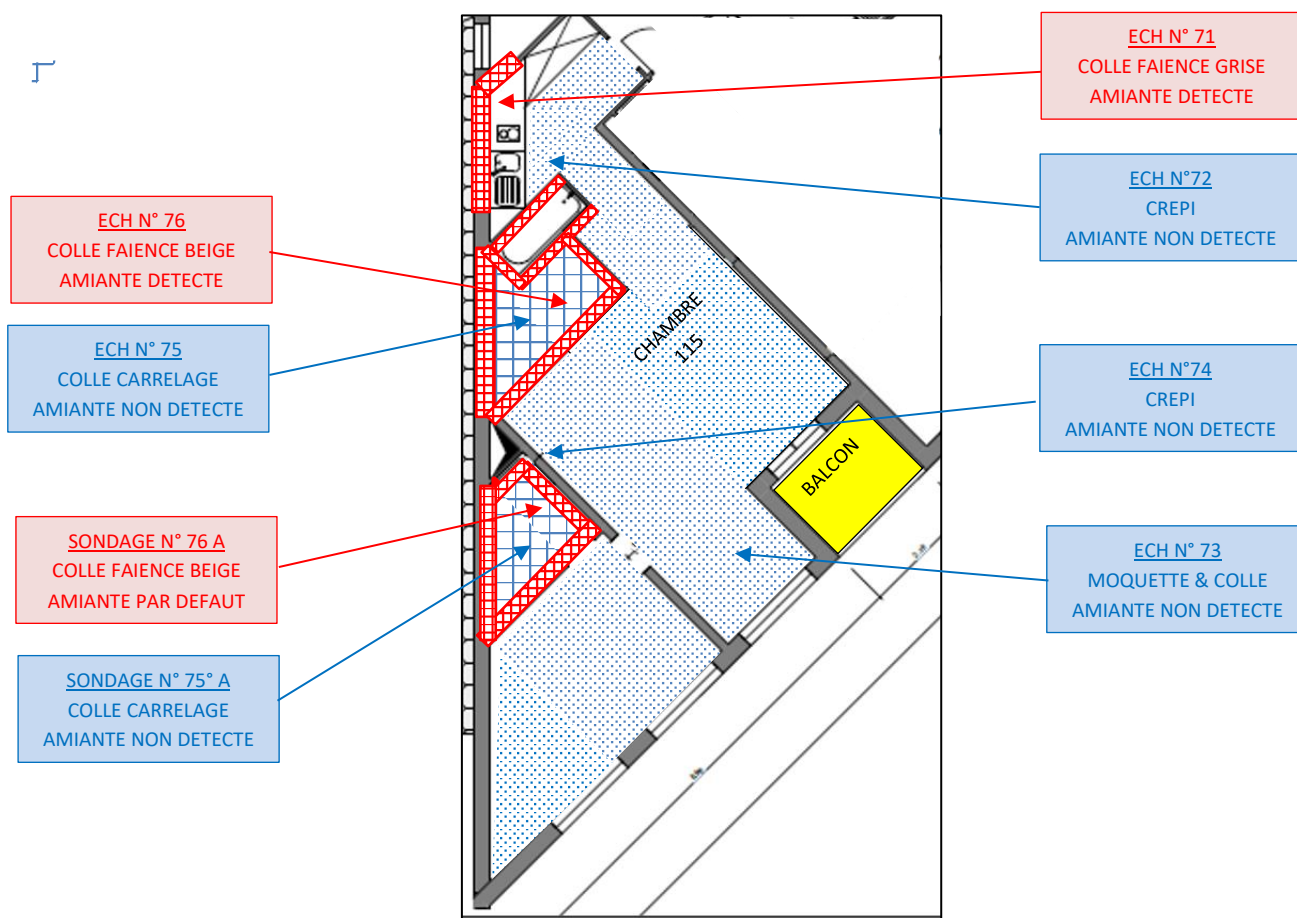


PLAN 1^{er} ETAGE COULOIR : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES



PLAN 1^{er} ETAGE CHAMBRE PERSONNEL N°2.31 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES

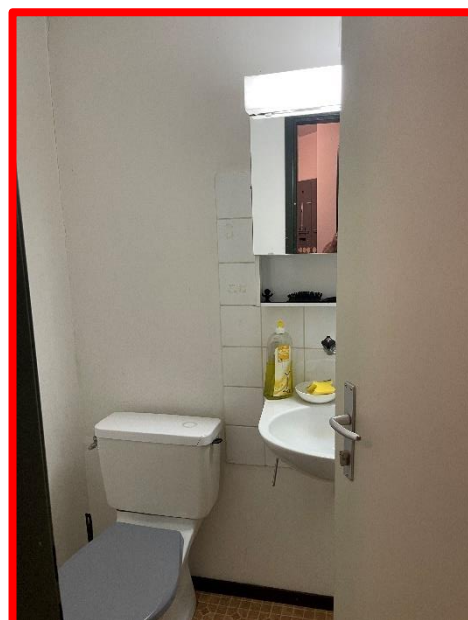

PLAN 1^{er} ETAGE COULOIR PERSONNEL : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS

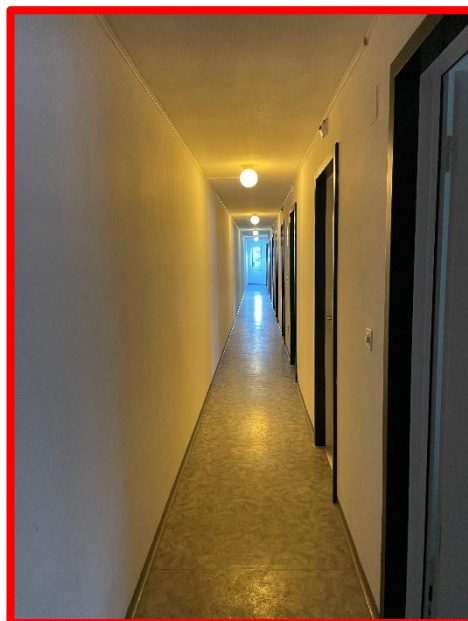

SONDAGE N° 303
SOL/MUR/PLAFOND
AMIANTE PAR DEFAUT

PLAN 1^{er} ETAGE CHAMBRES PERSONNEL : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS



SONDAGE N° 304
SOL/MUR/PLAFOND
AMIANTE PAR DEFAUT




PLAN 1^{er} ETAGE SALLE DE DOUCHE : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES PRELEVEMENTS



SONDAGE N° 305
COLLE FAIENCE BEIGE
AMIANTE PAR DEFAUT


PLAN REZ-DE-CHAUSSEE : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES

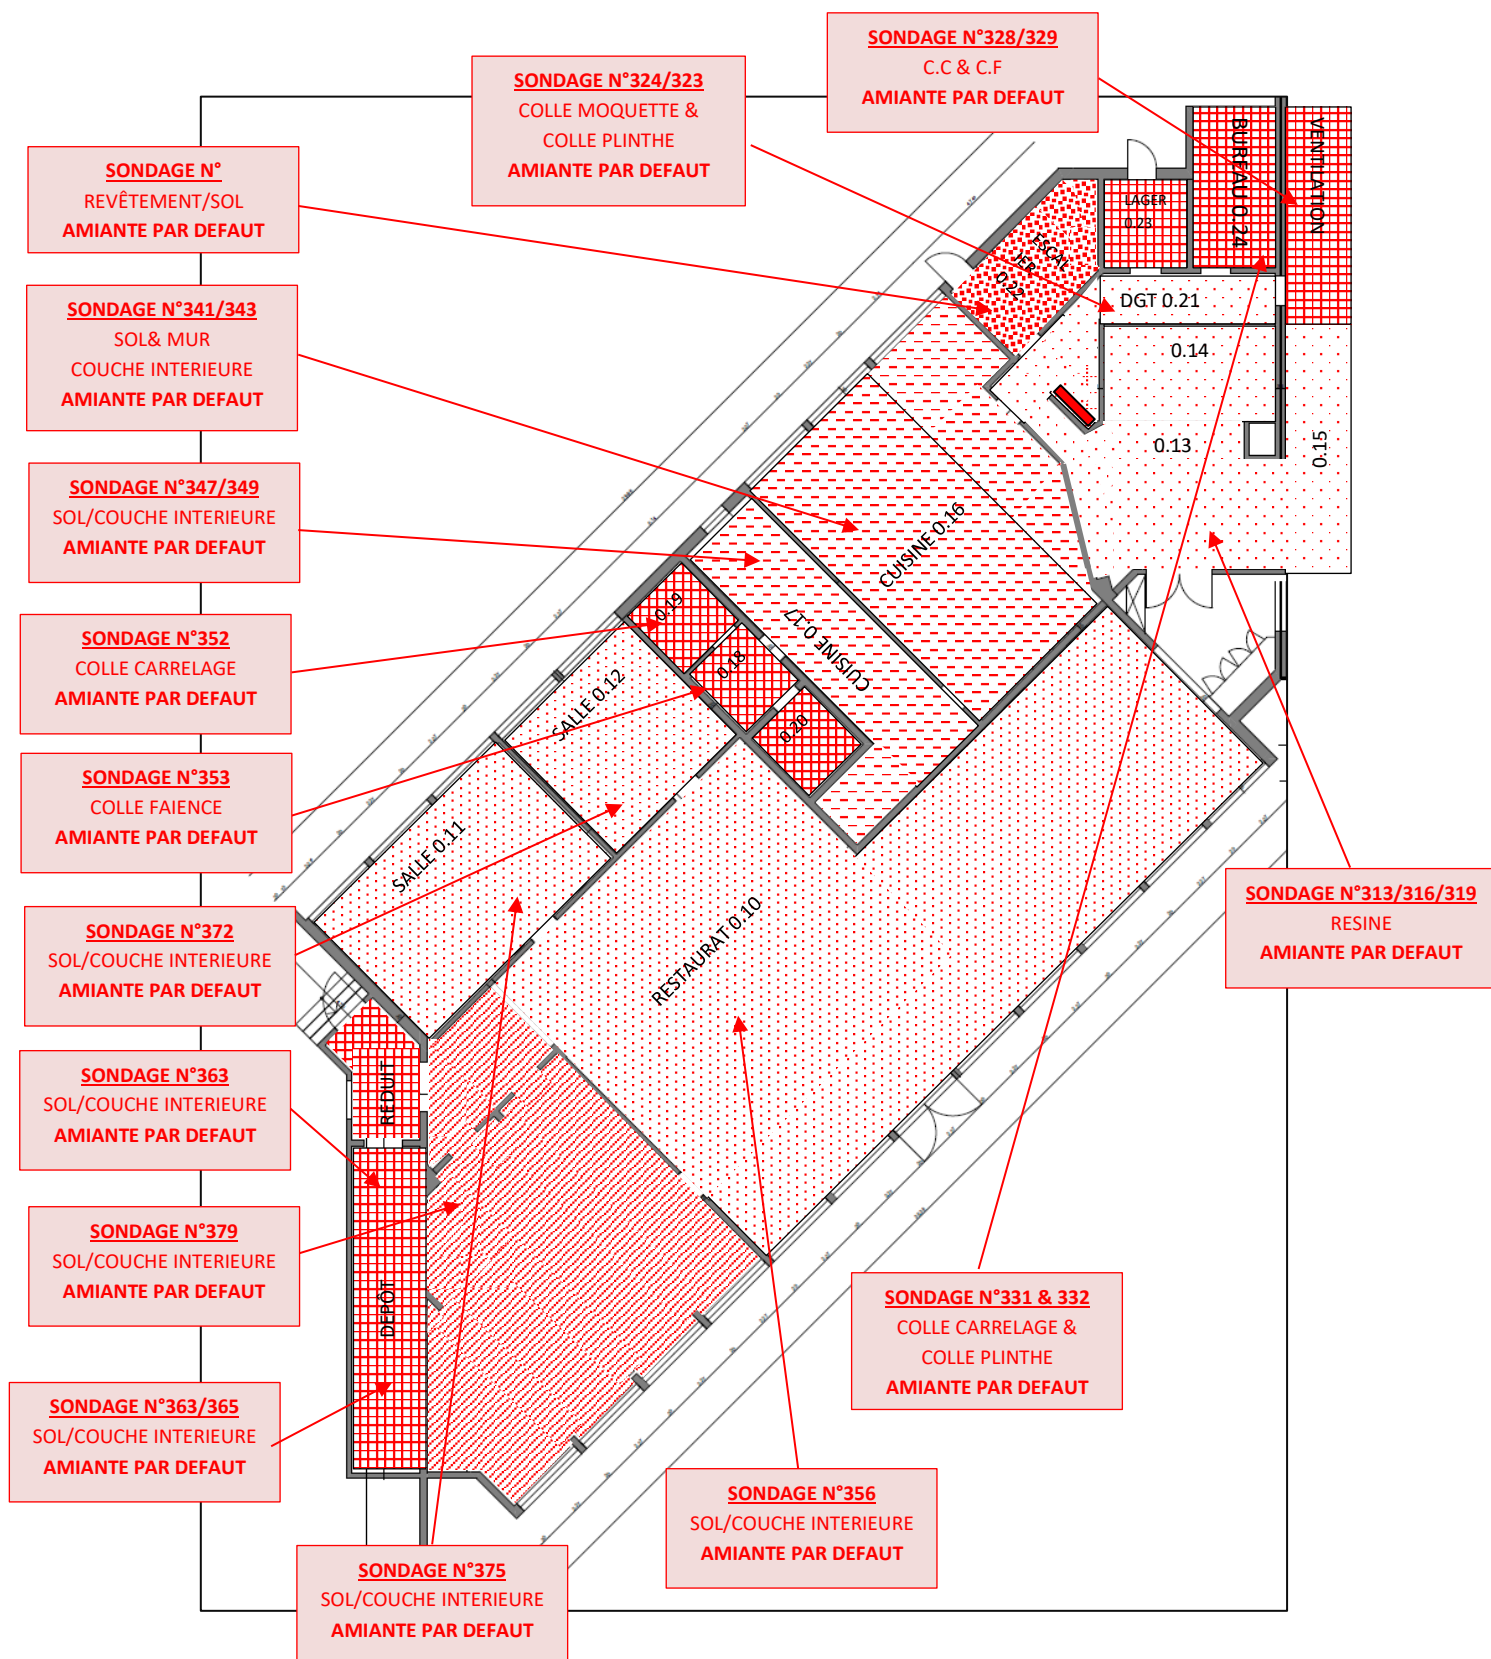


PHOTOS SALLE RESTAURANT 0.10 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST



PHOTOS SALLE RESTAURANT 0.10 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST

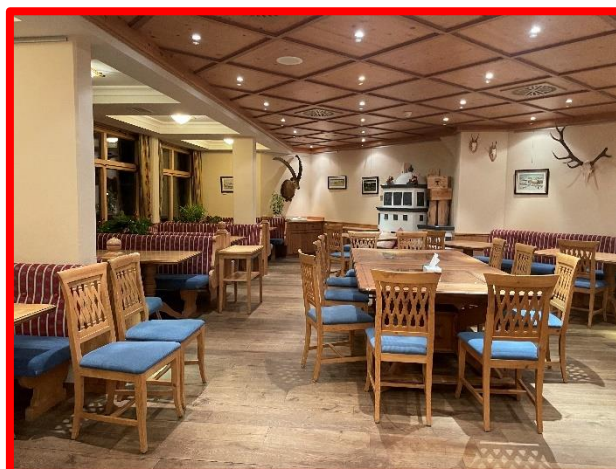

PHOTOS SALLE 0.11 & 0.12 & DEPÔT & REDUIT : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST

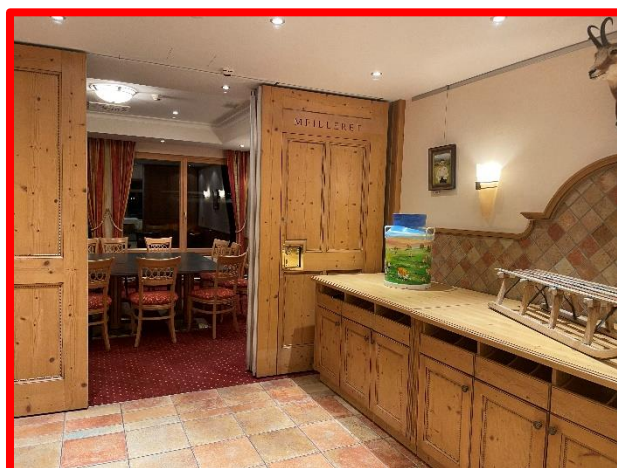

PHOTOS PLONGE 0.13 /0.14 & 0.15: REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST



PHOTOS CUISINE CHAUDE 0.16 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST



PHOTOS CUISINE FROIDE 0.17 & CHAMBRES FROIDES 0.18/0.19/0.20 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST



PHOTOS DEGAGEMENT
0.21 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST



PHOTOS LAGER 0.23 & BUREAU 0.24 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST


PHOTOS LOCAL VENTILATION 0.34 : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST



PHOTOS CAGE ESCALIER : REZ DE-CHAUSSEE : AILE OUEST



PLAN SOUS-SOL : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES

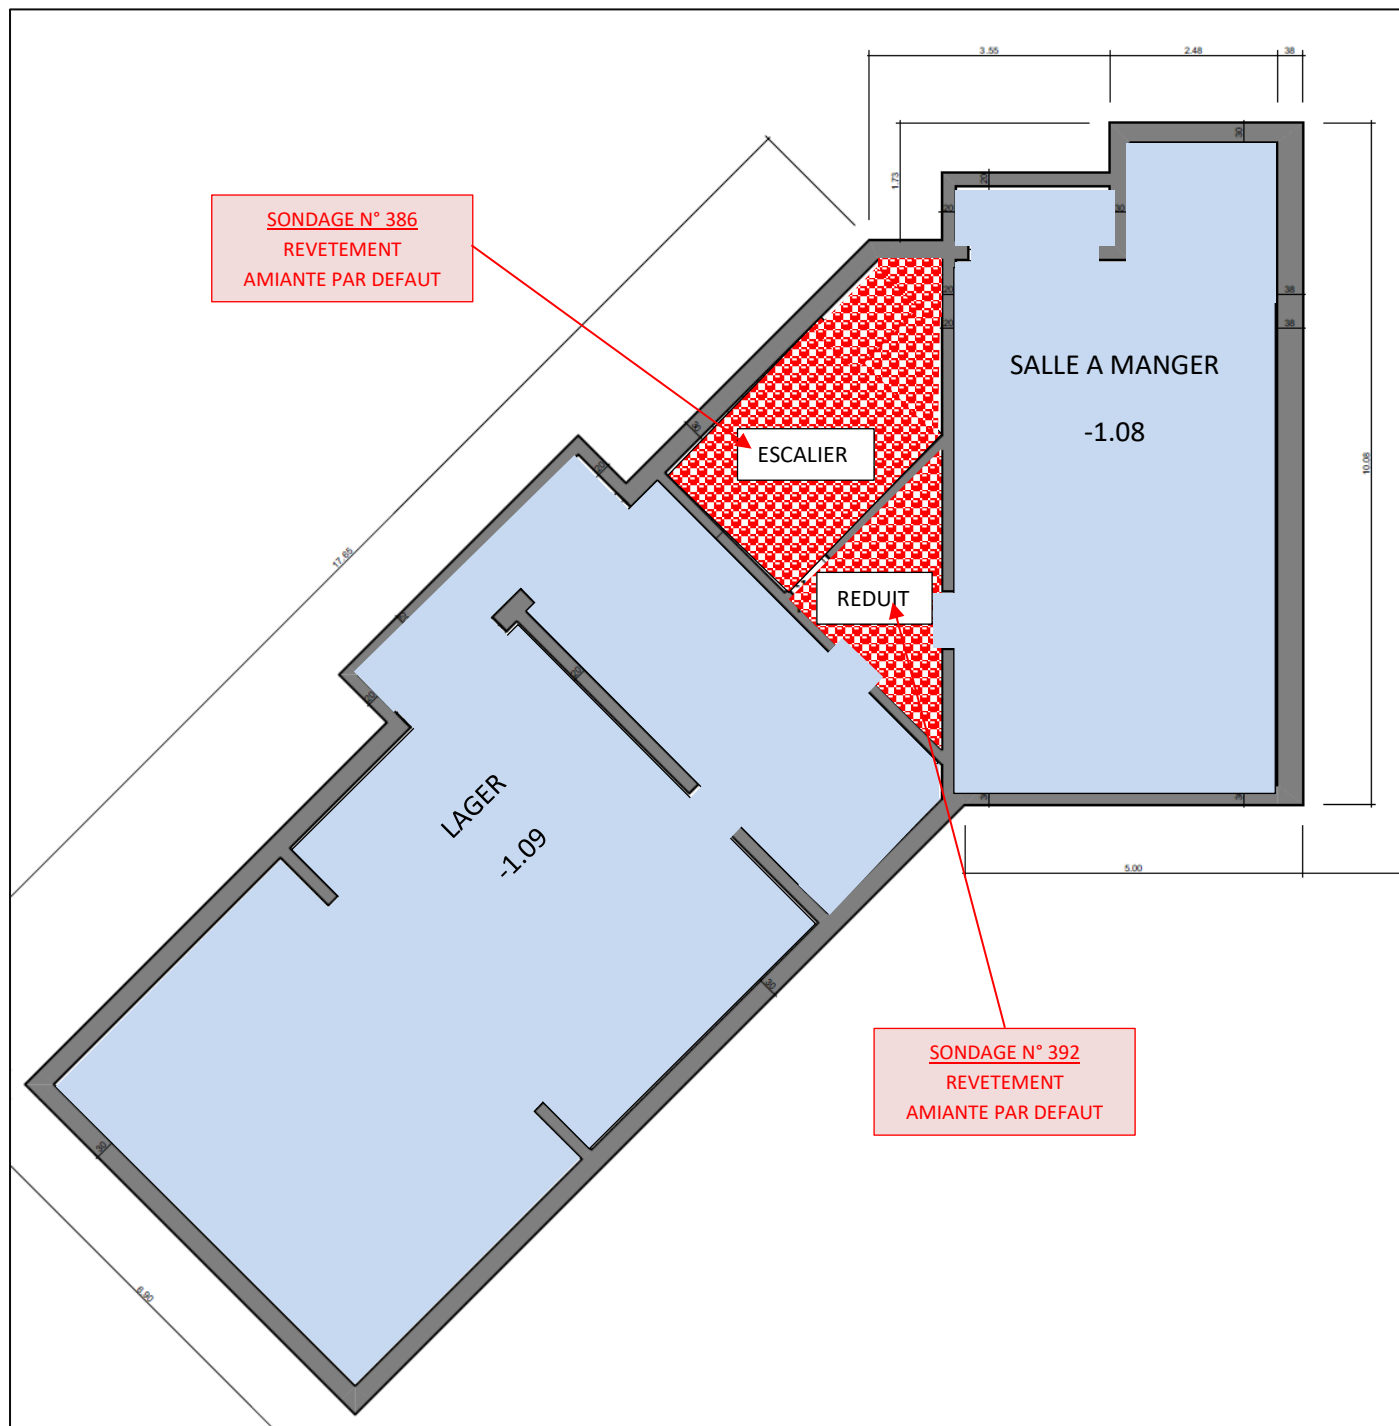



PHOTOS SOUS-SOL : CAGE ESCALIER -1.07 & REDUIT : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES



PHOTOS SOUS-SOL : SALLE A MANGER PERSONELLE -1.08 : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES



PHOTOS SOUS-SOL ENTREPÔT -1.09 : : AILE OUEST-NORD : EMPLACEMENT DES SONDAGES

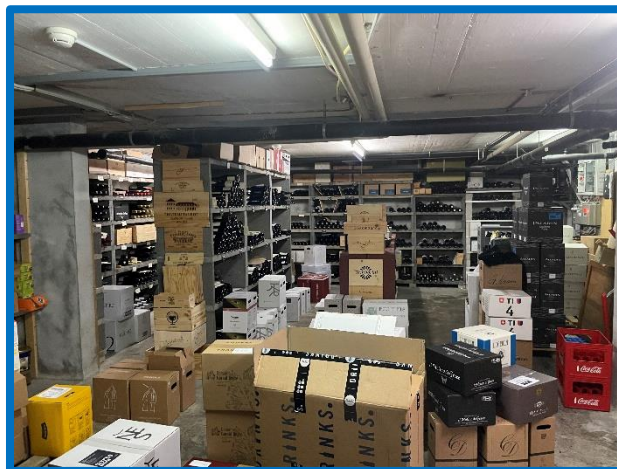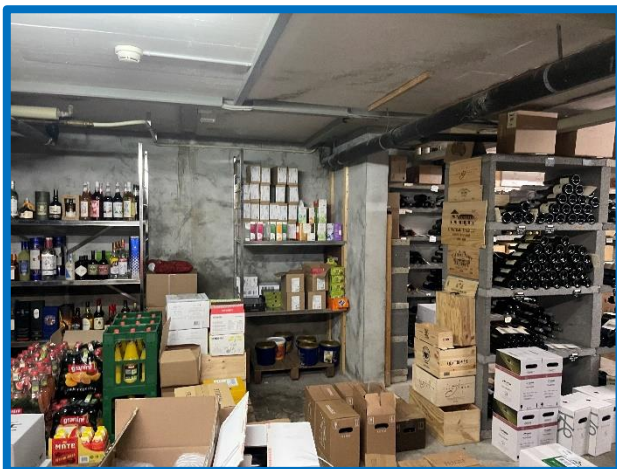

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°1					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE BEIGE (COUCHE INT.)				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : ASE N°56 /59 /65 /68 /71 /74/77/43/50		Etage : 3°E CH. 323/CH.324/CH.326/CH.327/CH.328/CH.329A/ CH.329B/ CH.330/ CH.333		Local : SALLE DE BAINS	
				3°E/AILE SUD-EST ~25m² X 9= ~225,00m²	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité ~225,00m²	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré	3		
		Fortement aggloméré	1		1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu	1		
		Intact, non endommagé	0		0
		Vitrifié, confiné	-1		
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique	1		
		Aucune influence extérieure	0		0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°2					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE BEIGE (COUCHE INT.)				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : ASE N°87/90/93/96/101/104		Etage: 2°E CH. 223/ CH.224/ CH.225/ CH226/CH.229A/ CH.229B		Local : SALLE DE BAINS	
			2°E/AILE SUD-EST ~25m² X 6= ~150,00m² 		
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité ~150,00m²	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1 1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0 0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0 0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre évent. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°3						
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE BEIGE (COUCHE INT.)				Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : ASE N°113/		Etage : 1°E CH.128		Local : SALLE DE BAINS		
  1°E/AILE SUD-EST						
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT		
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI		
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité ~25,00m ²		
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE						
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation	
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré				3	
	Fortement aggloméré				1	
	Défectueux, abîmé, inconnu				1	
1b) Etat de la surface du matériau	Intact, non endommagé				0	
	Vitrifié, confiné				-1	
	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique				1	
1c) Influences extérieures	Aucune influence extérieure				0	
					0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION						
Type et fréquence d'utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante					
	Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné			
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B		A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C		
Occasionnelle ou rare	B	C	C			
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE						
Evaluation matériau	Risque de libération d'amiante					
	A	B	C			
	≤ 1	III	III	III		III
	2	II	II	II		
	3	I	II	II		
≥ 4	I	I	I			
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE				
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre évent. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.				
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.				
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.				
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)						

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°4					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : GAINE EN FIBROCIMENT				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°235		Etage : REZ-CH / AILE SUD-EST/ARAGE		Local : CAGE ESCALIER/DEGAGEMENT	
 				REZ/AILE SUD-EST	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON ☐ OUI		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT	
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : 2 PIECES	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré		3	1
		Fortement aggloméré		1	
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu		1	0
		Intact, non endommagé		0	
		Vitrifié, confiné		-1	
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique		1	0
		Aucune influence extérieure		0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			✓
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°5					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE CARRELAGE/COLLE PLINTHE/CREPI				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°239/240/241		Etage : REZ-CH au 5°ETAGE / AILE SUD-EST		Local : CAGE ESCALIER/DEGAGEMENT (0,42 & 0,41)	
  			REZ au 5°ETAGE AILE SUD-EST		
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré	3	1	
		Fortement aggloméré	1		
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu	1	0	
		Intact, non endommagé	0		
		Vitrifié, confiné	-1		
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique	1	0	
		Aucune influence extérieure	0		
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°6					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE CARRELAGE/COLLE PLINTHE/CREPI/ COLLE MOQUETTE/FAUX PLAFOND				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°243/244/245/246/247/249/250/251		Etage : REZ-CH / AILE SUD		Local : WC/LOCAL 1/SKI-ROOM	
   				REZ/AILE-SUD EST 	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT	
				Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré		3	1
		Fortement aggloméré		1	
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu		1	0
		Intact, non endommagé		0	
		Vitrifié, confiné		-1	
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique		1	0
		Aucune influence extérieure		0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre évent. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					


ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°7					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE GRISE & COLLE FAIENCE BEIGE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°1 /6/8/13		Etage : 4°E AILE CENTRALE/ CH.401/404/405/406/407/408/		Local : KITCHENETTE & SALLE DE BAINS	
 		4°E/AILE CENTRALE $\sim 25\text{m}^2 \times 6 = \sim 150,00\text{m}^2$ $\sim 2,5\text{m}^2 \times 6 = \sim 15,00\text{m}^2$ 			
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : N°1 & N°8	
				Quantité : ~165,00m²	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre évent. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°8					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE BLANCHE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°15		Etage : 4°E AILE CENTRALE		Local : PRIVE 1	
		4°E/AILE CENTRALE PRIVE 1			
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré)		☒ NFA (fortement aggloméré)	
				N° de prélèvement : N°15	
				Quantité : ≈ 2 m²	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante dégradé d'agglomération	Faiblement aggloméré			3	
	Fortement aggloméré			1	1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu			1	
	Intact, non endommagé			0	0
	Vitrifié, confiné			-1	
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1	
	Aucune influence extérieure			0	0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence d'utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
	Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné		
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau	Risque de libération d'amiante				
	A	B	C		
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°9					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : ISOLATION ELECTRIQUE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°109		Etage : 4°E AILE CENTRALE		Local : OFFICE	
 		4°E/AILE CENTRALE OFFICE			
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : 1 PIECE	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°10					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE GRISE & COLLE FAIENCE BEIGE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°21/2627/32/117/118		Etagé : 3°E AILE CENTRALE/ CH. 301 /302 /304 /305 /306/307/317/318/319/320/321 & 322		Local : KITCHENETTE & SALLE DE BAINS	
				3°E/AILE CENTRALE ~25m² X 11= ~275,00m² ~2,5m² X 10= ~25,00m² 	
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : N°21/2627/32/117/118	
				Quantité : ~330,00m ²	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré	3		
		Fortement aggloméré	1	1	
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu	1		
		Intact, non endommagé	0	0	
		Vitrifié, confiné	-1		
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique	1		
		Aucune influence extérieure	0	0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					


ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°11					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL & MUR COUCHE INT /MUR /PLAFOND				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°117 A B/C & 118 A/B		Etage : 3°ETAGE AILE CENTRALE CHAMBRES 307 & 308		Local : CHAMBRE307 & 308/SDB/SDD	
				3°E/AILE CENTRALE 	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT	
				Quantité A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré		3	
		Fortement aggloméré		1	1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu		1	
		Intact, non endommagé		0	0
		Vitrifié, confiné		-1	
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique		1	
		Aucune influence extérieure		0	0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

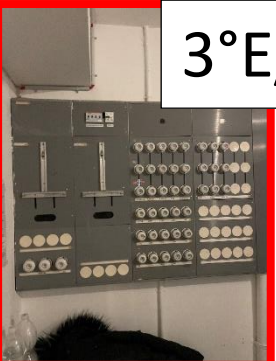ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°12					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE BLANCHE & T. ELECTRIQUE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°36/N°125		Etage : 3°E AILE CENTRALE		Local : OFFICE & WC	
					
3°E/AILE CENTRALE				 SONDAGE N° ISOLATION ELECTRIQUE AMIANTE PAR DEFAUT	
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré)		☒ NFA (fortement aggloméré)	
				N° de prélèvement : N°36	
				Quantité : ≈ 2,30 m² & 1 PIECE	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré			3	
	Fortement aggloméré			1	1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu			1	
	Intact, non endommagé			0	0
	Vitrifié, confiné			-1	
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1	
	Aucune influence extérieure			0	0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°13					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE REVETEMENT SOL COUCHE INT / COLLE FAIENCE / CREPI				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°127/128		Etage : 3°E AILE CENTRALE		Local : CHAMBRE 26 & 27 (locaux 3.09 & 3.10)	
 		3°E/AILE CENTRALE CHAMBRE PERSONNEL N°26/27 (locaux 3.09 & 3.10) 			
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°14					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE GRISE & COLLE FAIENCE BEIGE			Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : N°37/42/43/48		Etage : 2°E AILE CENTRALE/ CH. 201 /202 /203 /204 /205/206/207/208/217/218/219/220/221 & 222		Local : KITCHENETTE & SALLE DE BAINS	
 		2°E/AILE CENTRALE ~25m² X 14= ~350,00m² ~2,5m² X 12= ~30,00m² 			
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : ~380,00m ²	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré	3		
		Fortement aggloméré	1	1	
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu	1		
		Intact, non endommagé	0	0	
		Vitrifié, confiné	-1		
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique	1		
		Aucune influence extérieure	0	0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU				1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau	Risque de libération d'amiante				
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
✓					
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°15					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE REVETEMENT SOL COUCHE INT / COLLE FAIENCE / CREPI				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°149/N°150		Etage : 2°E CHAMBRE PRIVE 24 & 25		Local : CHAMBRE 24 & 25 (locaux 2.18 & 2.19)	
 				2°E/AILE CENTRALE	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

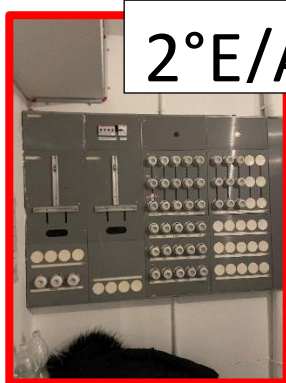ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°16					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE BLANCHE & T. ELECTRIQUE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°52/N°146		Etage : 2°E AILE CENTRALE		Local : OFFICE & WC	
					
2°E/AILE CENTRALE					
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : N°52	
				Quantité : ≈ 2,30 m² & 1 PIECE	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré				3
	Fortement aggloméré				1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu				1
	Intact, non endommagé				0
	Vitrifié, confiné				-1
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique				1
	Aucune influence extérieure				0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°17					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE GRISE & COLLE FAIENCE BEIGE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°53/58/62		Etage : 1 ^E AILE CENTRALE/ CH. 101 /102 /103 /104 /105/106/107/108/APP DIRECTEUR/119/120/121 & 122		Local : KITCHENETTE & SALLE DE BAINS	
				1^E/AILE CENTRALE ~25m² X 14= ~350,00m² ~2,5m² X 10= ~25,00m²	
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON ☒ OUI		N° de prélèvement : N°53/58/62	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : ~375,00m ²	
1 ^o ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré		3	
		Fortement aggloméré		1	1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu		1	
		Intact, non endommagé		0	0
		Vitrifié, confiné		-1	
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique		1	
		Aucune influence extérieure		0	0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2 ^o ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3 ^o ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau	Risque de libération d'amiante				
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°18					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE BLANCHE & T. ELECTRIQUE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°64/165		Etage : 1°E AILE CENTRALE		Local : OFFICE & WC	
 		1°E/AILE CENTRALE			
 					
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : N°52	
				Quantité : ≈ 2,30 m² & 1 PIECE	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré				3
	Fortement aggloméré				1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu				1
	Intact, non endommagé				0
	Vitrifié, confiné				-1
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique				1
	Aucune influence extérieure				0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°19					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE REVETEMENT SOL COUCHE INT / COLLE FAIENCE / CREPI				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°167/N°168		Etage : 1°E AILE CENTRAL		Local : CHAMBRE 20 & 21 (locaux 1.20 & 1.21)	
 				1°E/AILE CENTRALE	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT	
				Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre évent. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°20					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL COUCHE INTERIEUR/COLLE PLINTHE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°172/174/176/181/182/185		Etage : REZ DE CHAUSSEE/ AILE CENTRALE		Local : HALL 0.03/BAR 0.02 /HALL 0.09	
				REZ-CH/AILE CENTRALE 	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vittrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°21					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL/MUR/PLAFOND				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°188		Etage : REZ-CH / AILE CENTRALE		Local : BUREAUX 0.02/0.05/0.06/0.07/0.08	
  REZ-CH/AILE CENTRALE					
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAUT	
				Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°22					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE MOQUETTE COUCHE INTERIEURE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°190		Etage : REZ-CH / AILE CENTRALE		Local : SEMINNAIRE 0.25	
			REZ-CH/AILE CENTRALE		
					
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré)		☒ NFA (fortement aggloméré)	
				N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAUT	
				Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré				3
	Fortement aggloméré				1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu				1
	Intact, non endommagé				0
	Vitrifié, confiné				-1
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique				1
	Aucune influence extérieure				0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°23					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL COUCHE INTERIEURE/MUR				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°213/214/209/210		Etage : REZ-CH / AILE CENTRALE		Local : GARDE ROBE 0.26 & COULOIR 0.27	
				REZ-CH/AILE CENTRALE 	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE ☒ NON		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAUT	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré		3	
		Fortement aggloméré		1	1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu		1	
		Intact, non endommagé		0	0
		Vitrifié, confiné		-1	
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique		1	
		Aucune influence extérieure		0	0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°24					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL COUCHE INTERIEURE/MUR COUCHE INTERIEUR				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°197/199/202/204/216/217		Etage : REZ-CH / AILE CENTRALE		Local : WC HOMME 0.29 & WC FEMME 0.28, TECHNIQUE 0.31	
 REZ-CH/AILE CENTRALE 					
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
1c) Influences extérieures		Vitrifié, confiné			-1
		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau	Risque de libération d'amiante				
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°25					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE CARRELAGE/COLLE FAIENCE/ COUCHE INTEIEURE/ETANCHEITE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°221/222/241/223		Etage : REZ-CH / AILE CENTRALE		Local : PISCINE	
				REZ-CH/AILE CENTRALE	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE ☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT			
PRELEVEMENT :		☒ NON ☐ OUI		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré			3	
	Fortement aggloméré			1	1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu			1	
	Intact, non endommagé			0	0
	Vitrifié, confiné			-1	
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1	
	Aucune influence extérieure			0	0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°26					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : FAUX PLAFOND/REJET.LINO & COLLE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°228/231		Etage : REZ-CH / AILE CENTRALE		Local : TECHNIQUE 0.36 & 0.37	
 		 REZ-CH/AILE CENTRALE			
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT	
				Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1 1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0 0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0 0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux		Emplacement du matériau contenant de l'amiante			
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre évent. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
		✓			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°27					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : JOINT DE VANNE/CALORIFUGEAGE /JOINT DE GAINE DE VENTILATION				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°267/268		Etage : SOUS-SOL / AILE CENTRALE		Local : TECHNIQUE -1.06	
  				SSOL/AILE-CENTRALE 	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT	
				Quantité : : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vitrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°28					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE GRISE & COLLE FAIENCE BEIGE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°84/89		Etage : 3 ^E AILE OUEST/ CH.309/310/311/312/314/315A/315B & COULOIR		Local : KITCHENETTE & SALLE DE BAINS	
				3^E/AILE OUEST $\sim 25\text{m}^2 \times 7 = \sim 175,00\text{m}^2$ $\sim 2,5\text{m}^2 \times 5 = \sim 12,50\text{m}^2$	
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : N°84/89	
				Quantité : $\sim 440,00\text{m}^2$	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3
		Fortement aggloméré			1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1
		Intact, non endommagé			0
		Vittrifié, confiné			-1
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1
		Aucune influence extérieure			0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau	Risque de libération d'amiante				
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
✓					
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°29					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : CREPI INTERIEUR				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°87		Etage : 3°E AILE OUEST/ CH.309/310/311/312/314/315A/315B		Local : CHAMBRES & COULOIR	
 		3°E/AILE OUEST			
		$\sim 50m^2 \times 6 = \sim 300,00m^2$ COULOIR = $\sim 140,00m^2$			
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : N°87	
				Quantité : $\sim 440,00m^2$	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré				3
	Fortement aggloméré				1
	Défectueux, abîmé, inconnu				1
1b) Etat de la surface du matériau	Intact, non endommagé				0
	Vitrifié, confiné				-1
	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique				1
1c) Influences extérieures	Aucune influence extérieure				0
					0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux		Emplacement du matériau contenant de l'amiante			
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
		✓			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°30					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL/MUR/PLAFOND/INSTALL.FIXE COLLE MOQUETTE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°272/282/297/285/286/287/288/289		Etage : 3°ETAGE/ AILE OUEST		Local : PRIVE 1, 2, 3, 4 & 5/CH.PERSONNEL/CHAMBRE PERSONNEL 3.22-2.14/CAGE ESCALIER/3.07/CHAMBRE 315/ CAGE ESCALIER	
PHOTOS PAGE N°				 3°E/AILE OUEST	
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAUT	
				Quantité : : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré			3	
	Fortement aggloméré			1	1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu			1	
	Intact, non endommagé			0	0
	Vitrifié, confiné			-1	
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1	
	Aucune influence extérieure			0	0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					


ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°31						
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE GRISE & COLLE FAIENCE BEIGE				Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : N°78/83/89/		Etage : 2°E AILE OUEST/ CH.209/210/211/212/214/215A/215B/		Local : KITCHENETTE & SALLE DE BAINS		
  		2°E/AILE OUEST $\sim 25\text{m}^2 \times 8 = \sim 200,00\text{m}^2$ $\sim 2,5\text{m}^2 \times 6 = \sim 15,00\text{m}^2$				
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT		
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI		
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : N°53/58/62		
				Quantité : $\sim 215,00\text{m}^2$		
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE						
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation	
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3	
		Fortement aggloméré			1	
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1	
		Intact, non endommagé			0	
1c) Influences extérieures		Vitrifié, confiné			-1	
		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1	
		Aucune influence extérieure			0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION						
Type et fréquence Utilisation des locaux			Emplacement du matériau contenant de l'amiante			
			Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs		A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes		A	B	C	
Occasionnelle ou rare		B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE						
Evaluation matériau			Risque de libération d'amiante			
			A	B	C	
	≤ 1		III	III	III	III
	2		II	II	II	
	3		I	II	II	
≥ 4		I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE				
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.				
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.				
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.				
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)						

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°32						
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL/MUR/PLAFOND/INSTALL.FIXE				Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : N°282/285/286/287/288/289		Etage : 2°ETAGE/ AILE OUEST		Local : PRIVE 1, /CH. PERSONNEL 2.31/CAGE ESCALIER/COULOIR 2.06/ SDD &CH PERSONNEL 2.06 A 2.14		
				2°E/AILE OUEST 		
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT		
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI		
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT		
				Quantité : A DETERMINER		
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE						
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation	
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3	
		Fortement aggloméré			1	
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1	
		Intact, non endommagé			0	
		Vitrifié, confiné			-1	
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1	
		Aucune influence extérieure			0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION						
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante					
	Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné			
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A	
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C		
	Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE						
Evaluation matériau	Risque de libération d'amiante					
	A	B	C			
	≤ 1	III	III	III		III
	2	II	II	II		
	3	I	II	II		
	≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE				
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.				
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.				
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.				
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)						

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°33					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE GRISE & COLLE FAIENCE BEIGE				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°65/70/71/76		Etage : 1 ^E AILE OUEST/ CH.109/110/111/112/114/115A/115B		Local : KITCHENETTE & SALLE DE BAINS	
					
				1^E/AILE OUEST $\sim 25\text{m}^2 \times 7 = \sim 175,00\text{m}^2$ $\sim 2,5\text{m}^2 \times 5 = \sim 12,50\text{m}^2$	
PRESENCE D'AMIANTE :		☒ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☐ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☐ NON		☒ OUI	
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : N°53/58/62	
				Quantité : $\sim 187,50\text{m}^2$	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré	3		
		Fortement aggloméré	1		1
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu	1		
		Intact, non endommagé	0		0
		Vitrifié, confiné	-1		
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique	1		
		Aucune influence extérieure	0		0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°34						
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL/MUR/PLAFOND/INSTALL.FIXE COLLE MOQUETTE				Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : N°302/303/304/305/306/289/297		Etage : 1°ETAGE/ AILE OUEST		Local : PRIVE 1, /CH. PERSONNEL1.31/ CAGE ESCALIER/COULOIR 1.06/ SDD /PRIVES 1.06 A 1.14		
   				1°E/AILE OUEST 		
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT		
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI		
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT		
				Quantité : A DETERMINER		
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE						
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation	
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré		3	1	
		Fortement aggloméré		1		
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu		1	0	
		Intact, non endommagé		0		
		Vitrifié, confiné		-1		
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique		1	0	
		Aucune influence extérieure		0		
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION						
Type et fréquence Utilisation des locaux		Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible		Difficilement accessible		Dans un espace confiné
		Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs		A		B
		Continue ou fréquente par d'autres personnes		A		C
Occasionnelle ou rare		B		C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE						
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante				
		A		B		C
		≤ 1		III		III
		2		II		II
		3		I		II
≥ 4		I		I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE				
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.				
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.				
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.				
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)						

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°35					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : REVETEMENT SOL COUCHE INTERIEURE			Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : N°356/357/358/363/365/369/372/375/379		Etage : REZ/ AILE OUEST		Local : SALLE RESTAURAT 0.10/ SALLES 0.11 & 0.12/DEPÔT/REDUIT	
   			REZ AILE OUEST 		
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAUT	
				Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés		Evaluation	
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré	3	1	
		Fortement aggloméré	1		
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu	1	0	
		Intact, non endommagé	0		
		Vitrifié, confiné	-1		
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique	1	0	
		Aucune influence extérieure	0		
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU				1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre évent. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer évent. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

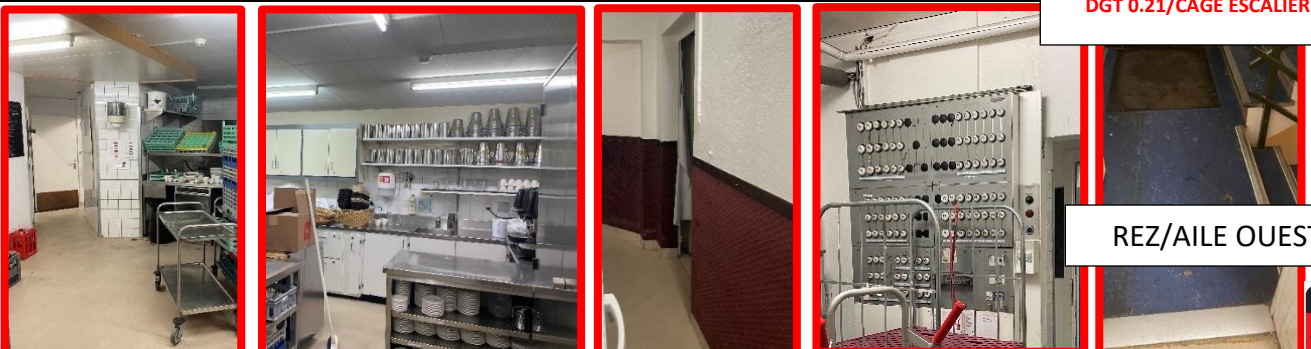ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°36					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL RESINE/FAUX PLAFOND/COLLE FAIENCE/ISOLATION ELECTRIQUE/COLLE MOQUETTE/REVETEMENT BLEU/COLLE PLINTHE			Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : N°313 A N°321		Etage : REZ/ AILE OUEST		Local : PLONGE 0.13/0.14/0.15 DGT 0.21/CAGE ESCALIER	
					
REZ/AILE OUEST					
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE ☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT			
PRELEVEMENT :		☒ NON ☐ OUI			
TYPEDE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)			
		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAULT			
		Quantité : A DETERMINER			
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur	Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation	
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré	3			
	Fortement aggloméré	1		1	
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu	1			
	Intact, non endommagé	0		0	
	Vitrifié, confiné	-1			
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique	1			
	Aucune influence extérieure	0		0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU				1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence Utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
	Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné		
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
Occasionnelle ou rare	B	C	C		
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau	Risque de libération d'amiante				
	A	B	C		
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°37					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : SOL COUCHE INTERIEUR/COLLE FAIENCE COUCHE INTERIEUR/COLLE CARRELAGE/FAUX PLAFOND				Date du repérage : 14/12/2023	
N° Sondage : N°341/343/344/347/349/350		Etage : REZ/ AILE OUEST		Local : CUISINE 0.16 & 0.17 CHAMBRE FROID 0.18/0.19/0.20	
  				REZ/AILE OUEST	
					
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré)		☒ NFA (fortement aggloméré)	
		Quantité : A DETERMINER			
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré				3
	Fortement aggloméré				1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu				1
	Intact, non endommagé				0
	Vitrifié, confiné				-1
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique				1
	Aucune influence extérieure				0
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
	≥ 4	I	I	I	
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°38					
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : COLLE FAIENCE/COLLE CARRELAGE/ FAUX PLAFOND/COLLE PLINTHE			Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : N°327/328/329		Etage : REZ/ AILE OUEST		Local : LOCAL VENTILATION LAGER 0.23 BUREAU 0.24	
 			REZ/AILE OUEST		
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT	
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI	
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAUT	
				Quantité : A DETERMINER	
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE					
Facteur	Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation	
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération	Faiblement aggloméré		3		
	Fortement aggloméré		1	1	
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu		1		
	Intact, non endommagé		0	0	
	Vitrifié, confiné		-1		
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique		1		
	Aucune influence extérieure		0	0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU				1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION					
Type et fréquence d'utilisation des locaux	Emplacement du matériau contenant de l'amiante				
	Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné		
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs	A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C	
	Occasionnelle ou rare	B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE					
Evaluation matériau		Risque de libération d'amiante			
		A	B	C	
	≤ 1	III	III	III	III
	2	II	II	II	
	3	I	II	II	
≥ 4	I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE			
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.			
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.			
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)					

ANNEXE III Fiche d'identification MCA N°39						
DESCRIPTION DU MATERIAU ET EMPLACEMENT : REVÊTEMENT BLEU				Date du repérage : 14/12/2023		
N° Sondage : N°337		Etage : SOUS-SOL/ AILE OUEST		Local : ESCALIER/CAGE ESCALIER/REDUIT		
 				REZ/AILE OUEST		
PRESENCE D'AMIANTE :		☐ SUITE A ANALYSE DU LABORATOIRE		☒ SUITE A DECISION DE L'EXPERT		
PRELEVEMENT :		☒ NON		☐ OUI		
TYPE DE MATERIAU :		☐ FA (faiblement aggloméré) ☒ NFA (fortement aggloméré)		N° de prélèvement : AMIANTE PAR DEFAUT		
				Quantité A DETERMINER		
1° ETAPE EVALUATION DU MATERIAU, RISQUE DE LIBERATION D'AMIANTE						
Facteur		Propriétés et facteurs d'influence identifiés			Evaluation	
1a) Teneur en amiante degré d'agglomération		Faiblement aggloméré			3	
		Fortement aggloméré			1	
1b) Etat de la surface du matériau		Défectueux, abîmé, inconnu			1	
		Intact, non endommagé			0	
		Vitrifié, confiné			-1	
1c) Influences extérieures		Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique			1	
		Aucune influence extérieure			0	
TOTAL = EVALUATION GLOBALE DU MATERIAU					1	
2° ETAPE EVALUATION DE L'UTILISATION DES LOCAUX, RISQUE DE CONTACT AVEC L'AMIANTE ET EXPOSITION						
Type et fréquence Utilisation des locaux			Emplacement du matériau contenant de l'amiante			
			Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné	
	Régulière, par des enfants/adolescents/sportifs		A	A	B	A
	Continue ou fréquente par d'autres personnes		A	B	C	
	Occasionnelle ou rare		B	C	C	
3° ETAPE DETERMINATION DE L'URGENCE DES MESURES A PRENDRE						
Evaluation matériau			Risque de libération d'amiante			
			A	B	C	
	≤ 1		III	III	III	III
	2		II	II	II	
	3		I	II	II	
≥ 4		I	I	I		
DEGRE D'URGENCE		MESURES A PRENDRE				
I Ordonner l'assainissement		-Lancer immédiatement les travaux d'assainissement. -Prendre éven. Des mesures temporaires ou d'urgence. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.				
II Recommander des mesures d'assainissement		-Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans. -Effectuer éven. Des mesures de qualité d'air.				
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement		-Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux. -Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux.				
✓						
Toute intervention sur le MCA doit être réalisée par une entreprise spécialisée respectant les prescriptions de la directive CFST N°6503 (déc.2008)						

ANNEXE IV – AMIANTE - COPIE DES RAPPORTS D'ANALYSE DU LABORATOIRE.

SURCOTEC
LABORATOIRE D'ANALYSES



RAPPORT D'ANALYSE

Recherche et identification d'amiante dans un prélèvement de matériau

No de rapport : AMIAN120231220B

Client :

Entreprise : AMIANTE CONSEILS SARL
Contact : Mme. M. Ory
Adresse : 1C, rue Beau-Site
1203 Genève

Prélèvement :

Date de réception : 18.12.2023
Date d'analyse : 20.12.2023
Référence client : EUOTEL VICTORIA CH-1865 LES DIABLERETS

RESULTATS :

Les échantillons ci-dessous ont été préparés selon la norme HSG 248 (ex-MDHS 77) et analysés selon les parties appropriées des normes VDI 3886 (part 5) / HSG 248 / VDI 3492 et méthode interne d'acidification directe :

Echantillon	Description	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
1	AILE CENTRALE/4*ETAGE/CHAMBRE 401/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
2	AILE CENTRALE/4*ETAGE/CHAMBRE 401/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
3	AILE CENTRALE/4*ETAGE/CHAMBRE 401/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
4	AILE CENTRALE/4*ETAGE/CHAMBRE 401/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
5	AILE CENTRALE/4*ETAGE/CHAMBRE 401/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
6	AILE CENTRALE/4*ETAGE/CHAMBRE 401/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
7	AILE CENTRALE/4*ETAGE/CHAMBRE 405/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLANC	MOLP	Amiante non détecté
8	AILE CENTRALE/4* ETAGE/CHAMBRE 406/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
9	AILE CENTRALE/4* ETAGE/CHAMBRE 406/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
10	AILE CENTRALE/4* ETAGE/CHAMBRE 406/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté

Réf SMQ : FOSurcotec-RAPMAT-CH-V8

AMIAN120231220B

Page : 1 de 7

SURCOTEC SA - 109A chemin du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates - T: +41 22 794 73 83 - labo@surcotec.ch
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne concernent que les échantillons fournis.

RAPPORT D'ANALYSE

Recherche et identification d'amiante dans un prélèvement de matériau

11	AILE CENTRALE/4° ETAGE/CHAMBRE 408/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
12	AILE CENTRALE/4° ETAGE/CHAMBRE 408/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
13	AILE CENTRALE/4° ETAGE/CHAMBRE 408/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
14	AILE CENTRALE/4° ETAGE/PRIVE 1 (PLANTS)/SOL/REVETEMENT GRIS & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
15	AILE CENTRALE/4° ETAGE/PRIVE 1 (PLANTS)/MUR/COLLE FAIENCES BLANCHE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
16	AILE CENTRALE/4° ETAGE/PRIVE 1(PLANTS)/PLAFOND/FAUX-PLAFOND	MOLP	Amiante non détecté
17	AILE CENTRALE/4° ETAGE/PRIVE 4/SOL/RESINE	MOLP	Amiante non détecté
18	AILE CENTRALE/4° ETAGE/OFFICE/SOL/REVETEMENT LINO GRIS & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
19	AILE CENTRALE/4°ETAGE/COULOIR/SOL/MOQUETT E & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
20	AILE CENTRALE/4°ETAGE/COULOIR/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
21	AILE CENTRALE/3°ETAGE/CHAMBRE 301/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
22	AILE CENTRALE/3°ETAGE/CHAMBRE 301/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
23	AILE CENTRALE/3°ETAGE/CHAMBRE 301/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
24	AILE CENTRALE/3°ETAGE/CHAMBRE 301/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
25	AILE CENTRALE/3°ETAGE/CHAMBRE 301/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
26	AILE CENTRALE/3°ETAGE/CHAMBRE 301/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
27	AILE CENTRALE/3°ETAGE/CHAMBRE 308/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)

Réf SMQ : FOSurcotec-RAPMAT-CH-V8

AMIAN120231220B

Page : 2 de 7

SURCOTEC SA - 109A chemin du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates - T: +41 22 794 73 83 - labo@surcotec.ch

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne concernent que les échantillons fournis.

RAPPORT D'ANALYSE

Recherche et identification d'amiante dans un prélèvement de matériau

28	AILE CENTRALE/3 ^e ETAGE/CHAMBRE 308/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
29	AILE CENTRALE/3 ^e ETAGE/CHAMBRE 308/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
30	AILE CENTRALE/3 ^e ETAGE/CHAMBRE 308/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
31	AILE CENTRALE/3 ^e ETAGE/CHAMBRE 308/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
32	AILE CENTRALE/3 ^e ETAGE/CHAMBRE 308/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
33	AILE CENTRALE 3 ^e ETAGE/COULOIR/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
34	AILE CENTRALE/3 ^e ETAGE/COULOIR/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
35	AILE CENTRALE/3 ^e ETAGE/OFFICE/SOL/REVETEME NT LINO GRIS & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
36	AILE CENTRALE/3 ^e ETAGE/OFFICE/MUR/COLLE FAIENCE BLANCHE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
37	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 201/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
38	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 201/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
39	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 201/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
40	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 201/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
41	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 201/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
42	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 201/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
43	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 208/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)

Ref SMQ : FOSurcotec-RAPMAT-CH-V8

AMIAN120231220B

Page : 3 de 7

SURCOTEC SA - 109A chemin du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates - T: +41 22 794 73 83 - labo@surcotec.ch
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne concernent que les échantillons fournis.

RAPPORT D'ANALYSE

Recherche et identification d'amiante dans un prélèvement de matériau

44	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 208/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
45	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 208/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
46	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 208/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
47	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 208/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
48	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/CHAMBRE 208/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
49	AILE CENTRALE 2 ^e ETAGE/COULOIR/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
50	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/COULOIR/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
51	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/OFFICE/SOL/REVETEME NT LINO GRIS & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
52	AILE CENTRALE/2 ^e ETAGE/OFFICE/MUR/COLLE FAIENCE BLANCHE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
53	AILE CENTRALE/1 ^e ETAGE/CHAMBRE 102/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
54	AILE CENTRALE/1 ^e ETAGE/CHAMBRE 102/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
55	AILE CENTRALE/1 ^e ETAGE/CHAMBRE 102/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
56	AILE CENTRALE/1 ^e ETAGE/CHAMBRE 102/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
57	AILE CENTRALE/1 ^e ETAGE/CHAMBRE 102/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
58	AILE CENTRALE/1 ^e ETAGE/CHAMBRE 102/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
59	AILE CENTRALE/APPARTEMENT DIRECTEUR/SOL/COLLE PARQUET	MOLP	Amiante non détecté

Réf SMQ : FOSurcotec-RAPMAT-CH-V8

AMIAN120231220B

Page : 4 de 7

SURCOTEC SA - 109A chemin du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates - T: +41 22 794 73 83 - labo@surcotec.ch
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne concernent que les échantillons fournis.

RAPPORT D'ANALYSE

Recherche et identification d'amiante dans un prélèvement de matériau

60	AILE CENTRALE/APPARTEMENT DIRECTEUR/MUR ENTRE APP.119 & APP.120/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
61	AILE CENTRALE/APPARTEMENT DIRECTEUR/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
62	AILE CENTRALE/APPARTEMENT DIRECTEUR/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
63	AILE CENTRALE/1 ^{er} ETAGE/OFFICE/SOL/REVETEME NT LINO & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
64	AILE CENTRALE/1 ^{er} ETAGE/OFFICE/MUR/COLLE FAIENCE BLANCHE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
65	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 109/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
66	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 109/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
67	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 109/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
68	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 109/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
69	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 109/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
70	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 109/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
71	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 115/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
72	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 115/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
73	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 115/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
74	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 115/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
75	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 115/SALLE DE BAINS/SOL/COLLE CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
76	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 115/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)

Réf SMQ : FOSurcotec-RAPMAT-CH-V8

AMIAN120231220B

Page : 5 de 7

SURCOTEC SA - 109A chemin du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates - T: +41 22 794 73 83 - labo@surcotec.ch

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne concernent que les échantillons fournis.

RAPPORT D'ANALYSE

Recherche et identification d'amiante dans un prélèvement de matériau

77	AILE OUEST/1 ^{er} ETAGE/COULOIR/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
78	AILE OUEST/2 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 209/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
79	AILE OUEST/2 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 209/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
80	AILE OUEST/2 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 209/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
81	AILE OUEST/2 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 209/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
82	AILE OUEST/2 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 209/SALLE DE BAINS/SOL/CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
83	AILE OUEST/2 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 209/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
84	AILE OUEST/3 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 309/KITCHENETTE/MUR/COLLE FAIENCE GRISE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
85	AILE OUEST/3 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 309/KITCHENETTE/MUR & PLAFOND/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
86	AILE OUEST/3 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 309/CHAMBRE/SOL/MOQUETTE & COLLE	MOLP	Amiante non détecté
87	AILE OUEST/3 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 309/CHAMBRE/MUR/CREPI	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
88	AILE OUEST/3 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 309/SALLE DE BAINS/SOL/CARRELAGE BLEU	MOLP	Amiante non détecté
89	AILE OUEST/3 ^{er} ETAGE/CHAMBRE 309/SALLE DE BAINS/MUR/COLLE FAIENCE BEIGE	MOLP	Amiante détecté (chrysotile, traces)
90	AILE OUEST/REZ-CH/FACADE/DEVANT ENTREE/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
91	AILE SUD-EST/REZ-CH/FACADE/COTE LATERAL SUD-EST/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
92	AILE CENTRALE/3 ^{er} ETAGE/FACADE DERRIERE/CREPI	MOLP	Amiante non détecté
93	AILE CENTRALE/2 ^{er} ETAGE/FACADE DEVANT/CREPI	MOLP	Amiante non détecté

Réf SMQ : FOSurcotec-RAPMAT-CH-V8

AMIAN120231220B

Page : 6 de 7

SURCOTEC SA - 109A chemin du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates - T: +41 22 794 73 83 - labo@surcotec.ch
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne concernent que les échantillons fournis.

RAPPORT D'ANALYSE

Recherche et identification d'amiante dans un prélèvement de matériau

REMARQUES :

Les données concernant la détection et le type d'amiante sont comprises dans le domaine d'accréditation, la quantité d'amiante est donnée à titre indicatif. La limite de détection est supérieure ou égale à 0.1%. Les autres indications figurant sur le rapport et concernant les échantillons proviennent de la fiche fournie par le client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

En restant à votre disposition en cas de question concernant nos documents qualifiés, nos méthodes d'analyses ou toutes autres informations.

Rédigé par : Laure Cunin

Validé par : Limat Dominique
Responsable du laboratoire ou son remplaçant agréé




Signature :

Signature :

Date d'émission du rapport	Version	Auteur	Commentaires
20.12.2023	Version 1		Rapport Initial

ANNEXE V – TABLEAU « TYPES DE DECHETS ET CATEGORISATION

Type de matériau	Code OMoD	Conditionnement	Filière d'élimination
Fibrociment	17 06 98	Emballages en plastique transparent, en double sac de benne ou en big-bag, portant l'étiquette « attention, contient de l'amiante » (voir annexe 1.6 - ORRChim). 	Décharge de type B (anciennement DCMI)
Colles de carrelage ou de faïence	17 06 05 [ds]	Double sac en plastique indéchirables et hermétiques portant l'étiquette « attention, contient de l'amiante » (voir annexe 1.6 - ORRChim). 	Décharge de type E (anciennement DCB) Inertam (France)**
Mastics de vitrage	17 06 05 [ds]		
Revêtements de sol synthétiques	17 06 05 [ds]		
Matériaux d'isolation	17 06 01 [ds]		
Eléments de laboratoire	17 06 01 [ds] 17 06 05 [ds]		
Autres déchets amiantés*	17 06 01 [ds] 17 06 05 [ds] 16 01 11 [ds] 16 02 12 [ds]		

ANNEXES VI.-. Tableaux et grilles d'évaluation du risque

1^{re} étape

Evaluation du matériau, risque de libération d'amiante

Le risque que le matériau libère de l'amiante est influencé par les trois facteurs suivants (fig. 2):

- a) concentration en amiante et degré d'agglomération
- b) état de la surface du matériau
- c) influences extérieures

Chacun de ces trois facteurs doit être évalué séparément. La somme de ces trois évaluations donne une appréciation globale du matériau qui peut aller de 0 à +5.

Facteur	Propriétés et facteurs d'influence identifiés	Evaluation
1a) Teneur en amiante et degré d'agglomération	Faiblement aggloméré	3
	Fortement aggloméré	1
1b) Etat de la surface du matériau	Défectueux, abîmé, inconnu	1
	Intact, non endommagé	0
	Vitrifié, confiné	-1
1c) Influences extérieures	Vibrations, flux d'air, changements de température, usure mécanique	1
	Aucune influence extérieure	0
Total = évaluation globale du matériau		

Fig. 2: évaluation du risque de libération d'amiante en fonction du matériau (somme des trois facteurs déterminants).

2^e étape

Evaluation de l'utilisation des locaux, risque de contact avec l'amiante et exposition

Les deux facteurs suivants sont pris en compte dans l'évaluation du risque de contact avec l'amiante lié au mode d'utilisation des locaux (fig. 3):

- a) type et fréquence de l'utilisation du local
- b) emplacement du matériau contenant de l'amiante dans le local

Pour combiner l'évaluation de ces deux facteurs, on utilise une matrice de risque (fig. 3). Pour ce faire, on recourt aux lettres A, B et C pour donner une évaluation globale de l'utilisation des locaux.

		Emplacement du matériau contenant de l'amiante		
		Facilement accessible	Difficilement accessible	Dans un espace confiné
Type et fréquence d'utilisation des locaux	Régulière, par des enfants, des adolescents ou des sportifs	A	A	B
	Continue ou fréquente par d'autres personnes	A	B	C
	Occasionnelle ou rare	B	C	C

Fig. 3: évaluation du risque de contact avec de l'amiante (exposition) en fonction de l'utilisation des locaux.

3^e étape

Détermination de l'urgence des mesures à prendre

3.1 Degrés d'urgence

Pour la détermination finale de l'urgence des mesures à prendre, on utilise une fois encore une matrice; elle combine les facteurs «risque de libération d'amiante en fonction du matériau» et «utilisation des locaux» et permet de savoir si le degré d'urgence est de niveau I, II ou III (fig. 4).

		Risque de libération d'amiante		
		A	B	C
Évaluation du matériau	≤ 1	III	III	III
	2	II	II	III
	3	I	II	II
	≥ 4	I	I	I

Fig. 4: détermination du degré d'urgence des mesures à prendre (I, II ou III).

Degré d'urgence	Mesures à prendre
I Ordonner l'assainissement	- Lancer immédiatement les travaux d'assainissement - Prendre évent. des mesures temporaires ou d'urgence - Effectuer évent. des mesures de qualité de l'air⁹⁾
II Recommander des mesures d'assainissement	- Effectuer l'assainissement au plus tard avant le lancement d'autres travaux - Procéder à une réévaluation en cas d'incidents, de modification de l'utilisation des locaux ou au plus tard après 2 à 5 ans - Effectuer évent. des mesures de qualité de l'air⁹⁾
III Prendre note de la nécessité d'un assainissement	- Effectuer l'assainissement avant de lancer d'autres travaux - Procéder à une réévaluation en cas d'incidents ou de modification de l'utilisation des locaux

Fig. 5: degrés d'urgence et mesures à prendre pour éviter toute contamination par de l'amiante.

D- ANNEXES PCB (version 2 -août 2018)

D1.- Diagnostic Polychlorobiphényles (PCB) avant travaux

LISTE DE MATERIAUX ET INSTALLATIONS POUVANT CONTENIR DES PCB	PRESENCE/ABSENCE
TRANSFORMATEURS ET CONDENSATEURS ELECTRIQUES DE PLUS DE 1KG fabriqués avant 1986	Néant
PETITS CONDENSATEURS ELECTRIQUES fabriqués avant 1986	Néant
PEINTURES ANTI-CORROSION ET PEINTURES D'ETANCHEITE posées ou rénovées entre 1947 et 1975	Néant
RADIATEURS A BAIN D'HUILE construits avant 1986	Néant
JOINTS D'ETANCHEITE construits ou rénovés entre 1955-175	Néant

PCB NON DETECTE

PRESENCE PCB	NIVEAU DE PROTECTION A METTRE EN ŒUVRE	OUI/NON
CHANTIER SANS PCB	ABSENCE DE MESURES DE PROTECTION	✓
CONCENTRATION DE PCB INFÉRIEURE AUX SEUILS DÉFINIS PAR LA DIRECTIVE	ABSENCE DE MESURES DE PROTECTION	Néant
CHANTIER AVEC DES JOINTS D'ETANCHEITE CONTENANT DES PCB	Les joints contaminés devront être retirés conformément à la directive du STEB (<i>DIRECTIVE D'ASSAINISSEMENT PCB</i>) et évacués en tant que déchets spéciaux dans un conteneur étanche correctement étiqueté.	Néant
CHANTIER AVEC DES CONDENSATEURS CONTENANT DES PCB	Les condensateurs contaminés devront être retirés conformément à la directive du STEB (<i>DIRECTIVE D'ASSAINISSEMENT PCB</i>) et évacués en tant que déchets spéciaux dans un conteneur étanche correctement étiqueté.	Néant
CHANTIER AVEC DES PEINTURES CONTENANT DES PCB	Les peintures contaminées devront être retirées sous confinement par une entreprise spécialisée.	Néant
CHANTIER AVEC DES TRANSFORMATEURS CONTENANT DES PCB	L'huile aux PCB des transformateurs devra être retirée sous confinement par une entreprise spécialisée.	Néant

VALEURS LIMITES DE PCB

Le tableau suivant indique les valeurs limites de PCB au-delà desquelles des mesures de protection accrues doivent être mises en œuvre lors des travaux :

Références	Éléments	Substance	Teneur	Unité
Directive OFEV 2003 : PCB dans les masses d'étanchéité des joints	Joints d'étanchéité	PCB	> 50	mg/kg
Directive OFEV 2000: PCB Emissionen beim Korrosionsschutz	Peintures anticorrosion et peintures d'étanchéité	PCB	> 100	mg/kg
ORRChim – Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques	Condensateurs et transformateurs	Substances aromatiques poly halogénées (p. ex. PCB)	> 50	mg/kg

VIII. RETRAIT DE PEINTURES AUX PCB

Le retrait de peintures contenant plus de 100 mg/kg de PCB doit être réalisé par une entreprise spécialisée dans l'assainissement PCB. De plus, un confinement doit être mis en place lorsqu'une émission de poussières est inévitable (ex.: piquage, ponçage, sablage, grenaillage, etc.). Un spécialiste en assainissement PCB (formation CSFA) doit être présent sur le chantier pendant toute la durée des travaux. Une liste des entreprises spécialisées reconnues par le SABRA est disponible sur Internet : www.ge.ch/lc/liste-pcb.

Si la peinture en question recouvre des éléments métalliques qui sont destinés à être démontés puis évacués en fonderie, un assainissement de la peinture n'est pas obligatoire si la concentration de PCB ne dépasse pas 2 grammes par tonne de métal (2 mg/kg).

Lors du démontage ou coupage d'éléments métalliques recouverts d'une peinture contenant plus de 100 mg/kg de PCB, il faut absolument éviter de chauffer la peinture et produire des poussières (ex. : chalumeau, meules, etc.). Il est donc nécessaire de retirer la peinture sur les "zones de coupe" avant de commencer les travaux (ex. : décapage chimique).

L'entreprise en charge des travaux d'assainissement doit faire parvenir au SABRA, 10 jours avant le commencement des travaux, le formulaire d'annonce fourni par le SABRA ainsi que le programme d'assainissement (PRC) qui contiendra au minimum les informations suivantes :

- a) L'adresse du chantier ;
- b) La localisation des éléments contaminés aux PCB ;
- c) La surface de peintures à assainir en mètres carrés ;
- d) La durée de l'intervention ;
- e) Les mesures de protection mises en œuvre ;
- f) Le type et le modèle des outils utilisés ;
- g) Le bilan aérodynamique des zones ;
- h) Les analyses qui seront réalisées avant, pendant et après les travaux pour déterminer une éventuelle exposition de personnes ou contamination de l'environnement.

Directive cantonale – Assainissement des matériaux contenant des PCB Version 2 – Janvier 2021

En raison du risque de formation de dioxines et de furanes très toxiques sous l'effet de la chaleur, aucun traitement thermique (au chalumeau, par exemple) n'est autorisé. Le retrait (assainissement) des matériaux et installations renfermant des concentrations de PCB inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus n'est pas obligatoire. Lors de travaux sur des éléments renfermant des concentrations de PCB inférieures aux seuils définis ci-dessus, les mesures de protection de base pour limiter les émissions de poussières sont de rigueur. Il s'agit notamment de choisir un procédé produisant aussi peu de poussières et vapeur que possible et, cas échéant, mettre en place une aspiration des poussières à la source et protéger les sols. Par ailleurs, la concentration de PCB dans les déchets doit être calculée afin de définir leur filière d'élimination conforme à l'OLED. Le guide "Déchets de chantier" du GESDEC apporte les compléments nécessaires en lien avec le conditionnement et l'élimination des déchets PCB sur le canton de Genève.

D2.-Mesure des Polychlorobiphényles (PCB) dans l'air.

Selon « **la Directive PCB du SABRA** » Une analyse de PCB dans l'air est justifiée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

CONDITIONS	OUI/NON
Présence des PCB fortement contaminés Supérieures à 1'000mg/kg	NON
Local occupé de manière prolongée par de personnes ou en particulier des enfants (plus de 20 heures /semaine)	NON
Surface d'échange d'air importante	NON

Analyse de PCB dans l'air nécessaires

LOCALISATION	MATERIAU	CONTROLE D'AIR NECESSAIRE	REMARQUES
SANS OBJET			

D3.- Polychlorobiphényles (PCB) - COPIE DES RAPPORTS D'ANALYSE DU LABORATOIRE

SANS OBJET